




27EX7





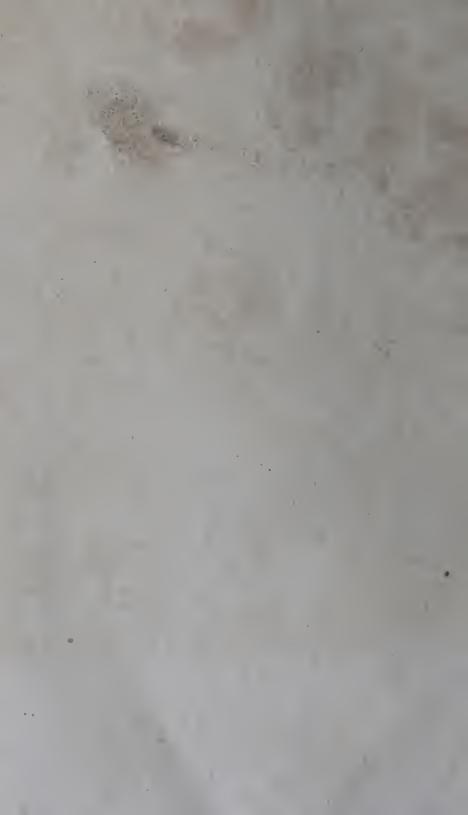

Johann Gottfried Jugels Mineralischer

Mauptschlüssel,

Das ist.

Sonderbare Entdeckung

aller seiner geheimen Rost; und Schmelk: Arbeiten,

dem edlen

Bergbau zum Besten also beschrieben, daß es ein jeder Hüttenmannleichtlich begreifen kan,

nebst Anzeigung,


wie die Erge in kleinem Feuer zu probiren senn,

ingleichen

wie Gold und Silber von allen Metallen zu scheiden.

Mit Aupfern.

Verlegts Johann Jacob Schops, 1753.

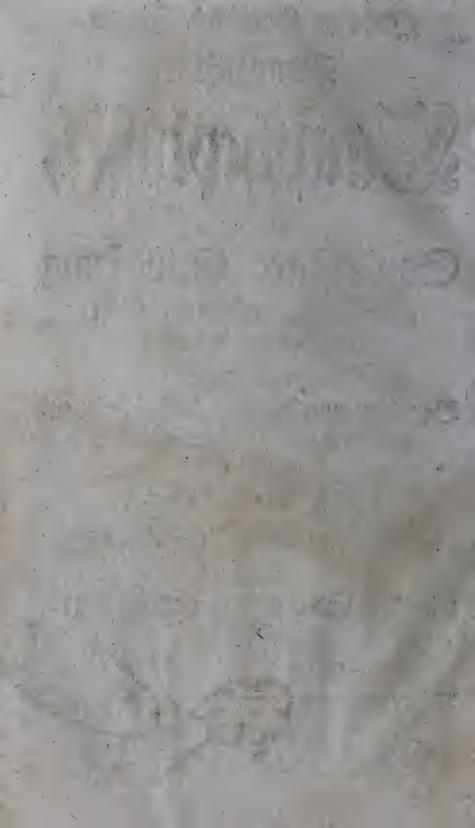

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn,

sennn Victor Friedrich/

Fürsten zu Anhalt, Bernburg

Herhogen zu Sachsen, Engern und Westphalen, Grafen zu Ascanien, Balustädt, Plößkau und Gernroda, Herrnzu Zerbst, Köthen zc. zc.

Meinem gnädigsten Fürsten.
und Herrn.

The state of the s The season of th

Durchlauchtigster Fürst, Gnädigster Fürst und Herr!

E FIRE . I D.

•

· My Control of the Control of

ie besondere Liebe und

Dieselben Ew. Hochstürstl. Durchl. zu dem Edlen Bergbau, wie auch Schmelkund Hütten Wesen hegen, und die gank ausnehmenden tiesen Einsich= ten, so Dero höchste Person da= von besiken, verbinden mich in ties= * 3 ster ster Unterthänigkeit, dieses mein schlechtes, doch aufrichtiges Traz ctatlein, der mineralische Haupt= schlüssel betitelt, Ew. Hochfürstl. Durchl, zuwidmen und zuzuschreis ben um folchen Sochst Dero gna digsten Schutz und Aufnahme ange= denen zu lassen. Ich habe in noch gang frischem Andencken, als ich An 1747. die hohe Fürstl. Gnade ge= nossen, in Hochst Dero Fürstens thum Harkigeroda die Stadt Gunthersberge und Sippenfelde aufzu nehmen und auszumossen, und Ew. Hochfürstl. Durchl, die Charten davon allerunterthänigst einzuhäns digen; wie Ew. Hochft. Durcht. selbsten in besagtem Fürstenthum nicht allein die schönsten Silber-und Blen=

Blen : Bergwercke mit höchstem Ruhm bauen und treiben lassen, und in dasigen Schmeltz und Hitten= wercken, die übrige Zeit von Hochste Derohohen Regierungs-Geschäfften ben Schmelkung der Erke und Abtreibung der Silber-Blicke zu Dero hochsten Vergnügen meist zubringen, sondern auch den schwar= Ben Gruben = Rittel nicht verachten, und denselben anzuziehen kein Be dencken tragen, auch zu Hochste Derognädigsten Wohlgefallen, in höchster Person die tiefsten Zech und Gruben Gebäude selbsten besuchen, auch diese hohe Fürstl. Unwesenheit, dem ganken Bergbau zur hoch= sten Ehre, denen Bergleuten auf Stollen und Schächten öfters anges

4

denen

benenlassen. Ben solchem gnäbigen Wohlgefallen zweisle ich nicht, da mein klein Buchlein auf keinen ans dern Endzweckziehlet, als den Ed= len Bergbau zu erheben, und mit einer gank naturlichen Rost, und Schmelt : Art zu verbessern, daß Em. Hochfürstl. Durcht, solches mit Dero angebohrnen gnädigen Unblick beehren, und so viel würdi: gen werden, unter Dero Hochfürstl. zahlreichen Bibliotheck das lette zu senn, unter diesem herklichen Un= wunsche, daß Gott der Allerhöchste Ew. Hochfürstl. Durchl. mit beständiger hoher Gesundheit und Erlängerung Höchst-Dero Lebens-Jahre reichlich belohnen, und zum höchsten Wohl und Vergnügen des des Hochfürstl. Anhalt=Bern= burgischen Hauses, zum Troste der getreuen Unterthanen, und zur Freude der getreuen Bergeund Hut: ten Leute, bis in das spate Alter, unverrucket erhalten wolle. Der allerhöchste Gott wolle auch auf Hochst Dero so eifferigst getriebe= nen Bergwercke ein allergnädig= stes Auge haben, denenselben mach? tige und aushaltende Gånge, und in solchen edle und reichhaltige Erke verleihen, diese Unbrüche beständig also erhalten, auf daß Em. Hoch= fürstl. Durchl. vor die sovielege: habte Sorge und Mühe mit reichen und unverruckten Ausbeuten be= ståndigerfreuet werden, damit der Ruhm, Chre und Glank, so Sochst= Diesel=

Dieselben hierdurch dem Bergbau zugeneigethaben, bis auf die späte Nachwelt leuchten möge, und es dem Durchlaucht. Anhaltischen Hause Bernburg nimmermehr ermangeln möge an einem reichen Slückauf.

Ew. Hochfürstl. Durcht. Meines Gnädigsten Fürsten und Herrn

Zittau in der Oberskaufinischen 1. Oct. 1752.

unterthänigst getreuer Knecht Johann Gottfried Jugel.



Vorrede.

Gluck auf!

Edler, Kunstliebender, hochgeneigter Leser.

ie Liebe zu dem edlen Bergsbau treibet mich zu einent Mitleyden, alle dasjenige, so ich durch Gottes Seegen und sonderbare Gnade, viele Jahre her, im Röst: und Schmelt: Weise sen experimentiret, und durch große Geld: Kosten erfahren, auf einmahl gant uns gezwungen in diesem Tractat zu offens bahren. Ich habe zwar von dieser noch gant unbekannten Materia des natürlischen Röst und Schmelt: Wesens einige Tractätgen geschrieben, als: mein höchst; nütsliches Berg: und Schmelts Buch, ingleie

ingleichen das Gespräch des fliegenden Mercurii mit dem gemeinen Schmelger, so der Buchhåndler, Herr Rudi: ger, in Berlin Anno 1744. verlegt hat, wie auch nicht minder meine Marcks scheide: Kunst. Ich muß aber daben auch gestehen, daß ich damahls eben noch nicht im Sinne gehabt, von einer sol chen hochnützlichen Sache, worinnen ganzer Länder Flor und Wachsthum bestehet, so hell und deutlich zu schrei: ben, daß es ein jeder Schmelker oder Hutten-Meister ohne einige naturliche Untersuchung, derer ich doch gar viel thun mussen, so gleich nachthun konte, weil ich meinen Gedancken nach solches vor mich allein, als ein großer Berg: Officier, behalten wolte; allein wenn uns Menschen der Neid und Mißgunst nicht öfters verblendet, daß wenn wir vor vielen andern eine nüßliche und reale Wissenschaft von Gott erlanget haben, solch Talent lieber vergraben und mit sich absterben lassen, als dem gemeinen Nu-Ben zum Besten dasselbe entdecken, so würden wir in vielen nützlichen Wissen: schaften mehrer erfahren seyn. Zwar ist

es auch nicht ohne, daß ein Erfinder solcher rohen und gang unbefannten Wif senschaft mit solcher redlichen Entdeckung mehr verdienet, als daß etwa ein fauler Hutten Officier, wenn er solches gelesen, faget, das habe ich lange gewust, es ist mir schon bekannt, wie ich dergleichen un= danckbare Herrenviel gefunden habe; so mir auf meine aufrichtige Demonstration statt eines Dancks gespottet haben: vor solche schreibe ich auch dieses Geheimnis garnicht, sondern vor die ehrlich und red: lich gefinnten Bergund Hutten Offician ten, sie senn, wo sie wollen, welche die Berg: und Hutten: Wercke nicht allein darum treiben, daß sie von denselben ih: re Besoldung ziehen, sondern die auch herslich gerne sehen, wenn deren Ge: wercke einen reichen Berg: Seegen dar= aus erlangen mochten, auch daffelbe zu be: fördern sich Tag und Nacht angelegen senn lassen. Es ist benm Bergbau eine gank bekannte Sache, daß man nicht so gleich auf reiche und gediegene Erke komint, woihnen das Gold und Silber so zu sagen aus den Augen siehet, sondern man findet öfters einen armen Kupfer: oder

oder Silber:Rieß, oder Schieferwerck in großer Menge, aber von schlechtem Mes tallischen Gehalt; weiß man nun solche auf die Maturation zu arbeiten, und das in solchen noch in primo Ente liegende subtile Metall durch zuträgliche Zuschläge in der bedeckten Rostung zu zeitigen und figiren, (welches sich gar wohl thun lässet) so kon: nen solche Wercke nicht allein bald fren verbauet, sondern auch in kurker Zeit mit einer schönen Ausbeute erfreuet werden, welches ich hiemit gantz getreulich anzeit gen will, auch mit allen Handgriffen, daß solches ein jeder Schmelker verstes hen soll, wenn nur von hoher Bergund Schmely-Administration eine geneigte Attention darauf gewendet wird, denen ich mich zu aller Gewogenheit recommandire

Zittan, Im Monath Septembr. 17521



Naturlicher Bericht

det

metallischen und mineralischen Erke, wie solche in großem Feuer zu rösten und zu schmelken seyn.

Von Beschaffenheit der Erke.

ie meisten Erke, daraus Metalle geschmolken werden, haben neben sich
auch noch einen subtilen Realgar
oder flüchtiges Mineral, vielmahls

pflegen auch mehr als ein Metall in einem Ert bensammen zu stehen, ob man solches schon dem äusserlichen Unsehen nach nicht erkennen kan; Diese Vermischung nun geschiehet auf zwenerlen Weise, ob schon alle Metalle und Mineralien in der Erden einerlen Saamen an ihrem Unsange haben, so trifft derselbe erstlich nicht aller Orten gleichdurch eine reine Erde

N

au seiner Matrix an, darinnen er sich recht begreiflich machen kan; zum zwenten so sind die Aftra der Planeten mit ihren vermischten Wir= Aungen an deren Generirung viel Schuld, ein fires oder unfires Metall oder Mineral daraus zu formiren; denn es ist eine sichere Natur-Wahrheit, daß nach den Kräften des metalli= schen Saamens, und nach dem Willen deß, der solchen bereitet hat, kein ander Metall als Gold aus der Erde konnte zum Vorschein kom= men, ob dieses schon viele nicht begreifen noch glauben wollen, gibt es doch die Erfahrung, nach den vollkommenen Erkenntnissen der wahren Natur=Gründe; dieweil aber allhier so wenig Menschen seyn, so die wahre prima Materia Metallorum, woraus die Natur dann in der Erden Metalle machet, erkennen und erfinden mogen, womit man erstlich Experimente machen und der Natur Geheimnisse er= Iernen kan, so mag es auch nicht anders senn, als daß hievon nichts als falsche Ideen und leere Einbildungen geheget werden, statt des realen Grundes, und bleibt die Wahrheit hie= von gar tief verborgen liegen. Von diesen leeren und falschen Einbildungen der Natur= Wirckungen in dem mineralischen Reiche, ist nun die gange Welt mit Schrifften erfullet worden, darque weiter kein Nugen gefunden wird,

wird, als daß einer dieselben auswendig lernen und vor andern Leuten, etwas tief verborgen, schwaßen und reden kan, ob es aber Wahrheit sen, weiß er selbsten nicht, denn er vermag aus allen diesen Schriften keinen einzigen Punct durch Experimente wahr zu machen; nach diesen folget nun billig, ben solchem falschen Erkenntniß, die Verzweifelung, woben alsdenn keiner nicht mehr weiß, was er glauben soll; und auf eine solche Schwaß Philosophie ist heut zu Tage unsere Natur: Belehrsamkeit gegrundet, woraus aber nichts mehr studiret und erlernet wird, als falsche Hirn: Gespenster und wanckelhafte Mennungen, welche uns so schad= lich als die Pest selbsten senn, worüber schon manches redliches Gemuth geseufzet hat.

S. 2.

Hier fällt nun eine Frage zu beantworten vor; Weil ich im vorhergehenden I vor eine Grund-Wahrheit angegeben, daß der Saame der Metalle nur einzig auf Gold gerichtet sen, und die Natur in der Erde auch nichts als Gold-machen wollen, woher dann die andern Metalle kommen, und ob es Gottes Wille nicht gewesen, auch Eisen, Kupfer und andere Metalle und Mineralien zu erschaffen? Hier= auf antworte nun nach Anzeigung der wahren Natur-Wirckung: Daß der Saame der Me=

21 2

talle

talle im Unfange ein gar anderes Wesen ist, als allhier davon geschwaßet wird, er ist an sich selbsten nicht einmal mineralisch, geschweige benn zu denen flüchtigen Metallen specificiret, sondern ein reines aftralisches Wesen, in welchem aber die metallische Natur gleich als ein kleines Reimlein in einem Saamen verborgen lieget, in der Erden aber findet er sein Specificatum, au was vor einem Metall oder Mineral ihn die elementischen vermischten Wirckungen pradesti= niren werden, weiter mag er alsdann nicht ge= langen, und können ihm die obern einfliessenden mercurialischen Kräfte nicht ferner angedenen, durch welche vermischte Wirckung der Metalle wir freylich den Willen Gottes erkennen kon: tien, daß er uns aus einerlen Saamen nicht allein Gold, sondern noch vielerlen hochnuß= bare Metallen und Mineralien, täglich wachsen und finden laffet, denn ein jedes Geschopf in und auf der Erden, redet mit uns nach seiner Sprache, von der Gute seines Schöpfers. Frren also diejenigen sehr, welche mennen, daß ein jegliches Metall in der Erde auch seinen besondern Saamen habe, ingleichen auch die, so statuiren, daß die metallischen und minera= lischen Erge keinen Saamen hatten, sondern also gleich in der ersten Schöpfung, wie man sie anigo findet, bereitet worden.

. S. 3.

網 (5) 器

S. 3.

Was nun der Saame der Metalle eigentlich sen, ware zu wünschen, daß solchen alle Berg: und Butten-Leute fenneten, es wurde insonderheit benm Schmelken darauf können gesehen werden; Er ist zwar anfangs ein was seriches flußiges Feuer (wie mir alle wahre Philosophi gestehen mussen) syderischer Ausflusse, in denen Elementen gebildet, sodann durch die astralische Wirckung der Planeten in dem Archæo der Erden zu einem begreifli= chen mineralischen Wesen oder Ert gekochet und gezeitiget worden. Ich weiß gewiß, hierinnen versteht mich der hunderte Berg und Hutten-Officier nicht, es sind Geheimnisse der Natur, so doch erst mussen erkannt werden, ehe man deren Nußen in ihren Arbeiten hier oben erlangen mag, sonsten mußten wir solches mit Schaden noch viele hundert Jahre beklast gen, wie bishero. Weil ich aber gesonnen bin, die Vortrefflichkeit dieses Nugens im Bergbau, nicht allein nach der verborgenen Natur-Wirckung, sondern auch gang Process weiß zu entdecken, so wird man der sonst hierzu erforderten schweren Studien wohl entubrigt senn, und eines durch bas andere gar grundlich erkannt werden, denn in der Natur Werckstatt, das ist, in den Ergen und Mineralien zu arbeis

21 3

ten, ohne natürlichen Grund, woraus nemlich dieselben gezeuget und generiret worden, ist nicht wohl fortzukommen, wie die tägliche Erz fahrung bishero gnug gezeiget hat.

S. 4.

Es ist eine gang bekannte Sache, baß wir in der obern syderischen Region 7 Planeten haben, deren Wirckung eines in das andere natürlicher Weise gehet, ohnerachtet der gemeis ne Bergmann hievon nicht viel zu sagen weiß. Diese Planeten nun sind: Sol, Luna, Mars, Venus, Jupiter, Saturnus und Mercurius. Sol und Luna wircken den ersten Saamen in dem syderischen Reiche, Sol ist der Mann, und Luna das Weib, in solchen eingeflößten Saamen nun, wircken die Aftra der andern Planeten; der Saamen Solis ist hißig, der Saamen Lunæ ist kalt und phlegmatischer Art und Eigenschaft, und, ist dann dieser vermischte Saame der rechte Liquor und primum Ens der Metalle und Mis. neralien in der Erden; Mars und Venus nun, empfahen von solchem feurigen primo Ente den firesten Theil in großem Meberfluß, und wenn ihre Astra durch die zerstörende Wirckung der vermischten Elemente nicht unterbrochen und verhindert werden, entstehet daraus die Ausgeburt des vollkommenen Metalls, als das Gold;

Mer-

Mercurius ist ihr Copulator, und richtet sonst vor sich allein nichts aus. In diesem primo Ente Der Metalle liegen die tria Principia Metallorum recht in ihrer naturlichen Vermis schung, wer dasselbe recht kennet; wird aber, wie ist gemeldet, die Wirckung der Astrorum Martis & Veneris unterbrochen, daß eines das andere aus Noth verlassen muß, so werden aus solcher Ausgeburt geringe Metalle, Eisen oder Kupfer, nachdem Mars oder Venus die Oberhand erhalten hat. Der Realgar dieser Ausgeburt, wenn solcher vom Marte ganglich verlassen, ist der Schwefel, und nach Umstanden alle sulphurische Erge, welche das primum Ens Solis noch gang unzeitig in sich haben, da solches im Marte und Venere schon mehr und fester coaguliret, im Golde aber zu seiner rechten firen und vollkommenen Zeitigung der Mas tur gebracht.

S. 5.

Mit denen weissen Metallen nun verhält sichs gleichermaßen, als im Jove und Saturno; die Wirckung dieser benden Planeten muß sich gleichfalls nach der Wirckung der Elemente richten, was dieselben dem ersten Saamen Solis & Lunæ, vor eine Matrix in der Erden verstatten wollen, und wie sie ferner ihre Wirzekung erlauben. Ist nun diese Wirckung gut,

2 4

und die Aspecten ihnen gunstig, daß die Sphæra Saturni und Jovis richtig durchlaufen wird, ohne Hinderung, Mars und Venus aber in fernern Wirckungen zu einer Vollkommenheit nicht die Oberhand gewinnen thut, so wird ein weibliches Geschlecht daraus, und erlanget solche Geburt in ihrer Vollkommenheit die Luna oder das Silber; wird aber solche Wirdung, wie schon gelehret, durch Jovem unterbrochen, so wird nichts weiter mehr daraus denn Blen, ein unfir Metall; im Gegentheil aber, des Saturni, wird Zinn; Mercurius ist gleichfalls ihr Einführer und Copulator gewes sen, und hat sich mit ihm coaguliret. Die Real: gar aber solcher Wirckung, so die Astra Jovis und Saturni zu Anfangs unterbrochen worden, sind Robold, Wismuth und dergleichen arseni: calische flüchtige Erke, in welchen das primum Ens Lunæ am meisten zu finden ist und gant offen stehet, da solches im Saturno und Jove schon halb coaguliret, in der Luna aber fix und vollkommen ausgezeitiget ift.

S. 6.

Hierauf folget nun der Natur-Schluß, daß alle Metalle und Mineralien einerlen Saamen haben in ihrem Anfange, die Veränderung aber so vielerlen Erge verursachen die Astra

und elementische Wirckung. Denn diese geheime Wirckung der Natur recht grundlich zu begreifen, erfordert zwar eine vollkommene Erkenntniß aller naturlichen Dinge, welches ich gestehen muß, etwas schwer zu erlangen ist, indem die Zerlegung derer Metalle und Mine= ralien, wie auch ihre Zusammensügung, nicht jedermann bekannt ist, welche auch durch Schriften allein nicht mag erlernet, sondern selbst mit den Händen angegriffen und erkannt werden, in der Wirckung der rothen und weiß sen Metalle erweiset sichs also: Gold ist nach sei= ner Generation der rothen Astrorum, Martis & Verteris, ein fixer Schwefel, und Schwefel ist nach seinem Realgar ein flüchtiges Gold. Die Luna oder Silber ist nach seiner Generation der weissen Astrorum, Jovis & Saturni, ein firer Arsenic, (oder Mercurius) und Arsenic ist nach seinem Realgar ein flüchtiges Silber. Dieses sind einfältige und schlechte Natur-Wirckungen, welche zwar nicht auf höhen Schulen gelehret werden, aber doch ausbun= dige Wahrheiten; und gehet man denenselben durch die Realgar wieder rückwarts nach, so wird man gewiß den Saamen der Metalle endlich auch erlangen, ich glaube aber gang gewiß, daß dieser einfältige Natur-Bericht vie: len noch schwer genug vorkommen wird.

24.5 S. 7.

網 (10)器

S. 7.

Aus diesen istheschriebenen festen Natur-Gründen, (welche ich auch in der höhern Physic erweisen und Sonnen-flar barstellen wollte, wenn mir folches eben zu thun beliebte) ist sonder großes Speculiren zu begreifen, daß eigentlich nur zwenerlen metallische und mine: ralische Ausgeburten senn, als rothe und weisse, mannliches und weibliches Geschlecht, gleich= wie in andern Reichen auch, troß aller andern falschen Schwaß:Philosophie. Nun findet sichs zwar, daß gar sehr vielerlen Erke und Mineralien unsern Augen zum Vorschein kom= men, als mochte eine Frage vorfallen: auf mas Art denn dieselben gezeuget, oder woraus sie eigentlich generiret worden? Hierauf die: net zur Antwort, um das Vorhergehende begreiflicher zu machen: daß, ob dieselben ihrem perschiedenen Ansehen nach auch verschiedene Nahmen bekommen haben, als zum Astro Solis gehören alle und jede Arten Schwefel-und Rupfer-Riese, Vitriol, Antimonium, Aurumpigmentum, Galmen, Speauter, Cinnabaris nativa, und alle Erge, so Mercurium vivum geben, ingleichen auch alle Urten vom Talck und rother Erde, samt Blut- und Gisenstein. Bu dem Astro Lunæ gehoren allerlen Arsenical-Riese, Wismuth, Robold, Lapis Lazuli, Berge blau,

blau, Schmergel, Blep-Erg, und alles Zinnund Zwitter-Gestein, wie solches Nahmen haben mag, wie nicht minder alle weisse Erden. Und hat man benm Probiren solcher Erze gemeiniglich dieses Zeichen, daß vom Astro Solis ein Granum fixum Solis zu sinden, oft wenig, oft viel, sonderlich wenn dasselbe in seinem Aufsteigen ist, wie Antimonium, Zinnober, Aurumpigmentum, Vitriol und Kupfer, mir dessen vielmahls Zeugniß geben haben. In denen vom Astro Lunæ aber hålt es gemeiniglich Silber, wie solches Zinn, Bley, Wissen muth und Robold, ein stetes Beweißthum machen.

V. 8.

Nun mussen wir auch betrachten: woher es komme, daß oftermahls gar vielerlen Mes talle, als Gold, Silber, Eisen, Rupser und Blen, in einem Erze bensammen enthalten senn, ingleichen auch vielerlen Realgar, als Schwefel, Antimonium und Arsenic? Es sollte aber wohl mancher gedencken, es ware eine unnothige Sache, wenn man nur darauf bedacht ist, die Metalle aus denen Erzen nützlich zu schmelzen und zu scheiden, so ware es genug gethan; Es ware diese Mennung wohl gut, wenn solches Schmelzen und Scheiden mit der Wesenheit der Metalle selbsten verknüpst.

ware, denn gewiß, berjenige, so die Zeitigung der Metalle in der Erde, nebst ihrem Saamen nicht kennet, wird die metallischen Erze wohl nicht in vollkommene Scheidung bringen, gleichwie derjenige, so die Metalle und Mines ralien in ihren Graden der Zeitigung nach nicht zu unterscheiden weiß, wird est in der Maturastion auch nimmermehr zur Vollkommenheit bringen, denn die Metalle mussen durch die Mineralien gezeitiget und figiret werden.

Daß nun öfters so verschiedenerlen Metalle und Mineralien bensammen in einerlen Ergen enthalten senn, ist mehr der Matrix solcher Erte in der Erden, als denen aftralischen Wirckungen zuzuschreiben, wiewohl ein jedes das Seine thut; denn so viel Ideen konnen gefunden werden ben solcher Generirung, so viel mogen auch Matrices senn, darinnen sich ein einziger Saa: men, nach Art der Reinigkeit seiner Matrix, kan generiren und begreiflich machen; Auch hat hinwiederum eine jede astralische Wirckung ihre Realgar mit daben, insonderheit diejenigen metallischen Erge, so flüchtig sind und noch nicht figirt isenn, welche derselben Safte und Erhaltung seyn, und ofters in primo Ente mit ben dem subtilen Metalle liegen, auch ohne Verlegung der reinen Metalle nicht wohl mo= gen davon geschieden werden, als da sind:

網 (13) 縣

Schwefel, Antimonium, Arsenic und Oveck-silber-Arten.

J. 9.

Ich bin in meinen vorigen Schriften von nasenweisen Spottern zwar ziemlich durch die Bechel gezogen worden, wegen Beschreibung des astralischen Reiches und dessen unsichtba: ren und unbegreiflichen Wirckung, weil dieses ein besonderes Studium ift, und der igigen ge: lehrten Welt auf keiner Schule gelehret wird, die wahre Naturlehre, so aber iso gang im Staube liegt und meistens verschimmelt ist, wormit auf einmal eine solche Sprache zu er: lernen, mit der man die sonst stumm geachtete Natur beståndig mit ihrem Schöpfer sprechen siehet. Ich erwehne noch einmal die obern Astra, dieweil ohne diese die andern bekannten dren Reiche auch nicht senn können; denn dies ses ist der Fons naturæ, darinnen lieget einzig und allein verborgen der erste Anfang-aller er= schaffenen sichtbaren und begreiflichen Dinge. Dieses edle Perlen: Wasser der astralischen Ausstusse zu uns auf unsere Erden sich ergies send, ist der Anfang, woraus die so festen Steine und Metalle gewachsen seyn; dieses astralische Wesen ist auch noch der Erhalter aller erschaffenen Creaturen in allen dreven Reichen, sogar der Mensch, so nach dem Ebenbilde

bilde Gottes geschaffen, kan ohne dessen Genuß keinen Augenblick leben, alle Metalle sind aus diesem Wasser gebohren, alle Metalle mögen in diesem und keinem andern Wasser wieder aufgelöset und in keine weitere Verklärung gebracht werden, und ich sollte von diesem astralischen Reiche nicht schreiben, gewiß, ohne diessen Haupt: Grund würde ich euch wenig Wahrsheiten vorbringen können; denn wer der Mestalle erste Materie nicht kennet, auch deren Wachsthum und Auszeitigung nicht Naturzgemäß weiß, der wird es derselben in der Nachsarbeitung hieraussen auf unserm Erdboden nicht nachthun mögen.

Ø. 10.

wahren Röstung derer Erze hell und klar, auch gang unverdeckt zu schreiben, daß es ein jeder leichtlich begreifen möge; allein weil solches lauter natürliche Wirchungen senn, so die Astra in denen Mineralien oder Erd-Salzen, welche man zu denen Beschickungen gebrauchet, verrichtet: so mag solches auch ohne Erzkenntniß solcher astralischen Kraft nicht vollenzdet werden. Es sind einige, so behaupten wollen, alle Metalle und Mineralien würden aus Vitriol gezeuget und gebohren, dahero müßte der Vitriol die prima Materia Metallorum senn, dieweil

dieweil sie befinden, daß dergleichen sauere vi= triolische Wasser, sich in den Bergwercken sehen und finden lassen, insonderheit wo Rupfer: oder Schwefel-Riese mit daben vorhanden senn, es ist aber solche Mennung weit gefehlet, und gehoret dieser Sat, nicht zu der wahren Univer= sal-Philosophie. Das Natur=Salk, woring nen die wachsende Grune aller Metalle enthals ten, ist eines gang andern Wesens als der gemeine Vitriol, und dasselbe auf der Erden fo wohl als in berselben zu finden und zu erlan= gen, ohne große Muhe noch Unkosten, weil ich aber mit diefer Philosophie niemanden verdrußlich fallen will, werde ich hiemit abbrechen, und zum Usufructu der Sache schreiten, weil Dieses oft ben vielen, vor alle Erkenntniß geliebet wird.

J. 11.

Ich habe im Vorhergehenden gedacht, daß zu erweisen stehet, daß der erste Ursprung aller geschaffenen Dinge hienieden im astralischen Reiche zu sinden, und allda einzig und allein anzutreffen senn, wie mir alle wahre Philosophen und Naturkündiger Zeugniß geben wersden; schlüßlich so ist der astralische Ausstußdes Obern in den Untern, die wahre Universsal:Materie aller Dinge oder Ausgeburten aller drepen Reiche hienieden? wie verhält sichs

nun mit ber prima Materia Metallorum in specie, was ist nun dieses vor ein Ding? Hier= auf weiß mir nun, ausser ein Naturverständi= ger, so auf der Natur Wirckung acht giebt, kein einziger Mensch zu antworten, denn wer will ihnen das sagen, ein Erfahrner, der dasselbe weiß, der ist viel zu neidisch dazu; nun mußt ihr zu der Philosophen Chymischen Schriften gehen, deren viele tausend von der prima Materia Metallorum zu finden senn, da= selbsten wird, es nun wieder auf ein Rathen angehen, allein weil ein solches Rathen ohne Natur-Verstand geschiehet (indem immer einer dieses, der andere das, von dieser Materie ver= borgen geschrieben haben) so weiß auch niemand nicht, ob es getroffen sep. Ich habe wohl gesagt, daß im astralischen Reiche durch Wirckung der benden großen Lichter, der Son= ne und des Mondes, die Universal: Materie aller dreven Reiche zu sinden sen, wiederhole solches allhier auch nicht ohne Ursachen, wem was damit gedienet ist, kan der Sache weiter nachdencken, doch sage ich auch daben, daß ein Subjectum im mineralischen Reiche sen, in welchem sich dieser Universal-Geist coaguliret und begreiflich gemacht hat; es kennet dieses Mineral jedermann, niemand aber ist, der dessen innere Krafte, seinem Werth nach, noch erfun: den

verde, so lachet mich jeder aus, indem auch dieses Subjectum so bekannt ist, als das liebe Brodt, wer nur darauf will Achtung geben; was dieses nun vor einen Nußen ben dem Rosten der Erze, insonderheit des Goldes, bringet, werde ich aniso ohne Hinterhalt gleich melden.

J. 12.

Es ist die prima Materia des gangen mineralischen Reiches in nichts vollkommener zu finden und anzutreffen, als in unserm höllischen Cerbero, oder dem gemeinen Schwefel, wels cher unachtsam gehalten, aber seine grundliche Untersuchung der Mühe noch wohl belohnet, wer nur ein Belieben darzu trägt; benn in ihm sind die tria Principia Metallorum, Sal, Sulphur und Mercurius, wobon in denen Chn= mischen Schriften so viel Geschren gemacht wird, in gleichem Natur: Gewicht mit einander vereiniget; lasse sich dieses niemand lächerlich vorkommen, der Bauer sagt auch wohl, Schwe= fel ist Schwefel, und weiter nichts, auch der blinde Sophiste; und Salg ist auch wieder ein besonderes und bekanntes Wesen; was aber der gemeine Schwefel in seinem Innern vor Beschaffenheit führet, wenn solcher umge= wandt und in seinem rubin=rothen Purpurs Rleide

Kleide pranget, ist vielen Gelehrten noch uns bekannt; dieses ist es, was ich von dessen Heimlichkeit gleich im Vorbengehen habe schreis ben wollen. Was ben den Beschickungen im Rösten der Erze mit ihm und seinem Bruder, dem Vitriol, auszurichten, soll im nachfolgenden gedacht werden, aniho aber werde insons derheit noch was von den realgarischen Erzen schreiben.

J. 13.

Hier muß man nun die rothen und weissen realgarischen Erge von einander zu unterscheis den wissen, wiewohl dieselben dem ausserlichen Ansehen nach ziemlich zu erkennen senn, daß man siehet, unter was vor ein Astrum diesel= ben gehoren, oder wenn ihrer mehr bensammen senn, welches unter denenselben die Oberhand hat, so fügt sichs doch ofters, daß mehr Gei= ster in ihrem Innersten bensammen senn, als man dem Ansehen nach geglaubet hatte, dahero ist die Anatomie und Zerlegung derselben die sicherste Probe. Die sogenannten Schwefel: Riese, sind gewissen Ursachen halber vor die vornehmsten zu achten, indem solche wegen ihrer flüchtigen Mineralien gerne Gold und Silber ben sich führen, in seiner Fläche aber bestehet der Rieß nach seiner Zerlegung, aus Gisen-Erde, Vitriol und etwas Silber, und dieses Erg, ist

器 (19)器

Von sich selbsten, wegen seiner in sich habenden Anfangs: Principiorum, vor allen andern Reals garen geschickt, durch natürliche Zuschläge im Rösten auf die Maturation zu arbeiten, denn nach dem der Schwefel oder Schwefel-Rieß aufgeschlossen und umgewandt wird, nach dem ist auch von solchem der Nußen zu hossen.

S. 14.

Unter benen weissen realgarischen Ergen geziemet wohl nach unserer Philosophie den Robold-Ergen der Vorzug, welcher auch ofters reich am Silber ist, welches denn gant sicher bezeuget, daß die Lunaria in solchem Realgar ihren Sig am meisten hat; vor sich bestehet der Robold aus Rupfer:Erde, Schwefel, Eisen= Ram und Arsenic, auch etwas Silber. sind dieselben ofters ein gutes Anzeigen auf Silber-Erge, gleichwie der Wismuth auch thut, (gleichwie die rothen Realgare, als Antimonium, Aurumpigmentum, Cinnabaris nativa und dergleichen auf Gold weisen,) doch ist sein flüchtiger Arsenic und blaue Farbe, so davon gemacht wird, auch noch was zu nugen, sein Rupfer und Eisen: Erde giebt ein sprodes Blachmahl. Es ist mir zwar aus philosophis schen Schriften bekannt, daß, wenn sie von der Zugutmachung der Erke mit gedencken wollen,

wollen, sie gemeiniglich lehren, daß in solchen auf die tria Principia, Sal, Sulphur und Mercurium, musse gesehen werden, daß keines da= von in der Feuer-Arbeit nicht Noth leide, noch ihm zuviel geschehe; allein wenn die ersten Un: fange der Metalle als flüchtige Geister in solthe mehr wircken, als die aus den Mineralien geschiedene tria Principia, so bleibe ich ben mei= ner Erfahrung, und kehre mich an fremde Redensarten gar nicht; Es sind philosophische Termini, und von den wahren Philosophen allemal die ersten Anfänge der Metalle da= durch angedeutet worden, woraus die Metalle gewachsen, und in der Erde generiret worden, und werden hiermit ein metallisch Salz, me: tallischer Schwefel, metallischer Mercurius verstanden, und im ersten Anfange, ehe solches in der Erde begreiflich worden, war es ein mer: curialischer Liquor, durch die obern Astra ge: wircket, und in der Erde durch die Elemente zu Metallen ausgekochet, von welchen drenen Principiis nun ein jedes Metall seiner Urt nach et: was empfangen hat.

S. 15.

Da ein gewisser Philosophus die Verhältnisse derer trium Principiorum in denen Metallen untersuchet, und folglich befunden hat, will ich dieselben dem geneigten Leser hiermit anfühführen, hierinnen nun zu gebrauchen, was er will. Im ersten Anfange der Erden waren solche tria Principia nach gleichen Graden der Natur nach zusammen gemischet, durch Impurität aber und irdische Zufälligkeiten wurde die astralische Wirckung unterbrochen, daß solchen Theilen in dieser Unterdruckung in den unsiren Metallen was abgegangen, und hiemit kein vollkommen Metall hat werden mögen; also hat

Das Gold gnug Mercur. gnug Salk, gnug Schwefel.

Das Silber gnug Mercur. wenig Salt, gnug Schwefel.

Das Rupfer wenig Mercur. wenig Salk, viel Schwefel.

Das Eisen wenig Mercur. viel Saltz, viel Schwefel.

Das Zinn wenig Mercur. viel Salk, wenig Schwefel.

Das Blen viel Mercur. viel Salt, wenig Schwefel.

Das Quecksilber viel Mercur, wenig Salk,
wenig Schwefel.

Der Mercurius oder der Geist, giebt ihnen die Flüßigkeit, der Sulphur die Farbe, und das Salz die Coagulation oder Härte.

3. \$. 16,

劉 (22) 器

, v S. 16.

Die Beschickung nun ober die Figirung der Erhe genau zu betrachten, wird man finden, daß solches nothwendig ben dem Rösten vonnothen sen, und nicht erstlich wenn dieselben im Feuer zu Metallen sollen zusammen ge= schmolken werden. Doch ben geringhaltigen armen Ergen, so im Schmelgen viel Robsteingeben, und Schwefel ben sich führen, sie hale ten vor Metall was sie wollen, kan man gang, anders verfahren, und zu der Maturation diesel= ben erstlich durch Schmelgung übern hohen Ofen zu Rohstein bringen, solchen Rohstein in Stücken als die Welschen Russe groß zerschla= gen lassen, unter der Beschickung zum Rosten und Brennen einseßen, und dann wie folgen soll, behörig bedeckt unter sich rosten. Ich weiß gewiß, wenn ich euch ist diese Naturgemåße Rost-Art aufrichtig entdecket, ihr werdet über solche simple Arbeit lachen, denn alle Wir-Aungen der Natur sind simpel und einfältig, darum solches die heutige hochgelahrte Welt nicht wohl begreifen kan; doch schreibe ich dieses den emsigen Nachforschern, der Natur tief verborgene Heimlichkeiten aus solcher schlechten Arbeit zu ergründen, denn es stecket in dieser Schrift die edelste Wahrheit der Nas tur verborgen, wird aber gar leichte hieraus

zu erlernen seyn; denn gewiß, wenn nach der heutigen Schul-Philosophie alle Wirckungen sollten eingerichtet werden, so mußte die Natur noch in die Schule gehen, und wurde Mühe genug sinden, alle thdrichte Ersindung zu unzersuchen, oder dieselben nachmachen zu lernen, aber so ist alles beschlossen in der Einfalt, alle Dinge entspringen aus Einem, alles kehret in seiner Wesenheit nach ihren Zeiten wieder in Eines, aus Einem entspringet viel, und vieles ist wieder in Einem begriffen.


S. 17.


Wieder von unserer Philosophie auf die Tractirung der Erke zu kommen; Wenn man nun ein Erk zu rösten einseken und solches auf die Maturation arbeiten will, muß man gar wohl zusehen, was es vor Metall ben sich sühret, (welches am füglichsten durch eine kleine Probe zu machen erkannt wird) ob solches Gold oder Silber, Eisen oder Rupfer, oder andere Metalle senn, ob deren nur eins allein, voer mehr darinnen enthalten senn, ob sie auch eines sixen oder stüchtigen Gehaltes, nach welchem allen man das Nösten anstellen muß. Ein jedwedes Erk hat eine andere Eigenschaft, darauf sowohl benm Rösten als Schmelken muß gesehen werden. Viele Erke vertragen

23 4 nicht

nicht, daß sie konnen zu Schlich gezogen noch gepochet werden, sondern wie schon erwehnet, nur in kleine Stückgen zerschlagen, gleichwie man sonst mit dem Rohstein thut, und also in die gewöhnlichen Rost = Stadel einsetzet, was aber kan zu Mehl gepochet oder zu Schlich gezogen werden, muß in die dazu bereiteten Ofen als sehr flache Back: Ofen gesetzet, wie Tab. 1. zu sehen, und mit seiner Bedeckung be: schicket werden. Dergleichen Rostung, sowohl benm Rohstein als Ergen, muß so oft wieder= holet werden, als der Rost sonsten erfordert, benm Roh oder Kupfer-Stein, das ist ofters 7. 8. 10 bis 12 mal, nach jedes Erges und Steines Beschaffenheit, benm reichen Ergrosten, aber diejenigen, so kein Rupfer geben, oder nicht viel Schwefel besißen, und also nicht zu Stein vorhero geschmolgen werden, wieder= holet man die Rostung so oft, bis solche gnug angereichert senn, oder nachdem es belieblich ist, je ofter, je besser; denn so oft solche figi= rende Rossung wiederholet wird, je reicher zei= get sich auch allezeit dessen metallischer Gehalt; denn man wird gewiß seinen Rohstein, sowohl am Rupfer, als am Silber, um ein großes ans gereichert finden, ohnerachtet 4 bis 500 Cent= ner Erh oder Rohstein auf einmal in einem Stadel eingesetzet worden. Deren Rost-Stat del Tab. 2. J. 18.



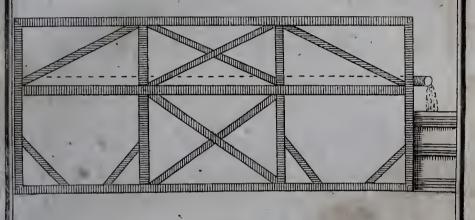


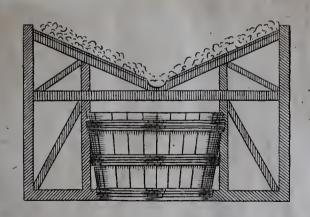



15 Fusf



Tab. 2. Grund Riß v. Profil Eines Rost Ofens.

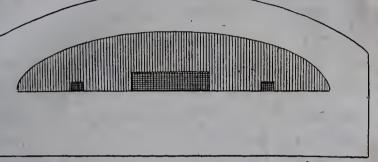

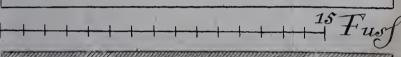

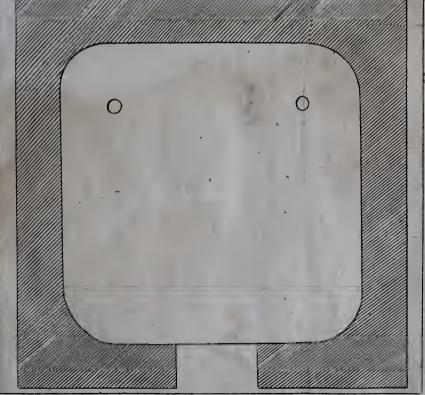



43 (25) 器


S. 18.

Ich habe in meinem zu Berlin gedruckten hochstnüglichen Bergeund Schmelg: Buch angeführet, daß die Zuschläge der Erge benm Rosten, geringe und schlechte Ingredientien und solche Dinge seyn, so man auf denen mei=. sten Bergwercken mit daben findet, besonders wo viele Kiese brechen, da man denn aus den geringsten Bergen und Stuffein, welche ohnedem zu nichts als auf die Halten zu stürßen tauglich senn, eine solche vitriolische Lauge machen und zu der Beschickung unter guten ge: loschten Ralck mischen, daß solches als ein Mus wird, oder man siedet eine solche vitriolische Lauge zum Salf ein, und gebrauchet dasselbe hernachmahls mit Kalck in Wasser vermenget, benn Ergen. Wenn solche Beschickung und Rostung gebührend wiederholet wird, hat man sich über dessen Anreicherung, an Silber und Rupfer billig zu wundern, auch gebrauchet man dieses ausgelaugte Vitriol= oder Mineral= Salt, auch schon gesottenen Vitriol, es sen Goßlarischer, oder wo er her sen, unter flargestossenen ungelöschten Kalck, die Lauge dars auf eingetrocknet, bis es zusammen ein trocke= nes Mus oder Bren wird, und wenn derselbe trocken, ein gelbes Pulver. Was mit diesem gelben Pulver nutlich auszurichten ist, werde 33,5

ich im folgenden gank gründlich zeigen, aniko aber nur noch erinnern, daß eine solche mine-ralische Erde oder Berge gut hiezu ist, wenn dieselbe auch andere Salien, als Vitriol, ben sich führet.

S. 19.

Die Auslaugung derer Kiese, Vitriol, Schwefel, und anderer salinischen Erden, wie solche gar oftmahls auf Gebirgen oder in Bergwercken gefunden werden, mogen am füglich= sten auf einem solchen Beete, wie etwa die Alaun-Schiefer auf den Alaun-Wercken, außgelauget werden, und wie Tab. 3. in Rupfer stehet, da zu benden Seiten zwen Wande schief gestellet werden auf einem holgern Gerufte, da in der Mitten eine Rinne lieget, auf die benden Seiten-Wände oder Beete, werden die Berge oder klein geschlagene Riese gestürket, und mit Wasser begossen, daß solches die Salien extra: hiren und auflosen kan. Unter die Rinne muß zu benden Seiten ein Faß gesetzet werden, da= mit die Lauge nach und nach sich darinnen sammlen kan. Diese kan nun eingesotten, ober sogleich mit klar gepochtem ungelöschtem, auch schon geloschtem Kalck, wie man solches am füglichsten haben kan, ja wenn derselbe auch gleich Jahr und Tag mar eingeloschet worden, vermischen und fleißig umrühren, daß solches

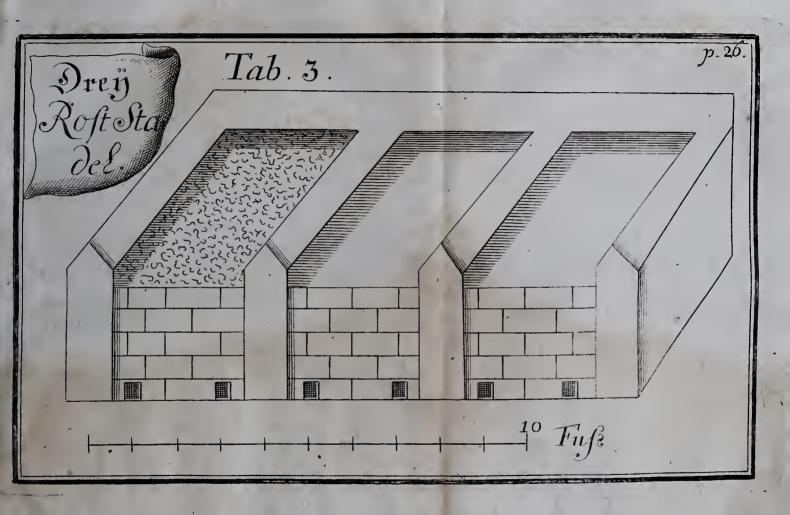



鍋 (27) 器

zu einem Mus wird, alsdenn gleich zur Besschickung gebrauchet, oder an der Sonne trocksnen lassen, zu einem gelben Pulver.

J. 20.

Ben der Beschickung der Erge muß man nun folgendergestalt verfahren: Erstlich mas chet man in einem gewöhnlichen Rost: Stadel ein ordentlich Beet, von Leim geschlagen und Rohlen-Gestüb, und Reiß: Holg, oder Reiß= Wellen darauf geleget und etwas Rohlen darauf gestürket; wenn der Rost nun aus Rohoder Kupferstein bestehet, so sehr schwestich ist, oder aus schwestichen Riesen, so gebrauchet man kein Rost-Holf ferner mehr darzu; ist aber der Rost ein Silber- oder Blen-Erg, muß unten Holf gesetzet werden, das aber gut trocken ist, damit der Rost ausbrenne, doch muß sich in solchem nach der Streng oder Leichts flußigkeit der Erhe mit gerichtet werden, als= denn schüttet man auf solches Beet den gepoch= ten Rieß, Erg, oder Rohstein, (es durfen aber folche Stücken nicht kleiner als Ruffe groß, wie fonst der Rohstein geröstet wird, gepochet wer= den) eine Over-Hand hoch, und das beschriebene Mus von Kalck und vitriolischen Sals gemacht, etwas darüber, (feuchtet auch den Rohstein erstlich mit Lauge oder Urin an)

dann

dann wieder eine Schicht Rohstein ober Ert einer Over-Hand hoch, und etlicher Finger hoch Mus vom Kalck und Vitriol, dann wieder von Rohstein, also mit einander stratifici= ret, bis der Rost alle hinein ist, dann oben wieder mit dem Mus bedecket; an der Vorwand muffen, wie sonsten benm Rohsteinroften, Zuglocher gelassen werden, damit der Rost bren: nen kan; oben nun, auf den Rost, wird auf das Erg eine Decke gemacht, von kleinen als Welsche Nusse groß geschlagenen Rieselsteinen, oder Floß, oder noch besser, armer Eisenstein, oder einem rothen eisenschüßigen Gestein, einer Viertel-auch nach der Größe des Rosts, halben Elle hoch, bedecket; diese Decke nun mit Rai= del-Rohlen auch einer Viertel-Elle hoch wieder beschüttet, und den Rost durch die Zuglöcher angestecket. Ist es nun, daß der Rost aus Roh- oder Rupferstein bestanden ist, so fleußt er etlichemal auch in Stucken zusammen, muß aber ebenfalls wieder klein zerschlagen, und wie ist gelehret, eingesetzet und beschicket werden, da er denn die letzten mal nicht mehr zusammen fleußt, sondern nur zusammen seigert und in einander gerinnet; und wenn man ihn probiret, daß der Sulphur alle figiret, und der Roh: stein sein Metall (sonderlich wenn er viel Rupfer führet) gerne von sich giebt, und wenig Dinn=

Dünnstein bleibet, welches ofters das 7.9 auch 10te mal geschiehet, je nachdem die Steine oder Riese beschaffen senn; so kan alsdenn diese Beschickung auf Stich oder krumme Osen gesetzet und gleich wie sonsten ordentlich wieder mit der Beschickung geschmolzen werden.

§. 21.

Es ist nun hier zu gedencken, daß man in dieser Rost: Arbeit nicht eigentlich ansetzen noch bestimmen kan, wie oft dieselbe mit frischer Beschickung musse wiederholet werden, jedoch dienet zur sichern Nachricht, daß, je ofter die selbe geschiehet, je reicher die Steine und Erge an ihrem metallischen Gehalt werden, und mogen die Unkosten gegen den Nugen kaum zu rechnen senn, indem ich oftere in solchem Rosten den Centner Stein in viele Marck Silber vermehret, da hingegen die Unkosten der Ingres dientien sich kaum auf 8 Groschen betragen Die Arbeit benm Steinzerschlagen und Rosteinsetzen darf man nicht besonders rechnen, indem sie sonsten beym gemeinen Rosten ebenfalls auch geschehen muß; die Zeit wird auch nicht länger als sonst geschehen, hie: ben benothiget senn, wenn man sich nur erst eingerichtet hat, daß es ein jeder Arbeiter gewohnt ist; es ist gewiß auch eine große Mühe

und Arbeit in manchem Steinrosten, da ofters ein Rost von 4 bis 500 Centnern Rohstein nach dem ersten Rosten in einen Klumpen zu: sammengeflossen ist, und derselbe also wieder verschiedene mahl in kleine Stückgen zerschla= gen werden, da doch das Fließen allhier ben meiner Rostung, wegen der Beschickung, nicht so starck geschehen kan; in Summa, die Arbeit wird sich selbsten loben. Wenn nun dieses gelbe Pulver erstlich eingetrocknet, mag man solches benm Beschicken mit Wasser wieder anfeuch= ten, ingleichen mussen auch die grobgeschlages nen Stückgen Erg ober Rieß in eine starcke Lauge oder Urin gelegt und also angefeuchtet werden, ehe man dieselben auf den Rost setet. S. 22.

Hier mochte mir nun einer einwenden und sagen: Der ungelöschte Kalck taugt nicht zum Silberschmelßen, denn er macht das Schmelßen schwer und sprode; diesem antworte ich: daß es sich allhier, wenn die Vermischung mit dem Vitriol oder vitriolischen Laugen geschehen, ganß anders verhält; denn der Ralck wird durch den Vitriol in einen ganß andern Stand gebracht, als er vorher gewesen, und der Vitriol wird durch den Kalck aufsgeschlossen und zu einen mineralischen Schlüssel gemacht, alle slüchtige Erke zu binden, zu zeitis

zeitigen und figiren, und giebt nunmehro diese Beschickung mit dem lebendigen Kalck, den Erken oder Rohstein einen so geschmeidigen Kluß, daß behm Schmelgen in großem Feuer wohl schwerlich einer seines gleichen ist; er machet nichts sprode, raubet auch kein Metall nicht, sondern vermehret dasselbe. Man muß aber hieben auf die Wesenheit des Kalcks wohl sehen, daß derselbe von schönen Steinen, oder noch besser, von Marmor gebrannt sen, und keinen Galmen ben sich führet, sonsten raubet er das Silber, und erhalt man den versproches nen Gehalt nicht, wie mir solches selbsten wies derfahren, ehe ich darhinter kommen mögen, was die Ursache gewesen sen; welches ich hies mit als einen großen Handgriff entdecken will? Rury es ist diese Beschickung auf arme Rupfers und Silber-Riese und Rohstein am füglichsten zu gebrauchen, wiewohl dergleichen Beschi= dungen noch mehr senn, so man nach Beschaff fenheit der Erge anwenden muß, davon auch gang grundlich in nachfolgendem gehandelt werden soll.

S. 23.

Man kan dieses istbeschriebene gelbe Pulver gar füglich das große Augment: Pulver nennen, wegen seines großen sonst noch nie gesehenen Nugens; es raubet nichts, sondern ver: mehret

mehret das Metall, mehr als man glauben thut; es giebt einen guten Fluß, so die Metalle wohl von den Schlacken scheidet, daß sich alles gut seigern thut; es reiniget auch das Metall mehr als andere Sachen thun, welches sich an der Probe alles erweisen wird; derohalben ich diese Wissenschaft samt allen Ingredientien dazu anzuwenden billig vor ein Arcanum halte, und in meinen Schriften niemahls gar deuts lich davon schreiben wollen, weil ich dasselbe durch schwere Kosten selbst experimentiren mussen; wenn mir ein hoher Landesherr eine zureichende Pension gegeben hatte, dem Berge bau zum Besten die Chymie zu untersuchen, wie es manchem geschehen ist, wie weit wollte ich es nicht gebracht haben; aber ein Schwäper findet sich immer eher an, als ein fleißiger Alrbeiter; denn wenn ein solcher in einem Jahre so viel Experimenta gemacht hat, als ein an: derer in einer Woche, so schreibet er seine Mühe und Arbeit gleich der gangen Welt aus, ob schon nichts nußbares damit ausgerichtet ist; wie konnten nicht am Hark diejenigen vitrioli= schen Wasser, so gar überflüßig aus dem Ram= mels-Berge ben Goßlar fliessen, und welche zu ihrem Vitriolsieden nimmermehr konnen alle angewendet werden, hoch genußet werden ben dem Rosten und Beschicken ihrer Erge;

der Genuß davon mochte jährlich Tonnen Goldes weiß sich belaufen, aber wer wollte dieses schlechte Natur-Wesen solchen langerfahrnen Leuten einreden, sie wurden solches nimmers mehr glauben, dergleichen Rugen fan oftermahle gang simpel und einfältig gefunden werden, wenn man sich nur befleißigen thut, eine Sache immer höher und nüglicher anzuwens den, als es vorhero gewesen ist, es gehöret aber fleißiges Experimentiren dazu, denn die Erge mussen im Probiren num und rum gewandt werden, und wenn es auf eine Art nicht so: gleich angehet, daß man aus Ergen den Gehalt finden thut, muß man dieselben nicht eben wegwerfen, sondern die Sache auf eine andere Art versuchen, denn die Natur lässet sich von uns nichts vorschreiben, wir mussen von ihr lernen, indem sie die mineralischen und metallischen Erge nicht auf einerlen Urt figiret, sons dern nachdem die Wirckung trifft, dahero mussen wir, solche aufzuschliessen, auch wieder= um mehr als einen Modum gebrauchen, son= sten richtet man nichts aus, sondern muß mit leeren Handen wieder abziehen, und erhalt nichts mehr als das Hörensagen. Ich habe vor einigen Jahren im Glagischen Berg-Revier, ein grau in weiß eingesprengtes Gestein in großer Menge angetroffen, ohnweit Orten, da Berg= 2 3, .

Berg-und Hutten:Wercke getrieben werden, welches Gestein im Tiegel per se geschmolken, wie ein Wasser, und in der Probe 8 Loth Silber hielte; desgleichen habe ich auch in Unter-Schlesien am Riesen Beburge eine schone gelbe Bergellet, in weissen spathigen Gestein in großer Menge und gang Flog-weiß gefunden, so im Schmelß: Tiegel per se wie ein Blen ge: flossen, auch in der Probe 8 Loth guldisches Silber hielte, vieler anderer dergleichen zu ge= schweigen. Waren nun dieses nicht rechte gute Zuschläge beym Bedecken im Rösten und im Schmelgen, die Erge dadurch gang flußig durchzusegen, an statt des verderblichen Flossesder nicht mineralisch und in den auch kein Mes tall zu bringen noch zu schmelken ist? wer die Natur des Flusses oder Flosses untersuchet, wird finden, wie weit derselbe benm Erischmel= Ben nüglich; benn ich bezeuge in Wahrheit, daß der Fluß, wie man ihn nennet, der rechte Zuschlag nicht ist, Erge damit zu schmelgen, und ihre Metalle damit zu seigern, denn der Floß machet das Schmelgen wohl flußig, aber er nimmt die Metalle nicht gerne in und zu sich, von wegen seiner ungeschlachten Alrt, (ohner= achtet solcher leichtlich fleußt,) dieweil er nicht metallischer Eigenschaftist; ein solches ist zwar noch nicht viel mit ihm versuchet worden, darum er noch gang unbekannt ist, ohngeachtet täglich damit geschmolken wird; dieses ist nun also zu einem täglichen Gebrauch und Gewohn: heit geworden, und wird asso gebrauchet ohne ihn weiter zu untersuchen, und bleibt man lie= ber ben einer Gewohnheit, als daß man was neues untersuchen und anfangen will. solcher vorbeschriebener Zuschlag aber, so leicht= flußig und metallisch ist, ware den Ergen am zuträglichsten, und würde ihnen der metallische Gehalt vortrefflich mit zu statten kommen, und sich ohne weitere Unkosten mit anreichern; sollte man denn nicht an mehrern Orten der= gleichen leichtflußiges Gestein und Berg: Art in großer Menge finden, so oft ein gutes Me= tall ben sich führen? ich glaube gar wohl, und sollte mir darum nicht leid senn; also kan durch ein fleißiges Untersuchen der Bergbau immer verbessert werden; einem Schmelger soll über: haupt obliegen, sich in denen Gebirgen um ein so leichtstüßiges Gestein zu seinem Schmelken zu bekummern, ehe er was zu schmelgen an= fångt.

S. 24.

Weil ich versprochen, die Figirung derer Erze recht deutlich und Proceseweiß anzuses zen, damit ein jeder Schmelzer sich gleichfalls C2 darein

darein schicken kan, so folget nun, wie dieses gelbe Pulver ben allen Erken zu gebrauchen sen.

Bu Antimonium-Ergen.

Ju denen Antimonium-Ergen ist dieses Pulver gar gewiß, denn es trägt dem Antimonio zu, und wo er kupfricht ist von Nakur, so erhält und vermehret es selbe, desgleichen mehret und erhält es auch das Gold und Sileber so im Antimonio ist, und wenn man auch zur Noth nicht mit Vitriol versehen ist, so thut es auch der Alabaster alleine, wenn man solchen hat, oder der bekannte Gyps, doch ist die Wirckung nicht so vollkommen, als vom geleben Pulver.

Zu rohen Kiesen.

Der rohe Rießkan mit Alabaster oder Gyps alleine beschickt und also geröstet werden; da man nun Bley: Erze hätte, so an sich selbsten viel Rupfer und Rieß führeten, so erhält und mehret es in solchen das Rupfer, wenn ihm das gelbe Pulver zugesetzt wird; so aber das Erz ein gar armer Glanz ist, so mag man süglicher alleine beym Alabaster bleiben; doch ist daben sonderlich zu mercken, wenn man den Glanz-

Glank: Erken allein den Alabaster oder gelb Pulver zusetzt, ohne rohen Kieß oder Rohstein zugeschlagen, so will die Materie nicht wohl sliessen.

Zu reichen Kupfer-Riesen.

So man, wie ofters geschiehet, sehr reiche Riese oder Erge so Rupfer und Silber halten, durch diese naturliche Rostung anreichern will, so ist ihnen nichts zuträglicher, als dieses große Figir: Pulver, denn es trägt am Kupfer und Silber reichlich zu, wie die Erfahrung weiset; sind auch die Kiese zu Gold geneigt, so wird dasselbe hiedurch nicht zerstöret, sondern es wird sich zeigen, daß dasselbe dadurch vermehret wird; jedoch will ich wegen der Gold-Erke und ihrer Figirung noch ferner gedencken, da ich ein und andern Ergen zum Besten noch mehrere Beschickungen recommendiren will, die das Ihre auch mit großem Nußen zeigen werden, nur daß man erstlich sehe, ob die Erke sehr flüchtig sind, oder schon ziemlich figiret worden, denn daran ist sehr viel gelegen.

Zu Silber-Ergen.

Die Silber:Erte, so nicht sehr reich senn, werden durch die Beschickung dieses gelben E 2 Pul:

Pulvers gewältig vermehret, doch ist ihnen zusträglich, wenn dieselben mit einem rohen Rieß oder Stein beschicket werden, oder nach besser, damit geröstet und alsdann geschmolzen, sonst mochte sichs im Fluß noch strenge zeigen.

Bu GisensErgen.

Dem Eisen ist diß gelbe Pulver trefflich gut, wenn solcher Eisenstein damit beschicket und gebrannt wird, so er Rupferschüßig oder zu Rupfer geneigt ist, so vermehret es dasselbe, was Urt oder Geschick die Rießsteine haben, verreichert es, wie die Erfahrung geben wird.

Zu Schiefer, so Kupfer halten.

Die Schiefer, deren viele um Eißleben, Gerbstädt, und anderer Mansfelder Revier gefunden werden, lassen sich sehr hoch an Ruspfer und Silber mit dieser Beschickung anreischern, wenn man nur an solchen Orten sich etwas anders einrichtete, und einem andern, so etwas nußbares angeben wollte, folgte. Es mussen aber solche Schiefer erst, wie gewöhnlich, gesbrannt und durch den hohen Ofen zu Rohstein geschmolzen werden. In diesem Rohstein herrsschet nun der Schwefel, welcher verursachet, daß

daß sich das Metall, als Kupfer und Silber, zu einer Masse schmelken mussen, so man Rohstein nennet, welcher sonst nach der gemeinen Art und aller Orten-Teutschlandes üblichen Rostung abgebrennt, bis solcher alle verraucht ist, daß solcher also das Metall entbindet, da= mit es ferner kan zu Rupfer geschmolgen und das Silber davon geseigert werden. Hieben muß ich nun die Wirckung der Natur anführen, von der ich vielfältig gesagt, daß daraus unsere Arbeiten hier oben sollen erkennet wer: den, wenn man einen Nugen daraus erlangen Ich habe im vorhergehenden gesagt, daß der Schwefel dasjenige Subjectum im mi: neralischen Reiche sen, darein sich die tria Principia Metallorum coaguliret, und zu vielen Dingen nüglicher erzeiget hat, darum man sol= chen eben nicht so sehr verächtlich anzusehen, oder sich an seiner ausserlichen Gestalt ärgern dark, ob wohl dieser flüchtige Geist in seiner rohen Gestalt, alle Metalle angreifet und zer= storet, so ist er doch auch vermögend, dieselben in eine Vermehrung zu bringen, welches sich ben dieser Maturation der Erge zeiget. Oman sinne dem Schwefel weiter nach, man wird vielleicht viele Beimlichkeiten darinnen finden, denn der Lebens: und Erhaltungs: Beist aller Dinge liegt in ihm gewiß verborgen, aber etwas hart

C 4

coagu-

coaguliret, daher kommt es auch, daß die Lauge der Bitriol oder Schwefel=Riese denen Metallen vor andern so zuträglich senn, wenn diez selben mit Ralck temperiret, oder so zu sagen umgewendet wird, denn Schwefel und Vitriol ist eines Wesens, wie gar wohl bekannt ist, nur daß man aus einem Feinde der Metalle einen Freund machen muß; es ist denn solche Beschickung allen Metallen angenehm, und verz mehren sich in diesem Geiste.

Schwartskoblichte Silber-Ertze, die feine Kupfer-Art ben sich führen.

Diesen Erhen ist zu ihrer Beschickung benm Nosten am zuträglichsten der Alabaster alleine, ohne das gelbe Pulver, denn der Schwefel artet diesen arsenicalischen Robold-Erhen gar nicht wohl, doch muß ihnen wegen des Flusses etwas von rohen Riesen zugeschlagen werden, damit sie ein Corpus bekommen, daran sie sich halten mögen, man wird versichert mit diesem Rösten einen herrlichen Nußen erhalten, nemlich an Zuwachs des Silbers. Denn wenn der Arsenic in seinem Erhe ünter der bedeckten Röstung wircken kan, so wird man sehen, was derselbe darinnen vermag. Der Arsenic ist die wahre Mutter des Silbers, gleichwie der Schwefelder Vater des Goldes ist; Allein auf die Röstung muß man Acht haben, welches ich nachgehends vollends mit allen Handgriffen entdecken werde:

Zu Zwitter-oder Zinn-Ergen.

Diesen Erken schlägt man einen rohen Rieß zu, weil es ein slüchtiges Metall ist, so hat es etwas, sich anzuhalten, denn darf man dasselbe nur mit Alabaster beschicken, auch ist ihnen das gelbe Pulver zuträglich, soferne man nur den Vitriol oder die erstbeschriebene Lauge zu handen haben kan.

Zu Blend-Arten.

Weil die Blenden nur meist eine Art zu Silber allein seyn, und kein Kupfer leichtlich ben sich führen, so sind zu deren Beschickung zum Rösten die Alabaster-oder Gyps-Steine am süglichsten; es wird solches Ert dadurch am Metall erreichert und ein großer Nußen erhalten werden. Dieses wäre nun also die Art und Weise, sich dieses beschriebenen gelben Pulvers mit großem Nußen zu gebrauchen, auf alle Metalle, denn es vermehret solche alle, durch die Kraft so in ihm verborgen liegt.

網 (42) 器

S. 25.

Wie nun die Silbergund Rupfer-Riese durch diese Rostung anzureichern senn, wird man aus porhergehendem gar füglich verstanden haben, insonderheit ben dem Nußen mit dem Rohstein, da denn diese Rostung so lange wie: berholet wird, bis kein Schwefel mehr daben zu spuren ist; nimmt nun in solcher Arbeit der Stein zu sehr zu, so kan man ihn mit Schwefel und Steinkohlen geringer machen; so aber der Stein abnimmt, so kan man ihm, das Pondus zu erhalten, mit Rohstein wieder helfen und zum Schmelken bereiten; doch muß man ben diesem Rosten wohl zusehen, daß der Rost nicht ins Brennen gerathe, und der Schwefel weggehet und verzehret werde, son= dern so man gewahr wird, daß es etwan auf einer Seite starck rauchen sollte, muß man mit einer Hüttenstürße voll Wasser solches wieder dampfen und ausgiessen; durch diese Arbeit nun wird verhindert, daß der Schwefel nicht so wegbrennen kan, wie sonsten beym Rosten geschiehet, sondern es muß nach seiner Aufschliessung mit dem Ralck, in den Ergen wirs den, und das subtile Metall vollends zeitigen, welche Bedeckung nun ben jeder Roftung geschehen muß, sie senn gleich mit Zuschlägen beschicket, mit welchen sie wollen. 6. 26.

繼 (43) 器

J. 26.

Von der Decke dieser Rostung, insonder= heit wo solche von einem armen Eisenstein oder sonsten Eisenschüßiges Gestein gewesen, ist noch insonderheit zu mercken, daß sie in ihrem Wesen nun selbsten metallisch macht und mit rei= chem Nugen mit unter ben Stein konne geschmolgen werden, indem ich dergleichen Stuffen oder Stückgen von armen Eisenstein, nach vollendetem Rosten probiret, (dieweil dieselben als ein natürliches gewachsenes Erg aussahen) und im Centner etliche zwanzig Loth Silber, auch bis drenßig Pfund Kupfer gefunden, welche Transmutation des Steins aber daher kommt, daß sich die im Rosten aufgetriebene mineralische Schwefel: Beister darein begeben, und weil sie nicht so leicht fort und über sich fliegen konnen, sich darinnen mit der Zeit mer tallisch machen, daß, so der Rost zu zwölf mas len wiederholet wird, sie alsdenn mogen ge= schmolken werden, sollte sichs aber in Ansehen der Steine oder Erge fügen, daß die Decke nach vollendeter Röstung nicht metallisch gnug und hiemit noch ungeschickt zu schmelken sen, so kan man solche sodann wieder ferner gebraus chen zu Aufstürftung eines neuen Rostes; es kan auch eine solche Decke, soferne der Rost halb

halb ausgebrannt ist, abgenommen und in ein Faß kaltes Wasser gestürket, alsdenn aber wiesder darauf geschlagen werden. Es ist dem Rohstein auch zuträglich, wenn man nach und nach dieses Ablösch-Wasser wieder zugiesset, das mit die mineralischen Spiritus, so sich darinnen präcipitiret, wieder in sein Corpus gebracht werden, welches sich nun in der Arbeit selbsten zeigen wird, wie es sich nemlich mit einem Erke am besten thun lässet.

S. 27.

Nun will ich in specie melden von der rech= ten Calcination oder Figirung derer Gold: Riefe oder Gold-Erze. Mit diesen kan man, um einen rechten Gehalt zu erlangen, eine andere Beschickung vornehmen; ob wohl das gelbe Pulver, davon im vorhergehenden so viel Er= wehnung gethan, das Seine in der Maturation auch zeiget, so habe ich solches doch nach der Beschaffenheit der Erge, gang anders befunden, zu welchen Wegen mich die wirckende Natur, durch ihre Wirckungen im minerali= schen Reiche, geleitet hat; ich werde aber hier: innen gar nicht mehr philosophiren, sondern meinem Versprechen nach, wie es die Welt gerne haben will, gerade heraus sagen. Man nimmt auf solche Erge oder Riese, so in der aemei=

gemeinen Probe Gold halten, oder sonst dem Unsehen nach davor zu erkennen senn, (welches Erk nicht eben sehr rar ist,) gestossenen Schwefel und lebendigen Ralck, stoffet solches alles klein, und stratificiret sodann die Riese oder Erge damit zu ihrer Beschickung, unter einer bedeckten Rostung, welches eigentlich per descendentiam genennet wird, lasset also ben Rost gewöhnlicher massen ausbrennen, und wiederholet solche Beschickung und Röstung zu 10 oder 12 malen, je nach Beschaffenheit der Gold-Riese oder Gold-Erge, so wird man den herrlichen Nugen in der Unreicherung finden. Die Beschick-Pulver mussen allezeit mit einer scharfen Lauge angefeuchtet werden, ingleichen auch das kleingeschlagene Erk oder Rieß, mus sen in dergleichen Laugen geleget und sodann auf den Rost gesetzt werden; des Schwefels kan ein Theil und des lebendigen Ralcks 3 Theil senn, so wird man was fruchtbarliches aus: richten. Es ist aber ben dieser Arbeit noch etwas sonderliches und nugbares zu bemercken, daß man nemlich an statt des geflossenen Schwefels wilde Steinkohlen nehmen, solche klein zerstossen und mit dem Kalck stratificiren kan, und alsdenn den Rost beschicken, denn die Steinkohlen haben einen groben Schwefel, der heftig eingreifend ist, doch ist derselbe dem ge= meinen

meinen Schwefel nicht ungleich, und spricht den Riesen gewaltig zu. Man muß aber den Rost ja nicht eher aus dem Feuer nehmen, bis die Steinkohlen alle zu Asche gebrannt seyn.

S. 28.

Diese istbeschriebene Rost-Arbeit der Gold= Riefe oder Gold: Erge, gehen ben armen Ergen, wenn dieselben in Menge vorhanden, gar nüß= lich an; findet man aber reichhaltige subtile metallische Riese, sie mogen so flüchtig senn als sie immer wollen, wenn dieselben nur gelauch und geschmeidig aussehen, (und nicht etwa gar grobe und strenge Schmefel = und Eisens Riese senn) will ich noch eine besondere Bes schickung angeben, in welcher man seinen Ru= Ben mit hochster Verwunderung finden wird. Man nehme nemlich gemein Salt i Theil, uns geloschten Ralck klein gestossen 3 Theile, solches unter einander gemischt, und im Feuer, in groß sen verschlossenen Häfen calciniren oder fliessen lassen, und endlich mit Wein-Eßig oder auch heissem Wasser ausgelauget. Diesen Eßig nun auf einen subtilen Schlich gegossen und benselben in gelindem Feuer figiret; es kan aber solches, wenn es Schlich ist, in einen dazu be: reiteten großen Topf, und wenn der Erge oder Riese sehr viele vorhanden, in einem gewissen Nost:

網 (47) 器

Rost. Dfen geschehen muß, so in der Form eines. Back. Ofens und in der Mitten nicht gar zu hoch ist, welche Arbeit ich noch ausführlicher berichten werde, damit man ins künftige in allem recht verfahren kan und nicht mehr irren möge.

S. 29.

So viel nun diese wahrhafte Maturation, des Aquæ mineralis betrifft, so finde ich, daß solches doch auf keinem Erh: Gebirge Europa bekannt noch üblich ist, ausser etwa denen Or: ten, da nunmehro nach meiner Art etwas nache gearbeitet wird, denn es ist solches der Welt gang unbekannt. Die Philosophen haben wohl verschiedenes davon geschrieben, aber es ist noch niemals ikiger Zeit der schlechte Natur= weg aus ihren geheimen Schriften erkannt worden, ob dieselben schon oft gerufet: arbei= tet der Natur nach! das ist, simpel und eins fältig, indem dieselbe aus dem ersten Universals Saamen durch eine stets anhaltende gelinde Rochung, in der Natur-Warme und daher erregter Putrefaction, ihre Metalle in sehr langer Zeit generiret und auszeitiget; erkennet man aber die Kraft dieses metallischen Saa= mens nicht, so in der Erden arbeitet, und was demselben entgegen ist, so wird man doch den Bweck,

Zweck, ihr allhier oben nachzufolgen, nach ihe rer Vollkommenheit gar schwerlich sinden. Die Natur arbeitet und formiret in den Mienern der Erden kein ander Ding denn die klare mercurialische Form und sixen unverbrenulischen Schwesel.

§. 30.

Auf diese Weise ist eine Erde zu bereiten auf ben geschmelten Rohstein, es sen aus Rieß oder Schiefer : Ergen, wenn solcher klein zer: stossen und in einen Reverberir-Ofen 3 Tage und Nacht reverberiret, bis ein weisser Nebel oder ein weisses Mehl oben aufgehet, und so schwer wird, daß es gleich wieder zu Boden fällt, auch keinen Schwefel-Gestanck mehr von sich giebt, sondern gang sufferiecht, denn endlich aus dem Ofen gezogen und in ein Faß voll kaltes Wasser gestürket, da färbt sich das Wasser wie ein violettes Blat, und gehet der Stein von Stund an in seine Exaltation und Maturation, und überziehet den Rupfer-Stein innen und aussen, als ein gediegenes Gilber, daß man in deren Wiederholung den Stein in 20 und mehr Marcken Silber vermehren kan, ja so reich als man immer will, welche geheime Magnalia doch in keiner nüglichen Uebung senn, ob sie schon so richtig, als die Sonne am Him= mel ist.

S. 31.

網 (49) 器

S. 31.

Bur fernern und mehrern Erklärung ist nothwendig zu wissen, daß die Anreicherung der Erge eigentlich drenerlen sen; die erste ge= schieht in allen Ergen nach den vier Graden des Feuers per se, in einem darzu gemachten Calcinir-oder Figir-Ofen. Zwentens geschicht solches durch Compositiones und salinische zus bereitete Schlussel, die metallischen und mine= ralischen Erge dadurch aufzuschliessen, damit der wirckende Natur-Geist loßgemacht wird, in den subtilesten Ergen zu wircken, ben welcher Arbeit nun die Regierung des Feuers wohl in Acht genommen werden muß, auch muß man hieben verstehen die Geschicklichkeit der Erge, ob nemlich solche hart oder weichflußig senn, was ihnen gebricht oder mangelt, und mit was für Zuschlägen benenselben in der Rostung mag geholfen werden. Diejenige Maturation, so vor sich gang alleine zu der Figirung foll gebrauchet werden, muß man also verste= hen auf reiche Erge, als da sind weiß und roth guldne, Glas-Erge und dergleichen, diese muffen nun, so zu sagen, nach allen vier Graden des Feuers geröstet und gezeitiget werden, daben die erste Warme so gelinde senn muß, daß man auf dem Topfe oder Hafen, worinnen dieses

dieses am füglichsten geschehen soll, die Hand erleiden mag, oder auch in einem dazu gemache ten Reverberir-Ofen, wie es einem am besten düncket; in dieser verschlossenen Wärme nun, muß die metallische Feuchtigkeit auf und ab steigen, gleichwie der Spiritus metallicus in der Erden auch thut, und ist dieses die rechte Putrefaction, daß es sich reiniget; über 8 Tage muß man das Feuer schon ein wenig stärcker geben ; über 8 Tage aber noch stärcker, damit sich die Spiritus wieder zur Ruhe in ihr Corpus begeben mbs gen; 4 Tage soll es in solchem Feuer gehalten werden, nur daß es nicht schmelket, so figiret sich in solcher Circulation des Geistes das Metall, und wird fix davon. Diese Erge mussen nun nach dieser Fixation zu einem Stein ge= schmolken werden, in einen schweren Schwefel-Rieß, damit sich das Metall ausbreiten kan, dieser Stein wird in kleine Stucklein gepocht und wieder in den Reverberir : Ofen gesetzet, und nach den 4 Graden des Feuers gezeitiget, damit das Ergvollends für gemacht wird. Die Regierung des Feuers muß so gehalten wers den, nachdem der Stein leicht=oder streng= flußig ist, im Unfange gelinde, am Ende står= cker, doch so, daß der Stein nicht zusammen fliesse, und in dren Wochen so hoch komme, als wollte das Erg bald schmelken, aber doch nicht

網 (51) 器

nicht schmelke, so wird es endlich gut und schön in eine reiche Anwachsung gehen.

S. 32.

Die andere Art der Maturation oder Trans; plantation geschiehet durch die Aquam mineralem resolutam, oder Aquam viscosam, wie es denn von Gott in der Erde angeordnet, und durch den Archæum Terræ in seiner Operation, als mit Calciniren, Extrahiren, Putrisseiren, Coaguliren, Resolviren, und leglich Transmutiren, und also gediegen Metall in der Erde generiret, und solche Form und Weise soll der Mensch auch thun, eben wie die Natur in der Erde wircket.

S. 33.

Die dritte Maturation ist nun die schwestreste auszulernen und auszusorschen, was nemslich alle metallische Erke vor mineralische Besschaffenheiten ben sich führen, ob sie nemlich unter die rothen oder weissen Astra gehören? Hier will ich nun den besten Grund-Saß maschen und zwen Schlüssel angeben, damit man alle metallische Erke auslösen kan.

Der erste Schlüssel ist das Aqua coagulata, oder sogenannte Schwefel-Rieß, dadurch kan

man alle Erke in einen Stein reduciren und schmelken, doch soll der Rieß zu dieser Arbeit nicht arsenicalisch, sondern nur vitriolisch senn; denn je reicher der Bitriol darinnen ist, je beffer er zur Transmutation ist.

Der zwente Schlussel ist bas Antimonium, welches alle metallische Minern oder Erge in eine Speise reduciret, daß sie gerne ins Blen gehen und also können geschieden werden. In diese bende zurück gebrachte Composita soll ein jedes Erf gebracht werden, ehe es zu der Ro: stung eingesetzet und beschicket wird, damit die Metalle sowohl als auch die metallischen mi= neralischen Erke aufgeschlossen, und in ein Blachmahl, wie schon gesaget worden, verwandelt werden, damit die beständigen Me: talle, als Gold und Silber, sowohl, als auch die unbeständigen, als Kupfer, Zinn und Blen, zur Transmutirung und Separirung begvem und geschiekt werden, und was nicht zusammen gehet noch gehöret, mit geschickten Handgriffen von einander geschieden werden. Zu solchem nun ist hochnothig zu wissen und zu verstehen, was eines jeden Metalls Realgar, im Gegensaß sein Contrarium sen, und wie sie oft in einem Erge zusammentreffen, als wenn Rupfer und Eisen-Erde, Silber, Schwefel und Arsenic,

in einem Erge bensammen senn, gibt es eine Mixtur, welche man Kobold nennet; wo man nun durch unsere begveme Handgriffe in der verborgenen Rostung den Arsenic und Rausch: gelb recht scheidet, wie ich es iso nennen will, soust machet das Eisen samt den flüchtigen Gei: stern ein Blachmahl oder Speise, die nicht ins Blen will, auch durch kein Rosten sich ferner mag scheiden lassen, wodurch auch das Kupfer gang sprode wird, daß 'es weder zu Meßing, noch zu was anders gebrauchet werden kan, welches wohl zu observiren ist; wenn auch in einem Erge Zinn, Rupfer, Gifen und Silber bensammen ist, wie die Schlesischen Riesenge= birge Zwitter um Friedeberg herum senn, muß dasselbe auch separiret und geschieden werden, so daß der Zwitter erstlich gebrannt, dann ge= pocht und über den Planherd, desgleichen auch über den Glauchherd gewaschen wird, damit der Zinn-Stein oder Zinn-Schlich rein stehen bleibe, der andere Schlich aber, worinnen das Eisen, Rupfer und Silber ist, behält man im Waschen besonders auf, da denn das Eisen durch den Magnet-Stein am besten heraus zu ziehen; der Kupfer:Schlich aber, samt dem Gilber, muß zusammengeschmolken und durchs Seigern geschieden werden.

S. 34.

鍋 (54) 器

S. 34.

Von fernern Zuschlägen in ber Beschickung der Rosten zu gedencken, und sonderlich der Gold-Erge, sie senn nun kiesicht oder talckicht, wenn man eine scharfe Lauge, gleich der Potts aschen-Sieder, von harter Holk-Asche gemacht, und mit lebendigen Ralck gestärcket, den Erk: Schlich alsdenn darinnen gepeißet und den Graden nach darinnen figiret, oder deutlicher zu geben, den Erg: Schlich in solcher Pottasch: Lauge gang trocken in einem Ressel eingesot= ten, und diese Massa in Rohstein gesetzet und vorbeschriebener massen nach mit einer guten Decke bedecket, und also ausgebrannt und wieder in dergleichen Lauge gesotten, und so oft verfahren, bis man dessen gnug hat, wirdviel Gold und Silber zeigen, doch muß man sehen, von was vor Beschaffenheit die Erge senn, und was in denenselben einander entges gen oder zuwider ist.

S- 35-

Ich habe, meiner Erfahrung nach, ben dies fer Ridstung und Figirung der Erke endlich befunden, daß sich eine Art Erke allein zu rdsten (zumahl auf Gold zu arbeiten) nicht gar wohl thun lässet, indem einige allein entweder

oti

oft gar zu fett, als die fulphurischen Talck-Arten, oder auch gar zu mager, wie theils Kieß-Arten seyn, da im Gegentheil, wenn dergleichen Arten zusammen vermischet werden, (wie ich sie denn auch auf verschiedenen Gebirgen auf einem Wercke bensammen angetroffen habe, als insonderheit zu Reichenstein in Schlesien, in der Tauß in Stepermarck, am Riesen: Ge= birge in Bohmen, am Fichtelberge Banreuthischer und Bayrischer Seiten, am Harke, und anderer Orten mehr) solche Vergattung alsdenn ihnen, mit einer zuträglichen Beschi= ckung geröstet, und solches wiederholet, bis alles figiret ist, mochte ein unvergleichlicher und unverhoffter Nugen auf solchen Wercken das mit verschaffet werden. Es ist eine bekannte Sache, daß der schwarze, braune und gelbe Talck, (welcher an vielen Orten Gold-Talck genennet wird) einer firen Eigenschaft ift, und im Feuer unverbrennlich, auch im Rosten wes nig rauchet, ob solcher gleich woch so lange Zeit darinnen liegt, sondern im Gegentheil sich dars innen seinem Ansehen nach veredelt, und nach der Röstung oder Ausglüung wie das schönste gediegene Gold siehet, so sich zwar im Aqua Regis theils solviret, so schon als Gold, aber wegen seiner Unvermögenheit, weil ihm sein lebendiger Mercurial-Geist entgangen, so hat

D 4

er in solchem nur das Folium und Spolium hinter sich gelassen, als einen sehr edlen Leib. Da ihm nun aber im Gegentheil seine arsenis calische sulphurische Rieß-Urten zugeschlagen und mit ihm vermischet würden, und unter einer bedeckten Rostung, den erfoderten Umstånden nach, mit einer ihm vor gut befindli= chen Beschickung stratificiret und also im Feuer gezeitiget und figiret wurden, konnte man wohl Die Kunst der Alten eben wieder erlangen, nemlich aus denen uns anißo gang unbekann: ten Gold-Ergen, Gold und Silber gnug zu schmelgen; jedoch muß man dieselben Erge allezeit im kleinen auf diese Art vorhero untersuchen und probiren, um zu erfahren, was in denenselben vorhanden sen, was vor mineralis sche Geister sie besitzen, und mit was vor Zuschlägen man denselben benm Rosten moge zu statten kommen, welches alles ich anißo, wenn ich die Probir: Schule durchnehme, gang grund: lich zeigen werde.

J. 36.

Wenn meine natürliche Berg-Physick ans iho reden sollte, dasjenige aus der geheimen Natur-Wirckung zu erweisen, wasmassen ein so wieder eingebrachter Mercurial-Geist in eis nen todten Corper wircken und ein ganh neu geschaf:

geschaffen Leben wieder einblasen und in Bewegung bringen kan, sollte freylich die tolle Weisheit dieser Welt mit ihren ausgesonnenen Mennungen darüber erstaunen; allein weil die mahre Natur-Weisheit ihr verborgen, und, als eine gant schlechte Sache, nur vor eine Thorheit geachtet wird, will ich allhier auch keine Gelegenheit mehr geben, ferner darüber zu spotten, weil ich nicht weiß, wem diese Schriften zu Sanden kommen mochten, ich offenbare hiermit der Welt, was ich erfahren und geler= net habe, wer was mehrers und bessers weiß, mag dergleichen auch thun.

S. 37.

Noch eine besondere Beschickung der Gold-Riese und Gold-Talcke, die da gar ofters sehr flüchtig gefunden werden, und in der gemeinen Probe auf der Capelle nichts geben, will ich hier gant aufrichtig und mit allen Handgriffen entdecken, und mich an keine Neider kehren, und zwar eine Beschickung auf 20 Centner Schlich. Hier nimmt man nun 1 Centner Antimonium, gar klein gepocht, 1 Centner Weinstein, auch zerstossen, und 10 Pfund Salpeter. Dieses nun wird zusammen zerlassen, der Salpeter wird geschmolgen und der Weinstein calciniret, und dem Antimonio alsdennmehr

215

mehr Salpeter nach und nach darein getragen, bis zusammen auf 50 Pfund, damit alles woll zusammenfliesse, alsdenn zerschlagen und in Wasser zu einer Lauge zerlassen, so von Sals und lebendigen Ralck gemacht ist; in diese Lauge weichet man die 20 Centner Gold: Schlich, leget auch dazu 50 Pfund Eisen-Rost ober Crocum Martis, und 7 Centner Rupfer: Riese, läßt es zusammen rosten 3 bis 6 mal, alsdenn wird es zum Stein geschmolgen. Die ser Rohstein nun muß mit einer Beschickung von Vitriol und Kalck, oder des erstbeschriebe= nen gelben Pulvers so oft gerostet werden, bis fein Schwefel mehr daben zu spuren, und man befindet, daß der Rost zum Schmelgen gut ift, jedoch allezeit unter einer bedeckten Röstung, (denn in solchen Ergen muß der Gehalt allezeit unter sich gesuchet werden, sonst erhält man nichts,) alsdenn ins Bley gestochen und im Stich oder krummen Ofen geschmolken. Ob nun hier jemand mennen mochte, dieser Proces fiele gar kostbar, in Linsehung der Ingredien= tien und Steinschmelßung, so sage ich doch, daß, wenn er hievon die kleine oder große Probe gemacht hat, er befinden wird, daß solches ges gen den großen Nußen gar nicht zu rechnen seyn wird.

4号(59)器

S. 38.

Ben dieser Unreicherung der Erze begiebt es sich oftermahls, daß, wenn ein Erg gar zu reich am Halt geworden, daß es vor dem Gebläß nicht stehen, sondern aufsteigen will, um im Rauch davon zu gehen; dem weiß nun nicht ein jeder Schmelker oder Hutten: Meister abzuhelfen. Hier will ich nun gleichfalls meine richtige Praxin entdecken und zeigen, daß, so man etwa dieses besorgen mochte, (zu= mahl wenn man ein Ers noch nicht kennet,) man durren oder trockenen Leim in der Hutz ten zum Vorrath habe, an welchem es zwar in einer Hutten niemahls fehlen soll; findet sichs nun, daß ein Erg aufsteigen will, darf man nur denselben naß anfeuchten und unter das Erk oder die Beschickung mengen, und so durchses ten, es wird ihm gleich geholfen seyn, und wird sich rein durchschmelken. Ingleichen, hat man ein Erg, so sich im Ofen dufft und zusammen setzet, auch nicht seigern will, welches auch eine große Noth ist in der Schmelk:Alra beit, so darf der Schmelker nur Strassenand Gassen-Roth und Hof-Sand zusammen raffen lassen, und denselben auf der Beschickung mit durch den Ofen setzen, es wird nicht mehr stocken, sondern ordentlich durchschmelken. Diese bende

bende isterwehnte Zuschläge sind zwar grobschlecht, auch also gar geringe Dinge, aber wezen ihrer guten Dienste, wenn man ihrer bernothiget ist, mit keinem Gelde zu bezahlen, und vor rechte Geheimnisse der Schmels-Kunst zu achten. Diese Arbeit ist am füglichsten im Stich= und Ungrischen Ofen zu gebrauchen, allwo gemeiniglich übers halbe Auge oder über die Spur geschmolzen wird.

S. 39.

Ben bem Schmelgen dieser unter sich gerdsteten und figirten Erge, muß der Schmelker wissen, seinen Ofen nicht zu lichte, als etwa dfters ben schwark Rupferschmelken geschiehet, gehen zu lassen; dahero er wohl Acht habe, daß der Ofen auch fein gleich aufgesetzt und ein egal Feuer beståndig gehalten wird, damit der Dfen nicht auf der einen Seite hinein brenne, auf der andern Seite aber hoch stehe; seine Ofen-Forme, (als woran ben dem Schmelken das meiste gelegen ist) über 15 bis 18 Zoll nicht legen, oder noch besser, so er das verstehet, nach der Beschaffenheit des Erges sich richtet, auch das Gebläß mit Aufschlagung des Wassers nicht übersegen und etwas mit Gewalt erzwin= gen wollen, denn, ohne dieses zu beobachten, wurde einer große Fehler ben seinem Schmelken Bege=

begehen; doch wenn der Schmelker seinen Ofen wohl verstehet, so hat es eben keine Noth nicht; allein die größte Kunst in diesem Schmelken bestehet, wie ich schon gesagt habe, in Legung der Ofen-Forme, wenn selbige zu hoch möchte geleget senn, dadurch in unserm Schmelken nicht viel erhalten, sondern alles, ob es auch schon sixes Gold und Silber wäre, zum Ofen herausgeblasen wird.

S. 40.

Die im Schlesischen Riesen-Gebirge, Hart und Ober-Sächsischen Erg: Gebirgen befind= liche Talck-Arten, so von vielen vor einen Gold= Talck gehalten werden, von manchen auch Gold darans geschmolgen wird, sind auf diese folgende Urt mit gutem Nugen zu gute zu machen, doch daß man daben in ihrer Röstung eine Rieß-Urt, so gemeiniglich, wie schon erwehnet, oft mit daben bricht, und mit Fug und Recht unsere Gold-Riese konnten genennet werden, darzu nimmt; allein diß ist ben ihnen gebräuch= lich, daß sie, ohne vorher figirt, nach der ge: meinen Schmelg:und Probir-Art nichts geben. Dieser Talck: Erge nun 1 Theil, der sogenann= ten Gold-Riese 2 Theile gepocht und zu Schlich gezogen; auf 36 Centner solches Schlichs nun vor 1 Thaler gemein Salk, vor 1 Thaler leben: digen

digen Kalck gerechnet; den Schlich thut man 2 Over-Finger hoch in ein weites Butten Raß, dann des Salges mit dem pulverisirten Ralck vermischt i Quer: Hand hoch darauf, dann wieder 3 Over:Finger des Schlichs, und dann 1 Over-Hand hoch des Salkes mit dem Ralck, und dieses so lange wiederholet, bis der Schlich und Sals alle in dem Faß ist, dann eine scharfe Lauge von harten Buchen: oder Eichen: Holk= Asche und lebendigem Ralck gemacht, auch mit Urin übergossen, daß es den Schlich bedeckt, alsbenn eine Weile so stehen lassen, und endlich unter einander gemenget, mit einer eisernen Schaufel, und 8 Tage, auch langer stehen lassen, denn je långer, je besser, alsdann diesen Schlich in einem eisernen Ressel samt der Lauge und dem Ralck einkochen lassen, sodann densels ben unter einer bedeckten Rostung geröstet und figiret, ins Blen gestochen und zum Werck ge= schmolken. Wer nun das Werck höher treis ben will, der schmelge den Schlich zum Stein, und beschicke den Stein mit der Beschickung und Lange. Es ist fast unmöglich, daß man einen Universal: Proces auf alle und jede Erge setzen kan, oder daß nicht einige Riese und Berg-Arten mochten gefunden werden, welche sich in diese Beschickung nicht wollten figiren lassen, darum so muß eine Sache untersucht werden, bis man mas

was findet; Wo solche ungeschmeidige strenge BergiArten und Riese mogen gefunden werden, welcher das Riesen-Gebirge in Schlesien und Bohmen in seiner obern Spike gank voll ist, und der Centner oftmahls in die 70 Pfund Eisen in der Probe giebt, dieses muß geschieden und mit Ergen, so dessen bedürftig, versetet und vergattet werden, so wird sich schon ein Nugen finden; denn ein guldisches Erg, (es sen auch so reich es wolle) so es keinen Eisen= schuß ben sich führet, ist auf Gold schwerlich zu gute zu machen, wie an allen Talck-Arten zu sehen ist, da hingegen die Rieß-Erge alle einen Eisenschuß oder Eisen-Erde ben sich führen, ob schon gar wenig, da in Ermangelung dessen ihnen mußte eine Eisen-Art zur Pracipitation zugeschlagen und also geröstet und geschmolken werden, damit dasselbe mag einge= hen, und das Subtile sich corperlich machen konne. Denn keine Metalle haben größere Freundschaft und Liebe zusammen, als Gold und Eisen, sie sind auch in sehr gelindem Feuer mit einander zu vereinigen, ohnerachtet Gold und Eisen, vor sich alleine in Fluß zu gehen, ein sehr starckes Feuer zum Schmelgen bend= thiget senn. Hat man nun auf diese Art viel Gold in das Eisen bracht, wie sich auf diese Weise thun läßt, so kan man solches gar füglich ins Antimonium schmelken, den Regulum davon vertreiben oder verblasen, und das Gold sein brennen und zusammenschmelken; allein man muß der Probe nach wohl zusehen, wie viel Eisen in solchen Erken oder Riesen sey, damit die Arbeit mit allzuvielem Eisen nicht überhäuft werde und dadurch verderbe, sondern dasselbe lieber durch einen guten Magnet-Stein davon scheiden, (denn ich will mit einem guten Magneten in einem Tage mehr Eisen auß dem Schlich ausziehen und solches davon reinigen, als einer auf dem Glauch-Herd in zwenen Tagen nicht auswaschen sollte).

S. 41.

Es sind die kiesigen Erke, besonders die großben Eisen-Riese, (wie die Niesen-Gebirger seyn) jederzeit ein guter Vorbote reich metallischer Erke, es sey nun Gold, Silber oder Rupser, ja es sind auch diese dren Metalle gemeiniglich gerne bensammen, und vermehren sich in der Teusse an ihrem siren Gehalt gar herrlich; aber diese ausgezeitigten reich metallischen Erke liegen gemeiniglich tief, und stehen auch öfters in großer Feste, so daß niemand das Geld und Mühe daran wenden will, diese Gebirge recht zu durchseken, um deren Schäke darinnen zu sinden; ja man ist an solchen Gebirgen meis

ften=

stentheils nur beschäfftiget, die obern Steine zusammen zu lesen, oder von den Felsen so ab= zuschlagen, in der Mennung, vieles Gold und Silber daraus zu schmelßen, vor einen rechten Berg:Bau aber, wie dazu erfodert wird, fürchtet sich jederman; daß an solchen Gebirgen schone und machtige Gange an sehr vielen Orten zu Tag ausstreichen, und sich in Rluff= ten und Thalern, wo dieselben übersetzen, ver= rathen, ist eben keine unbekannte Sache nicht; wenn aber deren Erge von aussen gleich, oder wenn Stuben lang ein Loch in den Berg hin= ein gearbeitet ist, nicht reiches Metall giebt, so läßt mans wieder liegen, da doch ewig und Jammer Schade um ein solches edles Gebirge ist; ware denn dieses wohl was neues, oder sonst unerhortes, daß man in benen Riesen: Gebirgen, sowohl Bohmischen, als Schlesischen Reviers, Erge finden mochte, daraus viel Gold und Silber geschmolgen werden konnte, wenn man nur Naturs gemäß damit umzuge= hen weiß; bestätiget uns dieses nicht die alte und neue Erfahrung? ja diese Erke zu schaffen und daraus den Usumfructum zu erweisen, sollte mir eine mögliche Sache senn, das bend= thigte Geld aber hierzu auch mitzubringen, ist mir unmöglich.

(5

網 (66) 器

S. 42.

Man befleißiget sich an diesen Gebirgen mehr des Geldwechsels, Schund und Wuchers, und aller derer Dinge, wo Geld von armen Leuten zu schinden ist, der liebe Berg-Bau wird ver= gessen, und benjenigen Seegen, so ihnen die Na= tur vor die Nase hingeleget hat, mag man nicht geniessen. Da trifft wohl recht das Sprichwort ein: der Berg-Bau will seine Zeit, auch seine Leut haben; seine Zeit, wenn er foll ent= deckt und nußbar gemacht werden, seine Leute aber, wem er soll angedenen und wer darzu er= sehen ist, wovon nun weiter nicht viel zu ge= dencken ist, will aber hierben noch so viel sagen, daß der große eiserne Hut, so zu reden, oder die große Eisen: Decke, womit die reichen Erte im Riesen:Gebirge an den meisten Orten vers wahret senn, und nicht erschrecklich, sondern er= freulich vorkommen sollte, dieweil darunter ge= wißlich ein edler Schaß verborgen liegt, und es eine verborgene Wirckung der Natur ist, deren Schäße also zu verwahren, denn wären diese sehr festen und derben Gisensteine nicht darüber in so großer Stärcke geleget, so hätte die Natur in der Teuffe der Erden kein reiches guldenes Metall vollführen und in ihrer Werckstatt was vollkommenes generiren konnen, son=

dern

dern deren so häusiger subtiler metallischer Spiritus würde ihr längstens entgangen und durch das pordse und lockere Erdreich gegangen senn; solches weiß der Bergmann, indem er spricht: es ist kein Ertzu gut, es hat ein eisern Hut. Weil ich manchem mit diesen Nachrichten möchte verdrüßlich fallen, so will ich absbrechen.

\$ 43+

Auf sehr glauche, reiche und sehr schwere reich subtil metallhaltige Riese, so sich an verschiedenen Orten finden, eine sonderbare Beschickung. Man nimmt Antimonium 2 Theile, Pottaschen 1 Theil, solches unter einander ge= schmolken, dann von lebendigem Kalck und Salk oder Urin eine starcke Lauge gemacht und auf das geschmolgene Antimonium gegossen, und solches mit extrahirt, dann solche Extraction auf einen Gold-Schlich gegossen, darinnen ein= gesotten und alsdann so geröstet. Es schadet ihnen auch das erstbeschriebene gelbe Pulver nichts, diesen Rost in der Beschickung weiter damit zu wiederholen, nur daß allezeit auf die Beschickung als ein Meisterstück gesehen werde, damit die Natur ihre Figirung hierinnen, gleich: wie in der Erde, ohne Aufsteigen ihrer Spirituum verrichten moge; denn wenn die Natur

G 2

in der Erden Metalle machen soll, mussen ihre metallischen Spiritus nicht zerstöret, noch durch bösen Schwaden ausgetrieben werden; denn wo dieses in den Bergwercken geschiehet, gehen die Erze zu Grunde, wie alle bose Säze das von Zeugniß geben.

\$. 44.

Hier wird eine geheime naturliche Arbeit der Natur auf die Transmutirung des Eisens angegeben, sie findet sich in der Arbeit richtig, wird auch den unfehlbaren Nugen zeigen, so einem jeden gefallen kan. Man nimmt Gifen-Stein, Rupfer-Riese und Wasser-Riese, jedes gleich viel zusammen und klein gepocht, setzet folches in einen Treib: Ofen, als da man Schwe: fel mit treibet, seget es in Topfe, darein in jeden ein Centner gehet, so kommen wohl vierzehen Centner in einen Ofen, dann solche gut vermacht, (es geht ben dieser Arbeit im Feuer ein Wasser voran, wer dieses fahen wird und zu der Arbeit wieder gebrauchet, der wird den Nugen verbessern,) man giebt ein gut Feuer von Stein: oder Holtz-Rohlen, doch gelinde, daß das Feuer zu Anfange nicht zu starck an: greife, denn es muß solches alle 4 Stunden gestärcket werden, damit die Massa in ben Topfen in einen Stein oder Rieß zusammenfleußt, dann

dann stößt man solches wieder flein, und nimmt gleich viel Ralck, Vitriol und Eisenfeil oder Eisenblechlein, geußt darauf eine Holk:Lauge in ein großes Faß, und ruhret den klein gepoch: ten Stein darein, kochet solches endlich in eis nem großen eisernen Ressel, so wird man sehen, wie das Gisen den Rupfer Stein verzehret; wenn alles trocken eingekocht ist, so setzet man solches wieder in Rost ein, und verfährt als= denn mit dem Feuer wie vorher, den Graden nach, zu Anfang aber ja gelinde, damit die tin= girenden Spiritus nicht zerstöret und aus der Wirckung gebracht werden, so tingiret sich das Eisen in wahrhaftiges Rupfer, daß man also einen gewaltigen Zuwachs und Ueberschuß bekommen mag. Man muß die Rostung eben nicht wieder in die Topfe segen, sondern es kan auf unsere bedeckte Urt und Weise geschehen, doch in der Beschickung mit Schwefel, Rohl= staub und Eisenfeil vermenget, und mit Leim und Ralck zugedeckt, denn also angezündet, doch wenn der Schwefel brennen will, so muß es starck mit Wasser begossen, und dessen mes tallische Spiritus, welche sich durch diß Giessen wie ein weisses Salt zu Boden setzen, wie man sehen thut, wenn man darauf Acht hat, damit das Eisen allezeit von dem Schwefel und Vitriol transmutiret werde, und daß allewege

E 3

Das

網 (70) 器

das Aufgestiegene mit dem Ueberschwemmen und Begiessen zur Kuhe gesetzet, und daß die Decke wieder abgelauget, und mit derselben blauen Lauge den Stein angereichert, oder aber gediegen Eisen darein geleget und also in gut beständiges Rupfer transmutiret, so wird die Lauge wieder klar, die soll abgegossen und das mit ein anderer Rost übergossen werden, auf daß gar nichts verlohren gehet. Wenn diese Alrbeit sleißig in Alcht genommen würde, so sollte gewiß ein sonderbarer Nußen dadurch zu erlangen seyn.

S. 45.

Allhier will des Hartwercks gedencken, was nemlich dasselbe eigentlich sen, und wie die Alten ihre slüchtigen und subtilen Erse damit erhalten und sigiret haben. Hartwerck ist eigentlich ein Electrum von Gold, Silber, Ruspfer und Blen, oder auch nur Silber, Ruspfer und Blen; diese dren Metalle haben die alten Künstler zusammen geschmolzen, und denen slüchtigen Erzen zum Ferment zugeschlasgen, damit dasselbe sich an was metallisches halten und binden können; dadurch ist das arme und noch slüchtige Metall in den Erzen zu erbauen und zu erhalten gewesen. Aus diesem

diesem ist nun gang gründlich zu sehen, worzu diese Hartwerck-Arbeit ist erfunden und wie dieselbe sen genußt worden, daß man also mit dem Ueberfluß der Metalle die geringschäßigen und wenig haltenden Erge anreichern und nußbar machen muß, und derowegen so verstanden werden soll, sobald ein Rupfer: Stein verblenet ist, hat er die dren Metalle, Silber, Kupfer und Bley in sich, (es verstehn sich hieben mit Die verbleyten seigerwürdigen Schwarß: Rupfer,) und ist dann vor ein Hartwerck einem jeden flüchtigen Erte vorzuschlagen, er empfå= het gern die andern Metalle, und erhält in ihe nen die sonst flüchtigen und uncoagulirten Mes talle, die sonst im Schmelken fortgehen und schwerlich mogen erhalten werden. Ich glaube zwar, daß diese Figir: Arbeit wenige mogen noch versuchet haben, dieweil es aniso etwas unbekanntes ist; doch wenn hernach im Ros sten keine rechte Decke darüber geschlagen, auch die Beschickung dazu nicht bekannt ist, und auf das Rost: Feuer gut Acht gegeben wird, (denn dieser Gehalt muß unter sich gesuchet werden) mag man den rechten Nußen davon noch nicht erreichen; denn gleichwie die Natur in der Erde, in ihrer verdeckten Werckstatt, ar: beitet, damit ihr die figirende und tingirende Spiritus nicht entgehen können, also muß der Runk:

鍋 (72) 器

Künstler hier oben auf der Erden auch thun, und solcher sleißig nacharbeiten.

S. 46.

Allhier will ich eine Arbeit auf Hartwerck angeben, von strengen, wilden und unartigen, auch Eisenschüßigen Schiefern, dasselbe kan nachgehends in einer bedeckten Rostung mit ihren Zuschlägen gleichwohl verbessert werden; Schiefer oder Erhe, so da Eisenschüßig sind, merckt man durch Probiren, wie viel Pfund Eisen im Centner sind, so sest man allemal auf ein Pfund Eisen zwey Pfund guten Wasser: Rieß, so nicht arsenicalisch ist, zu, resolvirt es auf, es wird niemanden gereuen, es ware denn, daß die Erke oder Schiefer kobaldisch, oder wie schon gesagt, sonsten arsenicalischer Art waren; denn es ist fleißig zu mercken, daß der Arsenic das Eisen in Speise treibet, und dem Schwefel-Rieß seinen Sulphur benimmt, daß. er das Eisen nicht resolviren kan; da muß man nun im Schmelken mit Fleiß aufmercken, und in diesem Fall den Rieß viel stärcker segen; die Arbeit ist also: Ich nehme 40 Centner Ert oder Schiefer, da der Centner 9 Pfund Eisenschuß hat, am Rupfer und Silber mag er nun halten wenig oder viel, nur daß er doch Rupfer und Silber in der gemeinen Probe halte;

halte; barauf setze ich 7 und einen halben Cent= ner Rieß, 7 Centner Floß oder Kalckstein, so flußig sind, 7 Karren gute Frisch = Schlacken. Dieses soll man in 24 Stunden durch den Ofen setzen, und soll geben 11 und einen Wier= tel-Centner Stein, solcher Stein wird nun zu 60 Centnern, 100 Centnern, oder so viel man desselben hat, in die gebührende Rost-Stadel eingesetzt. Man kan diesen Rohstein mit dem gelben Pulver beschicken, und 3. 4 bis 6mal bedeckt rosten, alsdann im Stich oder krum= men Ofen ins Bley gestochen; wenn nun der Herd voll ist, soll man die Schlacken abziehen, darnach den Stein, alsdenn kommt Harts werck, als Rupfer, Silber und Blen vermischt. Der Stein wird wieder behörig geröstet mit 4 bis 6 Rosten, alsdann wird durchgelassen und wie zum erstenmal gestochen, und in dem Vors herd der Stein abgerissen; das Hartwerck hievon heisset das arme Hartwerck, denn es im Abtreiben und Seigern nicht so viel Silber geben wird, als das zuerst, daraus geschmols Ben worden.

S. 47.

In diesem I werde ich eine gang besondere und nüßliche Steinseigerung recht gründlich angeben und zeigen, wie man durch natürliche E 5 Proben

Proben zum Grunde gelangen kan. Denen, so damit gedienet ist, werden mir es Danck wissen. Dieses ist nun eigentlich eine Arbeit, so die Kunst allhier der Natur nachmachen soll, nemlich die Metalle, Gold, Silber, Rupfer, Eisen und Blen, wieder zurück reduciren und in ein Mineral zu verwandeln, das ist, in einen Rohstein. Dieses geschiehet nun hauptsäch: lich durch die Hulfe des Schwefels, entweder dessen, so in den Ergen befindlich ist, oder durchdes ihm zugesetzten gemeinen Schwefels. Nun muß man ben dieser Arbeit fleißig erlernen, welches Metall unter denen drenen, als Silber, Rupfer und Blen, vom Schwefel am allergeschwindesten angegriffen und zum Stein gemacht worden, und wie viel der Sulphur ein jedes Metall reduciren und zum Stein mas then kan. Dann muß man auch durch die Erfahrung wohl observirt haben, welches Metall unter benden, als Silber und Rupfer, das Blen am ehesten zu sich nimmt; auch muß man fleißig mercken, daß man das Silber und Blen vor dem Schwefel kan beschüßen, damit man die Steinseigerung gewiß erlerne und die größten Unkosten erspare. Bum ersten begiebt sichs aus natürlichen Ursachen, daß der Schwe: fel das Rupfer lieber als das Silber an sich nimmt, und dasselbe auch ungerne wieder ver lässet,

lässet, als kein Metall; dazu siehet man, daß der Kupferstein auf dem Blen schwimmet und das Silber ins Blen stellet, auch daß der Silberstein von einigen und wenigem Rosten sich ins Bley aus dem Steine begiebt; daraus denn zu schlussen ist, daß der Schwefel das Rus pfer sehr liebe, und also das Silber, weil er es lieber verlässet als ben sich behålt, nicht so an=. genehm senn; dieses verursachet frenlich ihre naturliche Geburts-Freundschaft, indem das Rupfer uns einen rothen Schwefel und Vitriol gebohren. Dergleichen Dingen nun nachzusinnen, und auf der Natur Sympathiam und Antipathiam Acht zu geben, führet zu deren innern Verborgenheiten; also muß nun hieben gewogen werden, wie viel Schwefel einen Centi ner Rupfer zum Stein machet, dann auch zum andern, womit dem Schwefel sein hißiges Brennen zu benehmen und das Bley und Silber zu beschüßen, damit er das Rupfer fahren lässet.

S. 48.

Zum ersten nun befindet sichs, daß der Arsfenic das Silber vor dem Schwefel beschüßet und bewahret, daß es zu keinem Stein werde, ob es schon im Fener damit geschmolzen wird. Zum andern befindet sichs, daß das Eisen den Schwes

Schwefelzu sich zeucht, und das Silber sowohl als das Bley, ohne alles Rosten aus seiner Minera oder Erk zum Corpus und geschmeidis gen Blen reduciret, und also das Blen erhält. Zum dritten muß allhier fleißig erwogen wer= den, wie das Blen vor dem Schwefel beschüget und das Silber aus dem Kupferstein gebracht werde, ohne schwere Unkosten und Abgang des Blenes; als muß derowegen der Rupferstein wohl erkannt werden, daß er nicht zu arm noch zu reich am Rupfer sen, und gleich= wohl im Rosten verhüte, daß das Blen nicht das Rupfer sowohl als das Silber zu sich nimmt, geschieden werde, wenn der Stein zu reich am Rupfer ist, und des Blenes zu viel; ist er zu arm, so nimmt der Schwefel das Blen und zer= storet solches. Es muß aber hier gemercket werden, daß des Blenes nicht zu viel ist, damit dasselbe mit dem Kupfer nicht zum Blachmahl oder Hartwerck werde. Ist also auf gemeldte Frage die Antwort, auf eine jede Species= Probe zu nehmen und darnach also den Stein seigern endlich vorzunehmen, um zu sehen, ob es vonnothen senn will, ein Senck-Pulver zu= zurichten und das Bley samt dem Silber niederzuschlagen. Nun wollen wir erstlich lehren, einen Niederschlag oder Senck-Pulver zu ma= chen, als 3 Theil Crocus Martis, 1 Theil Salk, diese

diese bende zusammen gerieben, und von demselben Pulver auf jedwedes Loth Silber 2 Loth
des Pulvers genommen, wenn man die Steine
seigern und verblenen will, alsdenn in Fluß so
bald man das Blen eingesenckt hat, aufgetragen, und mit einem Stich-Eisen eilend und
schnell umgerühret, wenn der Stein gestochen
und ehe er oben erkaltet, und dann den Stein
fein dunne und rein gerissen und abgehoben,
bis aufs Werck, alsdenn probiret man bende.

\$. 49.

So man das Silber samt dem Blen nie derschlagen will, verfähret man auch also: auf i Loth Silber in Stein, nach der Probe, 5 Loth Eisenfeil; wenn man nun das Senck-Pulver hat, so streuet man das Eisen darein, so nimmt das Eisen den Schwefel nach sich, und lässet Blen und Silber zu Grunde fallen, und bleibet das Eisen, Rupfer und Schwefel. auf dem Blen oder Werck, welches denn zusammen abgerissen wird, wie gebräuchlich ist. Wenn nun der Schwefel noch ben vem Werck ware, so muß mehr Eisen zugeseßet werden; solches ist zu mercken, wenn das Eisen gang. verbleibet, so ist kein Silber mehr vorhanden, also mag man das Silber ben einem Gran daraus bringen.

S. 50.

粉 (78) 器

J. 50.

Allhier wollen wir nun in einer Probe vor: stellen die Wirckung eines unachtsamen und bekannten doch noch nicht grundlich erkannten Subjecti, nemlich des gemeinen Schwefels, wie diß zugehet, daß solcher seine Macht an allen Metallen beweiset, und dieselben wieder= um zurücke in Mineralien verwandeln kan. Wir wollen nehmen Schwefel 1 Theil, Vitriol Theil, und Kupfer auch 1 Theil, dieses nun mit einander stratificiret (das Rupfer zu Blech= lein geschlogen) und in einem Schmelk-Tiegel wohl verlutiret, eine halbe Stunde ben fanftem Feuer erhalten, dann in starckem Feuer vorm Geblase zum Konig geschmolgen, so wird sich finden, daß das Metall zum Stein ober Mi= neral geworden; dadurch mag man erlernen, wie viel Schwefel auf ein jedes Metall, als Rupfer, Silber und Blen gehoret, dieselben umzuwenden, und also ersehen, wie reich der Stein am Rupfer fenn muß, damit er über bas Blen gehet. So man nun Kupfer und Silber zusammengesetzet hat, nach dem Gewichte, wie viel man Bley auf ein jedes Loth Siler nehmen muß, und wie man das Silber allent=. halben heraus bringen kan. Item, welches Metall es am ehesten und heftigsten zu sich nimmt,

nimmt, auch was die vorbeschriebenen Species im Senck-Pulver vermogen und zu wircken haben, und sonderlich das Eisen, wie es die Metalle vor den Schwefel schüßet, und daruber seinen eigenen Leib zerstoret und zu trummern gehen lässet; so man nun Schwefel und Vitriol, Kalck und Arsenic, jedes gleich viel nimmt, so wird man sehen, wenn das Silber damit gearbeitet wird, wie gelehret, daß der Alr= senic dem Schwefel sein Herge nimmt, daß er das Silber also nicht kan angreifen und zum Stein machen, daraus benn zu erlernen ift, daß er das Silber beschüßet. Hier ist ein Ge= heimniß, so man den Silberstein klein zerreibet und in einen Kolben thut, dann Aquafort darauf giesset und solches auf eine Sand: Ca= pelle setzet, so wird es in drenen Tagen, so braun als ein Gold:Ralck senn, wenn der nun wieder zu Rieß geschmeltet und also auch ferner mit Aquafort übergossen und sofort gearbeitet wird, das Augmentum salis gang augenschein: lich sich finden. Also wenn man Silber oder Rupferstein mit frischem Pulver schmelket, so augmentirt sich der Stein immer fort und fort, und wird der Schwefel durch seine Minera, also gleicherstalt mit dem Eisen, so man das Blachmahl oder Silberstein vorschlägt, so nimmt das Eisen den Schwefel zu sich, und tritt

tritt in eine Schlacken, und läßt also das Silber fahren, und wird also sehr geschmeidig. Hieraus ist zu lernen, daß es das Blen schüßet, also thut es auch ben andern Ergen. bitte aber diejenigen, welchen diese Arbeit schon bekannt ist, über der Länge dieses Stein-Berichts im Lesen nicht ungedultig zu werden, in= dem ich ein jedes Stuck nur vor denjenigen geschrieben, der es noch nicht verstehet; zudem so achte ich diese Materie, davon zu handeln, vor eine der vornehmsten. Wer naturliche Erkenntnisse verstehet, wird mir dessen gewißlich Zeugniß geben und ihm mein Schreiben lassen lieb senn, indem nicht sobald ein Subje-Etum in dem mineralischen Reiche wird aufste: hen, so dem gemeinen Schwefel gleich kommen wird; diß heißt nun viel gesagt, und mag es der Hunderte nicht begreifen; darum ermahne ich alle, so sich in der Untersuchung des mine: ralischen Reiches zu exerciren gedencken, daß. sie denselben in eine grundliche Betrachtung ziehen, und wohl erwegen, was vor Kraft in ihm verborgen liegt.

S. 51.

Eins ist noch hieben zu mercken, weil viel Schwefel aus einem Theil Kupfer zum Stein machet, und übers Bley ohne Abgang trägt

mit seinem Vitriol, was nun mehr Schwefel benm Rupfer ist, das greift das Blen an, dar= auf ist zu mercken; nun ist das Blen auch in Acht zu nehmen in seiner Wirckung, und wie viel zum Loth Silber gehore, damit nicht zu viel noch zu wenig sey, und das Silber vom Stein aufs forderlichste-heraus gebracht werde. Nemlich auf ein Loth Silber soll aufs hochste 8 Pfund Blen gerechnet werden, es verrichtet sich solches mit 6 Pfunden, wie sie aufs frisch Blen, darnach auf den Blen-Glang sollen genommen werden, so muß erstlich ge: mercket werden, wenn die Rupfersteine ihr Silber zu sich nehmen, auf daß sich Rupfer und Bley (nachdem die Blege viel Kupfer halten, als die Goßlarischen) vereinigen; Item, ob das Bley durch das Ens als seinen Sulphur mit Vitriol, sich wie das Eisen ein Theil transmutiret und zu Rupfer macht, wie es weiter vom Stein genommen und etlicher: massen wieder in Bley reduciret und zu Rupfer macht, und damit alsdann dem Rupferstein geholfen wird, und desto eher zu Schwarge Rupfer zu bringen. 3 3 34 37 437

Der Proces zum Schmelhen kan so angestellet werden: Man verblenet erstlich den Stein,

Stein, und schieft ihn zu einer bedeckten Ro: stung, oder in einen Calcinir:oder Figir-Ofen, nach den vier Graden des Feuers; dem Stein aber hernach sein Bley wieder zu nehmen und schnell zum Schwarß-Rupfer zu treiben, ge= schiehet auf diesen Weg, wie man das Blick-Silber sonsten fein macht, auf der Aschen; die verbleneten Steine setzt man auf einen Herd voll Asche gemacht, gleichwie man Silber fein brennet, seget darauf den mit vollkgem Feuer, daß es treibt und das Blen sich vom Herd in die Asche zeucht, und also bas Rupfer vom Schwefel und Blen rein wird, und im Garblasen fein geschickt und geschmeidig wird; das Blen aus dem Herde kan man, wie sonsten beym Treiben geschicht, wieder bekommen, werde nun also dieses große Rost= und Schmelk-Wesen, welches ich in möglichster Kurke abgehandelt habe, hiemit beschlief sen, indem ich dem höchstgeneigten Leser durch große Weitlauftigkeit nicht beschwerlich senn wollen, will aber indessen wünschen, daß meine Feder so gestossen, daß solches ein jeder, der es zu gebrauchen weiß, verstehen moge. Meines Orts hat es, meinem Wissen nach, an nichts ermangelt, so ich nicht deutlich erkläret hatte, daß aber diese meine so hochge= ruhmte geheinie Rost = und Schmelg-Wissen= Schaft

schaft aus lauter schlechten Dingen und eins fältigen Natur-Wirckungen bestehet, und nicht mit weitentlegenen Sachen, so unbekannte Nahmen sühren, pranget, bitte ich mir zu verzeihen, denn meine Meisterin, die Natur, lehret sonst nichts anders als einfältige Wege, worauf sie selbsten wandelt; wer etwas gründs. liches lernen will, der folge ihr nach.

J. 53.

Ich beschliesse also hiemit meine geheime Rost und Schmelg Runst, und fahe nun allhier mein Probier-Buch an, alle Erge und Berg: Arten im kleinen Feuer auch bedeckt zu rosten und zu schmelgen, und dann entweder auf der Capelle oder im Antimonio ihren mes tallischen Gehalt zu finden; wird mir etwas nothiges und nügliches benfallen, so in voriger Schrift vergessen und übergangen worden, so werde dasselbe in Beschreibung der Proben mit anmercken. Es ist nach meinen ersten Berg:Schriften, meines Wissens, in vielen Landen guter Nußen geschaffet worden; diese Schriften aber werden benen, so sie lesen, ein recht helles Natur-Licht geben, indem mein anderer neuer Tractat, als der hochstnüßliche und gründliche Unterricht des annoch geheit

F 2

men Rost-Schmelß und Probir Wesens, diesem mineralischen Haupt Schlüssel benstez het, daß bende zusammen dasjenige verrichten werden, was ein jeder Begieriger verlanget, worzu ich von Herhen Gottes Seegen wünsche.

Glück auf!



Zugabe.

Von Zuschlägen in großem Feuer, wie solche aus dem Hütten-Rauch zu sehen seyn.

- 1) Ist der Hütten-Rauch benm Schmelken blau, so sind die Zuschläge Schiefer und Rohstein.
- 2) Ist der Hütten: Rauch gelb, Glötte und Schwefel.
- 3) Ist der Hütten-Rauch röthlich, so sind die Zuschläge Schlacken, Salpeter und gemein Salß.
- 4) Ist der Hutten-Rauch grun, so sind die Zuschläge Stein, Glotte und Glas-Galle.
- 5) Ist der Hutten-Nauch weiß, so sind die Zuschläge Eisen-Schlacken und Floß.
- 6) Ist der Hütten: Rauch schwart, so sind die Zuschläge Salt, Eisen: Schlacken und Glötte.

粮 (86) 器

- 7) Tft der Hütten-Rauch roth, so sind die Zuschläge Sand- und Silber-Schlacken.
- 8) Ist der Hütten Rauch in der Mitten gelb, und aussen grün, so sind die Zuschläge Flöß und Eisen Schlacken.

Unmerckung.

Nach istbeschriebenem Hutten-Rauch, ist, seiner Farbe nach, besonders zu judiciren, was vor Zuschläge einem jeden gerösteten Ers im Schmelsen dienlich senn, welches ich einem jeden, der sich darnach mit richten will, recommendire.



्रोते तात् विकास गितारिक सिक्या प्राप्त के कि विकास देवार के कि कि

Veritable

Probir-Kunst.

Das ist:

Aufrichtige Anzeigung, wie die Erse in der kleinen Probe durch eine bedeckte Röstung mögen untersuchet und zu gute gemacht werden.

S. 1.

Erke und Berg-Arten, nach dieser Runst, hat es viel eine andere Beschafsfenheit als mit der gemeinen Art, denn diese hat ihren schlechten und einmahl schon eingerichteten Modum, nemlich auf hohe Metalle die Erke so klein gerieben mit verschiedenen Schweren Bley zu vermengen und solches in den Scherben unter einander zu schmelken, und wenn es zuvor auch geröstet wird, so läßt man dieselben vorhero unter steten Umrühren verrauchen, so ist die Probe zum Schmelken bereitet; meine Art aber richtet sich nach eines jeden Erkes Beschaffenheit, und nach diesem

4 nur

nun muß sich auch ein jeder Probirer richten, er mag wollen oder nicht, wenn er anders der Natur nachfolgen will. Die heutige Probir-Kunst ist, als ein schlechtes Handwerck, in ziemliche Verachtung kommen, so daß an manchen Orten kaum vier Groschen vor so eines Erges Untersuchung gezahlet wird; ben meiner Probir-Kunst aber geht dieses nicht an; denn weil ein unbekanntes Erg auszuforschen und im Grunde der Natur zu untersuchen, mehr als ein Paar-Stunden Zeit erfordert, so zeiget sich selbsten, daß einer auch mehr, als sonst gebräuchlich ist, daran verdienen musse. Denn nach dieser Kunst kan man im Grunde erforschen, was eigentlich in diesem oder jenem Erze enthalten sen, und wie deren verschiedene einander zur Aufnahme vergattet und zugesest werden mogen; die gemeine Probir-Schule weiset nicht mehr, als was der Saturnus auf der Capelle im Abtreiben gelassen hat, es zeiget diese istbekannte Urt auch keine Verbesserung der Wercke, denn was einander entgegen und zuwider ist, mag dadurch nicht geschieden noch besänftiget werden; meine Art aber zeiget nach einer gedultigen und fleißigen Untersuchung wie man alten und neuen Wercken durch ihre erforderlichen Zuschläge im Rösten forthelfen und in Berbesserung bringen kan; man dorfte fich

sich zwar einestheils gewaltig daran stossen, weil dieselbe langsam in ihrer Untersuchung zus gehet, und beswegen von wenigen geliebet, son: dern verworfen und vor unnühlich ausgeschryen werden. Allein dieser Art Leute giebt es nur ein Theil, der andere Theil aber, so gern was reelles und nügliches lernen will, wird mir dessen doch Danck wissen, dieweil wegen Dieser besondern gründlichen Untersuchung viele vorz nehme gute Gonner an mich geschrieben, da im Gegentheil solches recht deutlich zu entdecken noch nie resolvirt gewesen, als will ich denenselben aniko zu gefälligen Diensten senn. Mancher mochte zwar hiervon gedencken, was eine weitläuftige Untersuchung hieben nothig sen, es sen genug, wenn solches getrieben werde, wie es schon viele hundert Jahre eingerich: tet worden; dem gebe ich hiemit zur dienstlie chen Antwort, daß es unläugbar ift, daß die Erke eine recht grundliche Untersuchung billig vonnothen haben, denn sie besigen, wie schon angezeigt, meift einen subtilen metallischen Bes halt, da oft mehr als der zehnte Theil durch das gewöhnliche Schmelgen und Probiren muß zurücke bleiben, es sen nun gleich Gold, Silber oder Rupfer, oder andere Metalle, ja ich ver: sichere hiemit, daß ohne diese Probier und Schmelk-Runft, unter bedecktem Fener gerdstet,

stet, nimmermehr kein Gold in unsern Teutschen Landen wird gefunden noch geschmolken. werden. Denn unsere meisten Erke in denen Occidentalischen Gebirgen führen ein sehr subtiles Metall mit sich, so noch meist in seinem Primo Ente liegt, und noch nicht fix coaguliret ist, (weil ihnen die perpendicularen Strahlen Der Sonne zu weit entfernet senn) kommt man nun diesen subtilen Ergen mit dem gewöhnlis chen starcken Rost und Schmelt - Feuer auf den Leib, so reiset alles durch den Rauch wie= der in sein Chaos; da hingegen ihnen mit ges linden figirenden Zuschlägen, wo eines das ans dere binden muß, zu Hulfe kommen wird, so kan in einer Natur gemässen Werckstatt die Natur auch ihre rechte Wirckung vollbringen, und diß sowohl im kleinen als großen Feuer. Denenjenigen, so meine Probir: Runst, wegen meiner vorbeschriebenen Zuschläge antasten oder verwerfen sollten, daß dieses also (nach der Ignoranten Redens-Art) eine Chymische ober gekunstelte Arbeit ware, gebe ich hiemit ohne Schen zur Antwort, daß ein solches von meiner Kunst garnicht zu verstehen sen, denn es ist in solcher die wahre Wirckung der Nas tur unter der Erden, die muß hier oben in eis nem Tage mehr figiren, als dieselbe in hundert Jahren in der Erde vermögend ift; das macht, ber

der Mensch muß ihr Handlanger und Helfers mann senn, und ihr in ihrer Verrichtung bes nothigte Handreichung thun; - dieses aber heis sen gekunstelte Chymische Proben, welche im Kleinen mit theuren und kostbar gemachten Salien und Spiritus bereitet, so man wegen Rostbarkeit und großen Geld-Rosten in großer Schmelk-Arbeit nicht haben und gebrauchen kan, indem sie zehnmahl mehr kosten, als der Nugen davon beträgt, der nemlich dadurch mochte erlanget werden; diejenigen Proben aber, so gleich dem großen Rosten mit einerlen Zuschlägen und Beschickung von schlechten Dingen gemacht werden, heissen billig rechte Natur-Proben.

Den Grund dieser Natur-Wissenschaft zu begreifen, wird eine rechte Erkenntniß der Mecallurgie erfodert, welche zu erlernen, um recht Natur-verständig zu werden, einen jeden Kunst: liebenden anreißen soll; denn aller Metalle und Mineralien Eigenschaft muß man hieben ers kundigen lernen, was vor Natur und Wesen= heit in ihnen verborgen lieget, und wird berjes nige, so vom Probiren nicht mehr gelernet hat, als daß er etwa einem eine Probe abtreiben sehen, von dieser Brube wenig Fett schöpfen;

denn so ein Erg große Hiße hat, und so zu rei den heißigradig ist; muß man ihm eins darge= genschlägen, so kalter und feuchter Natur ist; ist aber ein Ergzu mager, muß man ihm ein fettes und flüßiges zusetzen; so man flüch= tige Riese hat, muß man ihnen ein sires Talck zuseßen, und denn in der Natur Werckstatt all. hier auf der Erden, in einander wircken und vereinigen lassen; denn diß ist einmahl diejes nige Hulfe, so wir der Natur erweisen mogen, wenn wir von ihr eine lebendige Wirtfung ges niessen wollen, ihr aus dem Wege zu raumen, was solche hindert, hingegen wieder zuzuseßen, was derselben dienlich und ersprießlich ist; so auch ein Ert zu streng ist, muß ihm sowohl im Rosten als im Schmelßen ein schmeidiges zu= gesetzet werden, damit eins das andere verbes sert, auch geschmeidig durch den Ofen mag ger seßet werden; hat ein Metall wenig Farben, so muß ihm ein solches zugesetzet werden, das viel Farben hat, so wird man sinden, daß eins dem andern gebührend forthelfen will.

Ein beweißliches Exempel von dieser Natur Wirckung hier anzuführen. Will man Rupferstein oder Rupfer: Riese rosten und schmelken, so schlage man ihnen einen Eisen= stein

stein zu, der wird die flüchtigen Spiritus binben, (oder welches noch füglicher ift, den Rost damit bedecket,) dann schlage man ihm Zalck-Erg zu, der machet es schmeidig und flußig, desgleichen auch ein Blen-Glank, der thut es reinigen; dem Rupfer-Robald seket man Gilber-Robald zu, ingleichen einen Blen: Glank und einen Schwefel-Rieß, samt seinem Talck und Eisenstein. In Summa, allem kupferie chen Wesen kan ein armer Gisenstein zugesetzt werden; dem Zinnierg fest man Blenielang und Schwefel-Rieß zu; dem Bley-Glang darf nichts vorgeschlagen werden dann Schwefel und Rieß, auch wohl armer Eisenstein. Dem Antimonio sest man einen Schwefel-Rieß und armen Gifenstein zu; samt bem Talck; ben Gold: Ergen fest man Bley: Glang und Schwe: fel-Riefe zu, besgleichen auch ein armes Rupferund Silber-Erk; dem Silber-Erke fest man Bley-Glang, Schwefel-Rieß und Kupfer-Erge zu. In Summa, allen Ergen, so da fluchtige Spiritus haben, muß man Gisenstein zuseßen; allen flußigen Ergen einen Talck und Bley: Glank; allen wilden und unartigen Ergen, als Robald und Wißmuth, schlägt man Bleys Glant und Schwefel-Riese zu. Dieses sind nun Beschickungen, besonders zum großen Schmelgen, es muffen aber dieselben recht veri 31.3 standen

standen und erstlich gleich benm Rosten mit angebracht werden; doch wird ein jeder sehen; wie seine Erze beschaffen seyn, und wie weit es ihm als eine Nachricht benm Probiren dienlich seyn wird.

J. 4.

So man nun ein Erg, es sen was vor eins es wolle, in die Hande nimmt, dasselbe recht zu untersuchen, somuß man sich am allererstein darum bekümmern, was vor Spiritus und Ers haltungs-Geister (oder wie es nach der heutis gen Probir-Kunst heisset, wilde Rauber) es ben sich führet; denn kein Ert in der gane Ben Welt mag gefunden werden, ja wenn dasselbe auch gar gediegen ware, das nicht dergleichen flüchtige Geister zu seiner Lebens-Erhaltung ben sich habe. Diese Geister sind eben nun diejenigen Dinge, so ein Erg in die Mas turation, sowohl benm Probiren, als im großen Feuer zu schmelken, erreichen und figiren muffen; denn wenn dieselben etwan, wie benm ist gewöhnlichen Rosten, davon gejaget oder sublis miret senn und nicht aufgefangen werden, ist aus ihrem todten Corper auch nicht viel mehr. zu haben, als was in solchemschon für und gediegen gewesen ist, welches aber gegen seinen schweren Corper allezeit wenig ist. Anişo werde

werde ich eine Haupt-Regel segen, insonderheit auf alle Erke, sie halten Metalle, was vor welche sie wollen, was nemlich nach ber Farbe ihres Rauchs von ihnen nach der kleinen Probe zu judiciren sen, und was solche vor Realgar ben sich führen, nachgehends aber werde von den guldischen Ergen zu probiren den Anfang machen. Man setze eine Probe Ert ohne Bes schickung in die Rohlen des Probir Dfens, oder eines sonst dazu verfertigten Ofens, brenne und glube solche gang per se, wie schon gesagt, ohne alle Zuschläge gang rein aus, bis nichts mehr von ihnen rauchet noch riechet; erstlich wieget man aber solches Erk, ehe es ins Feuer kommt, und wenn dasselbe verrauchet und so zu reden abgeröstet ist, so wiegt mans wieder. Hieben muß nun auf die Farben dieses Rauchs Reißig Achtung gegeben werden, denn darinn ist das meiste zu sehen und zu erfahren, was Deren innere realgarische Geister anbelanget. Ein jeder stelle sich hier selbsten eine feste Idée, wie er solches angreifen moge:

¹⁾ Ist die Farbe des Rauchs blau, so zeigt es auf Lasur, und weiset auf Silber.

²⁾ Ist die Farbe des Rauchs gelb, so bedeutet es Arsenicum.

網 (96) 器

- 3) Ist die Farbe des Nauchs mit Berge grün in der Mitten gelb, so bedeutet solches Schwefel, und weiset auf Golde Erge.
- 4) Ist die Farbe des Rauchs schwark, so bedeutet es Antimonium.
- 5) Ist der Rauch weiß, mit vielen Farben vermenget, so bedeutet es Mercurium.

Hat man nun dieses an einem Erze erkundis get, oder ist es schon vorher bekannt gewesen, so kan man denn ferner zur Untersuchung schreiten.

2 11/15 -, 1 /15/52 - 5. "5.

Ben diesem Probiren nun halte man sich nur Cement oder Figir-Pulver parat, damit man ein Erk mehr als auf einerlen Art probiren und untersuchen kan, worzu denn ohnumgänglich verschiedene Zuschläge ihren Umständen nach erfordert werden, denn ein Erk mit seinen recht benöthigten Zuschlägen sogleich zu treffen, geschiehet gar selten, es sen dann daß man ein Gebirge mit Untersuchung der Erke ziemlich durchgegangen ist, alsdenn lernet man die Arten kennen, daß man ihnen oft von aussen ansehen mag, was vor Zuschläge benm benm Rosten vonnothen senn, einen besondern Nußen damit zu schaffen; man bedencke auch hieben, daß ein solches digeriren der Erke nicht nur ein schlechtes gemeines Probiren sen, (oder so aus einem aberwißigen Gehirne entstanden) sondern eine solche Natur-Arbeit, dadurch man manchem Erk-Bergwerck, dessen Anbrüche sonst wegen ihrer Flüchtigkeit auf die Halden gestürket würden, zu einer baldigen Ausbeute helfen kan.

S. 6.

Nun folgen die benothigten Zuschläge und Ingredientien, so zum Rosten der Erze benm Probiren anzuschaffen sind, als:

- ver, wie benm Nosten in großem Feuer gelehret worden, durch lebendigen Ralck und Vitriol-Lauge bereitet, zu Händen haben, denn dieß darf man nur benm Gebrauch anfeuchten und wie ander Cement-Pulver gebrauchen.
- 2) Salk, so mit 2 Theilen Kalck geschmol: ken, nachgehends mit Wein-Eßig ausgelauget, verfertigen.
- 3) Salpeter, Sal alcali, Sal Tartari und dergleichen, jedes aber mit lebendigem Salck

網 (98) 器

Ralck im Schmelk:Tiegel geschmolken und mit reinem Wasser ausgelauget, und wieder zum Salk gemacht.

- 4) Ungeloschten Kalck in faulem Urin gestocht und das Salf davon schiessen lassen.
- 5) Ungelöschten Kalck und Schwefel, wie auch Salpeter, geflossen Salz, Alaba: ster und Antimonium, muß man stets im Vorrath haben.

Da nun diese Proben, wegen der Beschickung im Rosten auch Schmelßen, mehrentheils im kleinen Schmelß-Tiegel mussen verfertiget werden, so mogen derer auch mehr, als sonsten benm Probiren, vorräthig seyn.

S. 7.

Alle Steine und Berg-Arten, so sehr schwer sind, führen einen metallischen Gehalt nebst ihren realgarischen Geistern in sich; wenn man solche nun zu binden und in Vereinigung zu bringen gleich Anfangs den Zuschlag treffen könnte, ich sage, daß die Bedeckung, so ich jederzeit vor das geheimste Stück gehalten, (und wovon in meinen erstern Schriften weinig-gemeldet) ist das größte Meisterstück, und muß

muß der Schlussel zum Aufschliessen die andere Wirckung thun, oder versuchet werden, ob man einem Erg mit dem andern nicht helfen fan. Gang glauche und insgemein genannte Gold-Riese, sind mit dem gelben Pulver, in= gleichen auch mit dem geschmolkenen Salk und Kalck, so durch Wein: Eßig ausgelauget wor= den, gar wohl zu beschicken, diesem Rieß aber muß ein gar subtiler Eisenfeil zugeschlagen wer: den, oder gar rein gesiebter und gewaschener Hammerschlag und ins Antimonium geschmol= Ben, den Regulum verblasen, geben also in ih: rer Probe oft viel Gold, sogar habe ich einige Rieß-Erge von dem sogenannten Fichtelberge, den dritten Theil gut Gold befunden, bisweilen halten auch solche Riese Silber mit.

S. 8.

Wenn nun eine Probe auf Gold beschicket werden soll, und ich sinde durch meine Erkennt; niß, daß die Kiese nicht arsenicalisch, sondern nur Schwesel und Vitriol hielten, so wird dessen ein oder zwen Centner nach dem Probirsewichte klar gerieben und mit dem gelben Pulver vermischet, auch oben eines Strohshalms dicke damit bedecket, alsdenn leget man Tieselsteine, oder noch besser, einen nach der Kieselsteine, oder noch besser, einen nach der Probe

Probe sehr armen Eisenstein darauf in den Tiegel, und auch noch eines Fingers hoch fla= res Rohlen: Gestübe. Die Erte und Figir: Pulver mussen mit einer Lauge angefeuchtet und alsbenn zum Cementiren mit einander stratificiret werden, dann in ein Circul-Feuer zum Rosten eingesetzet, alsdenn gelinde ange: feuert, nachdem es die Natur eines jeden Erkes vertragen mag, bis leglich der Tiegel braun glühet, und also etliche Stunden abgeröstet, dann auch wieder nach und nach erkalten lassen, alsdenn schüttet man die Bedeckung ab und verwahret solche zum fernern Gebrauch, und kan man dann den Vitriol und Ralck, oder was man vor eine Beschickung benm Rosten gehabt, davon abwaschen, ben Schlich wieder aufs neue damit beschicken, und solche Arbeit zu 10 bis 12malen mit behöriger Gedult wie: berholen, (besonders wenn es ein zugerichteter und geschmolgener Stein gewesen, wie ich denselben weitläuftiger zu machen gelehret in mei= nem grundlichen Unterricht vom geheimen Nost=Schmelk=und Probir=Wesen) so wird man statt des langen Loths wohl Gold und Silber finden, aber wie gesagt, es gehöret Zeit, Gedult, Arbeit und Verstand zu dieser Wis senschaft, und mag keinem von einem mal zu: sehen sogleich gelernet werden; es wird aber eine

eine Gewerckschaft, vor eine solche Probe zu machen, lieber zehn Thaler geben, wenn sie eines schönen Gehalts getröstet ist, als zuvor zehn Groschen, da sie das lange Loth erhalten; mit denen andern Beschickungen auf Gold werde ich die besten Proben zeigen, sindet man auf diese Art nichts, so muß man sich weiter exerciren und suchen, ich habe dadurch manchen schönen Gehalt in Erhen gefunden, wo sonst wenig daraus zu erlangen war, und manchem Wercke damit aufgeholfen.

S. 9.

Es ist in benen Erken, sowohl in der kleinen Probe, als auch beym großen Rösten und Schmelken, zum Zuschlag ben der Röstung kein Sal oder Vitriol zuträglicher, als wenn solcher aus der Berg-Erde in den mineralischen Vergen ausgelauget wird, wie solche in eben den Wercken mit zu sinden seyn, wo kiesichte oder schwessichte Erke brechen, welche denn ausgelauget und alsdenn sogleich, oder zum Sal eingesotten mag gebrauchet werden; welche Auslaugung ich beym großen Rösten und Schmelken deutlich angegeben habe, deren Urzbeit und Zurichtung in Rupfer Tab. 2. J. 19. deutlich zu sinden ist. Oder sind die Erke kiesicht, sie sehen gleich weiß oder gelb aus, so müssen

musselauget werden. Diese Lauge nun muß so starck gemacht werden, daß man weiß und versichert sen, daß eine Quantität vitriozisches Salß darinnen enthalten ist, alsdenn lebendigen oder auch schon gelöschten schönen weissen Salck darunter gemischet und zu einem Bren oder Muß gemacht; dieses ist sowohl trocken als seuchte die wahre Beschickung dieser Erke, welche Zuschläge nun nichts mehr kosten werden, als das bißgen Mühe, welches doch gegen den schönen Nußen wenig austrazgen wird.

J. 10.

Nun kan man im kleinen und großen Unstersuchen die Erke wohl verreichern, wenn man ben den Schmelks und Hütten-Wercken Fässer aufseken lässet, und von denen Hütten-Leuten den Urin aufsammlet; von diesem Urin nun (wenn er schon gefaulet hat) und Pottaschensoder sonst Lauge von guten harten Holke, macht man eine Lauge zusammen; diese Lauge geußt man in ein Faß, darinnen ungelöschter Kalckist, ganß heiß, und geußt in jeden Eimer solscher Lauge 6 Pfund Mutter-Lauge, so vom Salpetersieden übrig bleibt und nicht mehr anssieden will; solche zugerichtete Lauge geußt man

man auf ein lebendiges Erg, und sonderlich die fogenannten Gold: Riefe oder Gold-Erke, wenn solche vorhero zu Schlich gezogen senn, daß die Lauge recht darüber gehet. Man kan auch den Ertz-Schlich mit dieser Lauge etlichemal anfeuchten und wieder eintrocknen lassen, und dieses je ofter je besser, und endlich zu einem Rost einsehen, entweder in dazu verfertigten Defen oder Topfen, oder in einer zugerichteten Most-Stadel, wie ben Rosten S. 17. Tab. 2. wohl bedeckt; alle Rostungen und Beschickungen konnen wiederholet werden, so oft man will, doch wird sich ben jeder Wiederholung fein besonderer Nugen zeigen. Wer benidies fer Rost = und Schmelk:Alrbeit auf der Gewer= den Nugen siehet, wird hierinnen seinen Fleiß wohl zu gebrauchen wissen; denn soman in der Probe ben dieser Beschickung die Erke recht trifft, (oder dieselben mit andern wohl zu ver: gatten weiß) es sind keine Riese, sondern mehr eine Talck-Alrt, doch noch lebendig und nicht so gar ausgetrocknet, so mag man sich wohl über den reichen Nugen zu erfreuen haben.

S. H.

Noch eins muß ich hier von dieser Laugen-Beschickung und talckichten Erken melden. Man nimmt eine große gläserne oder steinerne Gabreite breite Schale, thut das gepochte und zu Schlich gezogene Gold-Erg darein, doch ungerostet, geußt sodann diese vorbeschriebene Lauge dar= über, daß solche eine Qver-Hand hoch darüber gehet, ruhret solches des Tages etlichemal um, damit sichs nicht zusammenseßet; wenn es bald eingetrocknet ist, so geußt man mehr derglei= chen Lauge drauf, und läßt solches einen Monat stehen in der Sonne, oder an der Ofen= Warme, bis sich oben auf der Lauge eine Fettigkeit setzet, dieselbe nimmt man ab und trock= net sie, trägt solche hernachmahls ins Blen oder fliessend Silber, und scheidet dasselbe. (sie geht ein wie Wachs ins Leder) Habe ich jemand einen Gefallen mit dieser Entdeckung gethan, so lasse er sichs lieb seyn, in Untersuchung des mineralischen Reiches findet man vielerlen nuß: bare Dinge. Wenn man nun eine Probe auf Gold geröstet hat, nachdem solches die Um= stånde erfodern, so kan man zum Erg Antimonium gebrauchen und Glotte, gleich viel; so aber die Erke von Natur nicht Eisenschüßig senn, (welches man vorhero wohl untersuchen muß) so muß man ihnen im Rosten welches zuseßen, das Antimonium wird dessen schon Scheider senn, man kan auch benm Probiren Salpeter und Weinstein, auch geflossen Salt zuseßen: §. 12.

網 (105) 器

§. 12.

Es lassen sich auch Riese und allerlen unbekannte gulbische Berg-Arten in starcken Was fern als auf dem nassen Weg tractiren, worz auf einige gar vieles halten wollen, als will ich allhier ein gar nußbares Stückgen mit anführen, so insonderheit mit den Riesen ben Gener vorzunehmen ist. Man destillire ein Wasser von Salpeter und Alaune, jedes 3 Pfund, Bis triol 4 Pfund, Sal gemmæ ein halb Pfund, aus einer eisernen Retorte. In die Vorlage thut man ein Viertel-Pfund Salmiac, daß die Spiritus darein getrieben werden, bann den Rieß klein zerstossen, aber doch nicht zu Mehl, denn extrahirt man alle Grune und Gelbe heraus; die Grune pracipitirt mit Gisen, die Gelbe hernach mit Blen, giesset diese Solutiones her: nach zusammen und ziehet es gang gelinde über, man muß aber Unschlit darüber giessen, eines Messerrückens dick, damit das flüchtige Gold nicht übersteiget, dann mit warmen Wasser ausgespület und mit Mercurio vivo amalgamiret, bis nichts mehr angreifet, alsdenn in Digestion gesetzet auf acht Tage, bann reduciret und abgetrieben, so wird man sehen, was diese Riese in sich haben, doch muß man sich der Muhe nicht verdruffen lassen.

5 S. 13.

S (106)

S. 13.

Nun wollen wir insonderheit von den gewachsenen Gold: Ergen reden, dergleichen in Ungarn (aber noch nicht in unsern teutschen Landen) zur Zeit, gefunden werden. Diese sind zwar superfein, und bedürfen sogar keines Schmelk-Feuers mehr, sondern werden allda mit Mercurio angequicket oder amalgamiret, derselbige davon gedrucket und vollends ver= raucht, so ist das Gold gleich fein. Warum finden wir nun in den so großen und vielen Gebirgen des Romischen Reiches kein dergleichen Gold-Erg nicht, ist denn in diesen sehr großen Gebirgen keine Art zu Gold nicht? Ich werde hierauf gang vernünftig und aus eigener Erfahrung antworten: Daß man an= iso in Teutschland wenig von Gold-Erken zu sagen weiß, ist wahr, indem ich, sonder Nuhm zu reden, deren Gebirge mehr als einmal durch= reiset bin, aber man kan im Gegentheil auch glauben, daß auf dergleichen Gebirgen vor als ten Zeiten gar viele Centner Gold sind geschmolgen worden, wie in Bohmen, Schlesien, und andern Orten mehr kan erwiesen werden, ob aber solche Gold-Erge dem Ungarischen gewachsenen Golde, oder nur einem subtilen glauchen Gold-Rieß (wie ich ihn an verschiedenen

Orten

器 (107) 器

Orten baselbst gefunden) gleich gewesen, ist eine andere Frage; doch weiß ich hievon so viel, daß alle die mir noch vorgekommenen Erge Teutschlandes, also gediegen und mit großem Schwefel besessen senn, ja auch sogar aus einem subtilen Gold-Schwefel bestanden, welche Erke ohne vorhero figiret und beständig gemacht, zu keinem Metall können geschmolgen werden, sondern gang und gar im Feuer davon gehen. Weil nun diese Figirung viele Jahrhunderte so gar unbekannt ist, daß man auch auf gar keinem Gebirge davon horet, oder dieselben treiben siehet, so ist auf dergleichen Wercken nach solchen Ergen nicht mehr gebauet wor= den, daß aber auch in solchen Gebirgen nicht das schönste gewachsene Gold mit stehen sollte, wollte ich mir auch nicht gerne ausreden lassen, indem ich am Hark und andern Orten Teutschlandes Flüßlein aus den Gebirgen an= getroffen, so einige Spuren von gewachsenen Golde, als Linsen groß, so sich breit schlagen lassen, gefunden, so dem Ansehen nach auch dem schönsten Golde gleich sahen. Ingleichen zeiget die ehemahlige gewesene Gold = Wäsche ben dem Städtlein Lengefeld im Sächsischen Voigtlande an, daß alldorten in dem Wasser, die Galksch genannt, das schönste gewachsene Gold, so sich ebenfalls hämmern und flettschen lassen,

lassen, ist gefunden worden, davon ich Flüßlein und Quellen gefunden, welche in die Gälßsche gestossen und dergleichen Gold-Bröcklein geführet haben, welche sich ebenmäßig breitschlagen lassen, dahero wohl möglich ist, daß in solchen Gebirgen ein gewachsenes Gold, und gewachsene Gold-Gänge, gleich denen Ungarischen mit mögen gefunden werden, wiewohl zu vermusthen, daß dieselben tief liegen.

Von Silber-Erken.

S. 14.

gedencken, deren man mehr und in größerer Menge in unsern Teutschen Landen sinzdet, und an allen Orten geschmolzen und zu gute gemacht werden, was nemlich in ihm schon sein und gediegen ist, kömmt man ihnen aber noch mit einer Naturzgemässen Röstung zu Hülfe, damit die Natur ihre noch in primo Ente liegende Metalle vollends zeitigen und sigiren kan, so wird man den Gewinn und Nuzten reichlicher sinden; denn im Rösten der Erze bestehet die ganze Figir-Kunst, wenn man das subtile und sonst noch flüchtige Metall im Rösten

Rosten erhalten kan, im Schmelken werden sie denn wohl bleiben. Dregerley silberhal= tige Berg-Arten sind die schlimmsten zu schmels Ben und gut zu machen, und worüber schon långst geklaget worden, als der Schiefer, der Klimmer, und das Horn-Gestein. diese Arten vor sich eins alleine auf Silber ge= schmolken werden, ist schwerlich mit ihnen umzugehen, halten dieselben aber Rupfer mit, so sind die Riese auch gewiß nicht weit davon oder darneben, denn läßt sich eine Vergattung gar wohl thun; der bedeckte Rost thut ihnen am füglichsten, sowohl in der kleinen Probe, als im großen Feuer, mit dem gelben Pulver ce: mentiret; kan man aber aus seinen Bergen oder Erden eine salinische Lauge machen (zumahl wenn Riese nicht weit davon senn) Ralck darunter vermischen und behörig rösten, so wird ihm solches auch gut thun. Will man nun auch andere Metalle und Mineralien nach ihrer Rostung auf Silber probiren, so verfährt man wie folget.

S. 15.

Zinn auf Silber zu probiren.

Dieses geschiehet am besten also: Hat man Zinn, so silberhaltig ist, und dieserwegen sich gang gank sprode erzeiget, wie sichs oft sindet, so lässet man auf einer gut abgeäthneten Capelle ein oderzwen Centner Jinn abtreiben, wie man sonsten eine Blen: Probe abtreibet, nur daß dieses mit größerer Hike geschehen muß, auf daß sich das Jinn vertreibet.

Oder:

Man nimmt i Centner Zinn, schneibets klein und thut es in einen Scherben, sest es in einen Probir: Dsen, macht ihn sehr heiß, und brennet es zu Asche, seßet solcher Asche 16 Schweren Blen zu, und lässet es zusammen rösten, thut ihn warm und kalt, bis es sich zu Schlacken begesben, auch mit fleißigem Rühren so weit gesbracht, daß es gut fließe, wenns denn gut anz gesotten, so giesset solches warm aus, und lasset es alsdenn auf einer Aschen: Capelle abgehen.

Ober:

Man sett 16 Centner Blen auf einen Schersben, thut dazu einen halben Centner Gar-Ruspfer, und lässet es wohl heiß werden, darnach so setzt man einen halben Centner Zinn drauf, thut ihn wohl warm, so es nun aufsteigt, so setzt man ein wenig Blen: Glas zu, übrigens muß ihm mit Rühren, warm und kalt thun, geholfen werden.

J. 16.

(m)

§. 16.

Eisen oder Stahl auf Silber zu probiren.

Das Eisen oder Stahl muß geseilet und daz von ein halber Centner abgewogen und ein Centner Schwesel darunter gemenget werden, in einem Ansied-Scherben in den Probir-Osen gesetzt und ziemlich heiß werden lassen, daß es gut mit einander brenne, alsdenn 8 Centner Bley darauf gesetzt, und solches im Osen rez gieret, wie bey der Zinn-Probe gesagt worden, so wird der Blick am Silber zeigen, wie viel dessen darinnen enthalten ist.

S. 17.

Glockenspeise auf Silber zu probiren.

Hier nimmt man 1 Centner geqvetschte Speise, setzt es mit 16 Centnern Blen auf einem Probir: Scherben in einen Probir: Ofen, läßt es erstlich ein wenig ins Blen rösten, hilft ihm dann nur mit Regierung des Feuers, als nem: lich mit kalt und warm thun und fleißigem Rühren, auch sonsten mit dem Ausgiessen und Albziehen, verfährt man, wie benm Ertz: Proben sonsten gewöhnlich ist.

S. 18.

J. 18.

Roh-oder Kupferstein auf Silber zu probiren.

Diese Schlacken ober Rohstein ist eine Masse von Schwefel und Arsenic, mit einer subtilen Erde vermischt, so sich im Schmelken von den Schlacken scheidet, Gold, Silber und Rupfer in sich ziehet und ben sich behålt, da denn der Schwefel durchs Rosten in einer gelinden Warme aufsublimiret, und sich der reine subtile Theil in der Erde, darinnen das fire Metall des Silbers und Rupfers ist, figiret und sigen bleibet, welches alsdenn leichtlich zur Schla= cken zu bringen und das Metall davon zu schmelken ist, welches sonsten nicht geschehen könnte, wenn der Schwefel und Arsenic noch roh daben wären; solches wird alsdenn auf Silber, wie ein streng Erg, mit 16 Schweren Blen angesotten, und nachdem auf der Capelle abgetrieben.

S. 19.

Schwark=Kupfer auf Silber zu probiren.

So man Kupfer ausschlagen und in eine Probizien giessen will, so soll man von denen Scheiben auf einmal zu Kupfer gemacht und durch den Stich-Ofen gegangen, deren gemeisniglich 1. 2 und ein Königstück seyn, von allen und jeden, insonderheit oben und unten und nicht gar mitten und auch nicht gar am Orte übers Creuß außschlagen, also, daß die Hiebe gegen einander kommen, doch nach Größe und Proportion von 15 bis 16 Centnern etwa dren Pfund außhauen; zu besserer Versicherung sollen die Außhiebe gewogen, und von oben nicht mehr, als von unten genommen werden, indem oben die Kupfer-Scheiben allzeit reicher denn unten sind, welches denn wohl zu merschen ist.

Von Kupfer=Proben.

S. 20.

Peym Probiren und Untersuchung der Ruspfer-Erge hat man ebenfalls sleißig dars auf zu sehen, daß dieselben erstlich im bedeckten Rosten behörig tractiret und alsdann auf Ruspfer zu probiren eingesetzt werden, es wäre denn, daß man geringe Schiefer oder sonst arme Rupfer-Riese hätte, welche man vorhero lieber erstlich durch die hohe Ofen-Urbeit zum Roh-

Mohstein schmeltzte, und auf diesen Rupferstein meine Beschickung mit dem gelben Pulver, von I Theil Vitriol und 3 Theil Ralck gemacht, int der beschriebenen Natur: Bedeckung zu 10 bis 12 malen abrostet, so wird man sinden, was sich am Rupfer und auch besonders am Silber wird angereichert haben.

Allsbenn nimmt man das geröstete und figirte Ert oder Rohstein, 1 oder 2 Centner, thut solches in eine Kupfer-Dutten mit zwen Schweren schwarzen Fluß beschieft, auch oben mit Salg einen Stroßhalm dick bedecket, seget dasselbe vors Gebläse und läßt es allmäßlig anglühen, alsdenn zugeblasen, bis man vermennet, daß sich das Rupfer zu einem Konig geseigert hat, denni mag man die Decke abhe: ben und zusehen, ob es lauter ist, und wenn solches gnugsam angesotten, låßt man es er: kalten und schlägt den Tiegel auf, so findet sich unten der Rupfer=Ronig; so man nun die Probe von Kupfer-Erken gemacht, so streng gewesen, so kan man auch einen Viertels: bis halben Centner Borrax im Probiren darzu nehmen.

J. 21.

Schwartz-Rupfer auf Gar zu probiren.

Man nimmt I Centner Schwarg-Rupfer, set ihn in einen Scarmugel, und macht ben Ofen recht warm, alsbann das Rupfer drauf gesetzt, lässet es also gehen, bis es anhebt zu gimpfen, und alsdenn macht man den Ofen unten zu, und blaft mit einem Handbalge zu, bis es recht lauter wird, will es sich aber so= gleich nicht antreiben und bemeistern lassen, so set man 10 bis 12 Pfund Blen zu, welches zwar Anfangs, ehe man zugeblasen, geschehen sollen, dieweil man aber im Anfange noch nicht weiß, kan man die erste Probe vor nichts als nur vor einen Versuch rechnen, wie ich gleich im Anfange dieses Probir Buchleins gedacht habe. Wenn es nun alles schön lauter worden, so horet man auf zu blasen, thut die Rohlen vor dem Mundloch weg, doch daß etwas davor liegen bleibet, läßt es dann also treiben bis sich der Regulus überzeucht, dann thut man die Rohlen vollends hinweg, und macht das vodere Ventil auf, damit der König heiß bli: cket, hebet ihn denn heiß heraus und loschet ihn im Wasser ab, ziehet ihn auf nach dem Probir-Gewichte, und gibt denn die Pfunde an, aber auf ein halb Pfund anzugeben ist nicht Manier.

S. 22.

Ein blenisches Schwark-Kupfer auf die Gar zu probiren.

Hier seket man 1 Centner Schwark: Aupfer auf den Gar-Scherben, läßt es gehen, bis es anfängt zu treiben, hebt solches denn aus dem Mundloch, damit es sich überziehe, löschet dann den König im Wasser ab, und machet den Ofen mit dem eingesetzen Gar-Scherben wieder heiß, setzt den König wieder hinein, procediret wie gemeldet, damit es vollends Gar werde. Doch ist zu wissen, daß dieser Proceß nur auf Schwark-Rupfer ist, die etwan 40. 50 bis 60 Pfund an die Gar kommen, sind sie aber noch ärmer, so muß man Rupfer zuseßen, sind solche aber 70 Pfund Gar, so kan man sie auf einem Scherben ohne Bley gar treiben.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.

Ein sehr wild Eisenschüßiges Schwarz-Aupfer auf Garzuprobiren.

Dergleichen Art Kupfer muß entweder mit Bley: Glas, Bleyweis, Borrax oder Arfenic angetrieben werden, indem sich benm Probiren hieben nicht an eine Probe zu binden ist, weil das Schwarß-Rupfer so vielerlen Sorten ist, und also auf die Erfahrung ankommen muß.

S. 124.

Blenisch Schwark-Rupfer auf die Gar zu probiren.

Diese Probe zu machen, muß man derselben Gar-Rupfer zusetzen, sonst findet man keinen König. Wenn von solchem der Centner unter 20 Pfund Gar-Rupfer halt, denn 100 Pfund verzehren 14 Pfund Rupfer, da denn gar kein Konig in dergleichen Probe sich finden wurde, darum wird es auf diese Art gemacht: Man wiegt i Centner Rupfer ab, sest es auf die Ca: pelle, darzu 25 oder 50 Pfund Gar: Rupfer, und blaset denn zu, bis es angegangen, dar= nach lässet man es in solchem Grad gebührend abgehen, boch etwas heisser als auf den Scher= ben, sonderlich wenn es zum Blicken kommt, und wenn es geblicket hat, so lässet man es noch eine Weile stehen, daß es rein wird, dann mag mans heraus nehmen, daß der Konig kan gewogen werden.

網 (118) 器

Ex. gr. der König hält
33 th Kupf.
habe demselben Garkupfer zugesetzt 25 th
bleibt 8 th

Nun sagt man 8 von 100 bleibt 92 Pfund, das ist Bley gewesen 122 th zu rechnen, 55 8 th König.

Nun spricht man nach der Regula de Tri, 100 th Bley verzehren 14 th Kupfer, was 92 th

Facit 12
$$\frac{22}{55}$$
 Pfund $\frac{12.88}{100}$ anzunehmen.

Wenn sichs aber zutrüge, daß der König nicht wiederum so schwer heraus käme als man ihm Gar: Rupfer zugesetzet hat, so kan auch das Rupfer von der Rechnung nicht abgezogen werden, sondern man spricht, was der König wiegt 2c. und nach der Rechnung ziehet man

das zugesetzte Gar-Rupfer ab, setzt denn zu einent. dergleichen Schwarß-Rupfer zu 1 Centner 16 Pfund Gar-Rupfer, läßt es in gleicher Hiße mit einander abgehen, so wird sichs befinden, daß über 13 oder 14 Pfund nicht werden vers zehret senn; ist also nicht auf einen Centner 20 Pfund, sondern 14 Pfund zu rechnen, und ist es auf der Capelle also befunden worden, daß 1 Centner nicht 20 sondern nur 14 Pfund verzeh= ret hat, daben man mit der Rechnung verblei-Wenn sichs zutrüge, daß der Ronig gerade wieder heraus kame, in der Schwere, da man ihm Rupfer zugesetzet hat, zum Erempel 25 Pfund, so zeucht man das Rupfer ab von der Zurechnung, so bleibt nichts, ob gleich son= sten ist 20 Pfund zugerechnet worden, so ist doch die Blen-Probe der gewisseste Gehalt, und wird auch daben bleiben, ware also aniso 14 Pfund gang anzugeben, so die 86 Pfund Bley verzehret haben; denn 14 Pfund Gar: Rupfer und 86 Pfund dazu,

thirt i Centner oder 100 Pfund.

Auf diese Art kan auch Zwitter auf Zinn, Wismuth-Ert auf Wismuth probiret werden, und sindet man allezeit im Scherben noch mehr, als vor dem Gehläß im Tiegel, wenn anders recht damit procediret wird.

S. 252

S. 25.

Kupfer zum Stein zu machen.

Man nimmt 1½ Loth geriebenen Schwefel, und ein halb Loth klein zerschnitten Kupfer, stratissiciret solches damit und verlutirt es im Tiegel, und seget daffelbe in ein Cement-Reuer, zulest beschüttet man den Tiegel mit Rohlen, und calciniret solches so lange, bis es keinen Schwefel: Geruch mehr von sich giebt, denn läßt man das Feuer abgehen und den Tiegel erkal: ten, schlägt nachmahls solchen auf, so findet man einen grauen Stein. Aluf diese Art kan man alle Erge und Metalle zum Rohstein ma= chen, man setzt den Metallen oder Ergen nach dem Rosten 3 Theil Schwefel oder Schwefel: Rieß zu, und schmelhet solche zum Stein; das hero sind alle Metalle durch den Schwefel wie: der zurück in ein Mineral zu bringen, wie oft gesaget worden, wenn dieselben recht beschicket werden, von ihnen was sonderlichs zu hoffen ist.

Eine gewisse Kupfer=Probe.

Man nimmt hier 1 Theil Salpeter, 1 Theil Weinstein, 1 Theil Glaß-Galle, 1 Theil gemein Salz, vermischt solches, und 4 Centner Erz,

und siedet es an; ist das Erk nun reich, so setzt sich bald ein König, wo nicht, so stehet es in Stein; man muß denselben Stein wägen und wohl abrösten mit der besten Beschickung und Röst-Pulver, denn 4mal so schwer Fluß genommen und angesotten, so sindet sich, wie viel der Centner Erk und der Centner Stein geges ben hat. Diese Probe ist gewiß auf Stein und Kupfer-Erk, darauf man sich gewiß zu verzlassen hat, und seine Rechnung darnach machen kan.

J. 26.

Eine Probe auf Kupfer=Ertz, die da Stein giebt.

Man nimmt 4 Centner rothe Glötte, und den dritten Theil lautern klaren Rieselstein, thut solches zusammen in einen Tiegel und läßt es wohl sliessen, so es denn gestossen hat, wirst man darauf ein wenig Salz, so setzt sich das Bley in der Glötte am Boden. Nun nimmt man die Schlacken und stößt sie klein; denn zmal so viel Schlacken als des Rupfer-Erzes ist, genommen, und solches wohl heiß ansieden lassen in einem guten Feuer, so setzt es sich zum König, solchen treibt man denn auf einem Scherben ab, mit einem Blasebalg, bis daß der König blicket, soman nun dasselbe wissen will,

5;

Kupfer auf dem Scherben hüpfet, als rückete solches fort, dann hebt man es mit der Zange ein wenig zurück, und läßt es erstarren, alsdann in warmen Wasser abgelöscht. Will man aber den Stein in Ersen nicht wissen, sondern nur allein auf Rupfer gehen, so röstet man das wohl ab, und sest ihm ein Bley-Glas-Pulver viermal so schwer zu, so hat man eine schnelle Probe, alsdenn Stein, Borray, Wesnedisch Glas klein gerieben, jedes gleich viel, sest es auf einen Scherben vor dem Gebläß und treibts wohl, das Rupfer wird rein und schön davon.

S. 27.

Wie man Kupfer-Ertze zum Stein machen soll.

Man nimmt ein halb Loth Salpeter, 4 Loth Benedisches Glas, 4 Loth Benedische Seiffe, mischt alles unter einander, dann nimmt man Theil Rupser-Erk, 3 Theile Fluß, und schmeltet es zum Stein, solchen Stein probiret man auf Rupser, durch das bedeckte Rosten, wie sonsten eine Rupser-Probe, das ist, man nimmt dazu 3 Theil schwarzen Fluß, so neu gemacht ist, und schmelst es zum Königet Oder: Man nimmt das Erk, zeucht solches zu Schlich und röstet

röstet es gebührender massen, denn nimmt man auf 1 Centner Schlich 2 Centner gemein Salz, 1 Centner Salpeter, 2 Centner Weinstein, diß vermischet man und schmelzet es mit Zublasen unter einander, dann läßt man es erkalten, und so sindet man den Rupser: König, wenn das Erz anders Rupser hält.

S. 28.

Ein Pulver zu machen, das alle Metalle, wie auch alle Erze und Berge Arten, wie streng und unflüßig sie auch sind, in Fluß bringet.

Man nimmt gefaulten Urin, geußt solchen siedend heiß auf lebendigen oder ungelöschten Kalck, darunter Eichen: oder Büchen: Alsche vermischet ist, und siedet davon eine Lauge, diese Lauge nun kläret man ab, und geußt sie über diese pulverisirte Species, als Weinstein, Salzpeter, Salz, Glas: Galle, Glötte, jedes gleich viel ein halb oder ein ganzes Pfund, lässet solch dies in einer eisernen Pfanne über Kohlseuer zehnmal nach einander einsieden, und allzeit frische Lauge drüber gegossen, so wird endlich eine schwarze Massa daraus, die stösset man zu Pulver, und wenn ein Erz oder Metall mit seinen

feinen Zuschlägen gar nicht fliessen will, so wirft man von diesem Fluß darein, so fleußt es von Stund an; so aber dieses Pulver auf ein Meztall soll gebrauchet werden, so nicht wieder auf der Capelle abgetrieben wird, so muß man die Bley-Glötte weglassen, indem solche das Meztall bleyisch macht.

Von Eisen=Proben.

S. 29. 12 en diesen Proben wird nun insgemein der schwarze Fluß gebraucht, es fällt aber hierben eine Frage vor: Ob man dieses Ert alleine mit dem schwarzen Fluß beschicket, oder benm Schmelgen auch Rohlen: Gestübe mit untermischet, den rechten Gehalt zu finden? Hierauf dienet zur Antwort: Daß nach Un= tersuchung, ohne Vermischung des Rohlen-Gestubes, nur mit dem schwarken Fluß alleine, nimmermehr keine rechte Probe auf Eisen aus: fallen wird; denn das Eisen kan nicht so ge: schwinde zusammen fliessen, vor sich alleine, wel ches die Flamme des Kohlen-Gestübes befddern muß, und ausser dieser Vermischung wird einer wohl schöne lautere Schlacken, aber boch keinen Eisen Ronig in seinem Tiegel finden. Wenn

Wenn die Probe von einem Unfånger recht soll verfertiget werden, so muß man erstlich den Eisenstein fein klar reiben, und bis 2 Centner da= von abwiegen, auch solchen erst wohl abrosten, je nachdem einer einen Gehalt davon erhalten will; so dieses geschehen, so setzt man zu einem Centner solches Gisensteins, 2 Centner schwarz gen Fluß, und 2 Centner gerieben Glas, einen Centner gemein Salf, und einen halben Cent= ner geriebene Rohlen, unter einander gemischet, dann solches in einen Unsied-Tiegel gethan und oben mit Sals bedeckt, und allmählig ergluen lassen, dann eine halbe Stunde mit starckem Bublasen Feuer geben, bis es Feuer Funcken in der Flamme giebt, daran ist zu erkennen, daß sich das Eisen zu einem König gegeben hat, und die Probe alsbenn gnug ift, dann hebt man ben Tiegel aus dem Feuer und klopfet dran, und läßt es allmählig erkalten.

en Fluß zur Eisen Probe.

R. 2 Centner schwarzen Fluß,

2 Centner geflossen Salt,

2 Centner Glas-Galle oder Pottasche,

1 Centner Eisenstein, fein gerieben, Einen halben Centner geriebene Kohlen. J. 30.

Geschmolßenen Stein auf Eisen zu probiren.

Den geschmolkenen Gisenstein' auf Gisen zu probiren, so muß man benselben I Centner wohl reiben und mit vorbeschriebenem Fluß beschicken, und für dem Geblase eine halbe Stunde lang starck Feuer geben, alsdenn abheben und an den Tiegel klopfen und erkalten lassen; ist nun der Stein blenisch gewesen, so wird man einen Blen: Sack am Gifen : Ronig bekommen, darauf wohl zu sehen ist, was ans zügeben, indem die Erfahrung giebt, daß das Eisen das Bley niederschlägt. Man nimmt benn so einen blenischen Stein, der sehr eisen= haftig oder eisenschüßig ist, und zum Probiren eingesetzet werden soll, beschicket ihn mit schwar= gem Fluß, wie benm Blen-Proben, probiret die Schlacken gar hell und klar, so wird unten im Tiegel der Regulus richtig gefünden werden.

Ein Rost-Pulver.

Man nimmt Sal gemmæ 3 Theil, lebendisgen Kalck'i Theil, wohl unter einander gemisschet, und den Schlich damit stratissiciret, dann in einem Tiegel, der oben wohl bedeckt, gut rösten

rösten lassen, alsdann den Schlich rein ausgewaschen, bis auf den lautern Kern, was da bleibt, wieder also geröstet, so oft man solches vor gut befindet, alsdann geschmolzen; in kleiz nen Proben braucht man solches nur mit Blen zu beschicken und mit einem guten Schmelze Fluß anzusieden.

Von Zinn=Proben.

S. 131.

Diese Arten Erse und Zwitter-Gesteine müssen sen alle auch erstlich zu Schlich gezogen und also zu einem reinen Zinnstein gewaschen werden, ehe solche im Kleinen mogen-probiret, noch im Großen können geschmolgen werden, wenn folcher Zinn-Stein nun wohl und beschei= den abgeröstet, wird er auf den Scherben wie Blen probiret, nur daß der schwarze Fluß neu und gut senn soll, oder man muß im Fall der Noth etwas vom weissen Fluß darunter mengen, damit das Zinn bald fliesse und nicht allzulange im Feuer stehen und verbrennen muß. Wenn man die Zinn:Probe will zusam= men fliessen lassen, kan man auch zum Fluß gebrauchen 2 Theile geflossenen Salpeter, 1 Theil Weinstein, 1 Drittheil gestossen Salk, dieses.

dieses unter einander gemischet. Soman nun den Zinnstein, Zwitter oder Zinn Graupen auf Silber probiren will, so darf man solches nur erstlich zum Zinn schmelzen, wie ben der Probe ist bewiesen worden, und das Zinn hernach auf einer wohl abgeäthneten Capelle abtreiben mit einem heissen Feuer, so wird das Silber blicken wie ben der Bley-Probe.

Vom Probiren unterschiedli=

S. 32.

Robald auf blaue Farbe zu probiren und dessen Güte zu finden.

probiret werden, und nicht reich an Silber ist, so läßt man seinen Arsenic davon rösten, damit nichts mehr daben bleibt, dessen nimmt man 1 Centner, Pottaschen oder siren Nitrum, 2 bis 3 Centner Rieselsteine, so wohl calcinirt senn, sest es in einem Scarmüßel auf ein wohlgeglüetes Scherben, und bläst mit dem Handbalge zu, bis es schnielzet und sich gesetzt hat, dann mit einem Rührhaken wohl umgerühret,

und gesehen, ob sichs als ein Draft ziehen und dahnen lässet, dann ist es genug, alsdenn hebt mans heraus und läffet es erkalten, und siehet, ob es auch eine hochblaue Farbe hat, und ob solcher Robald viel Riesel verträgt, denn je mehr derselbe Riesel verträgt und zur blauen Farbe macht, je schöner und heller wird auch die blaue Farbe, und nach dieser Probe wird auch der Robald auf den blauen Farb-Wercken bezahlet; wenn solcher recht senn soll, mussen acht Centner Riesel auf einen Centner Robald konnen verbraucht werden. So man die rechte Feine und Gute des Robalds Farbe, oder Baffra-Farbe erkennen will, so muß man dieses gemachte blaue Glas ober Schlacke flein reiben, recht zart sieben und mit Wasser auswaschen, und denn wieder trocknen lassen, so sieht man noch genauer, was es vor blaue Farbe giebet.

Robald auf blaue Farbe zu probiren.

Einen Viertel: Centner gerösteten Robald, einen Viertel: Centner Glas: Galle, einen Viertel: Centner Rieselsteine, unter einander gemischet und also angesotten.

3

網 (130) 器

de las? Ober: his de que les rous

1 Centner Robald, 1 Centner Wismuth, 1 und einen halben Centner calcinirten Riesel, 1 Centner Pottasche.

Es muß immer ein Robald stärcker geröstet: seyn als der andere, und so man an statt Pottsasche Salpeter nimmt, so giebt es höhere Farbe, sind die blauen Schlacken gar dunckel oder schwarzblau, so kan man mehr Riesel darunter reiben, ist der blauen Farbe Schlacke aber nur grau, oder lichtigrau äderig, so ist des Riesels zu viel gewesen, dessentwegen weniger darzugenommen werden muß.

S. 33.

Wißmuth/Ert auf Wißmuth

Weil dieses ein Ert ist, so insgemein kobaldisch, und oft viel blaue Farbe giebet, auch auf
denen blauen Farb Mühlen mit unter ihre.
Farbe versetzet und gleich dem Robald tractiret
wird, so kan man damit auch verfahren, wie
insonderheit ben den Robald-Erten ist gewiesen
worden. Doch solche Erte auch auf den Regulum zu probiren, ob dessen wenig oder viel
im Centner zu sinden ist, (dieweil dieses Mineral

neral eigentlich mit unter die Halb-Metalle ge: horet, so einen metallischen aber doch sproden Regulum von sich giebt, so zwar sehr feste aber doch ungeschmeidig ist) so muß man solche Erhe von dem Arsenic oder schwefelichen Berg-Arten scharf abrosten und dasselbe in der Große als die Erbsen pochen, alsdenn 2 bis 3 Pfund ab= wiegen, in einen neuen Topf thun, der unten am Boden ein oder auch etliche kleine Cochlein hat, solchen Topf muß man oben mit einem Deckel verwahren, und mit Leim und Salks Wasser wohl verstreichen, alsdenn trocknen und in einen größern Topf gestellet, doch also, daß er nicht zu Boden aufreichet, sondern Plat bleibet, den Regulum von Wißmuth-Erge darinnen aufzusammlen, die Fugen oben auch gut mit Leim verstrichen, damit die Topfe nicht aus einander fallen, trocknen lassen und in einen dazu gemachten Ofen gestellet, doch so, daß den untern Topf das Feuer nicht berühret, sons dern kuhl bleibet, und also von oben hinein brennen, bis also der Topf wohl glühet, und der Wißmuth darinnen gut fliessen thut, wels ches denn durch die Locher des obern Topfs in den untern Topf zusammenläuft, und wehn man vermennet, daß es gnug geschmolken ist, so lässet man das Feuer ausgehen, und den Topf erkalten, alsdann den geschmolgenen Re-

3 2 gulum

gulum gewogen, so sindet sich, wie viel Pfund Regulus der Centner Wißmuth-Erh gegeben hat. Bisweilen führen auch solche Wißmuth-Erhe vieles Silber mit sich, geben aber gemeiniglich nicht viel Regulum; wenn man dieses vermuthet, muß man dieselben auf Silber probiren, vorhero aber mit ihren erfoderlichen Zuschlägen gebührend rösten, so wird man bald innen werden, was sie geben, und wie sie sich verreichern lassen, oder auf was vor eine Art dieselben am besten zu schmelhen seyn.

S. 34.

Erge auf Antimonium zu probiren.

Dieses Erk oder Mineral wird auch klein gepocht, als die Erbsen groß, und dann auf das Mineral probiret, ob es dessen viel oder wenig im Centner habe, doch lässet man die größten und reinsten Stücke von diesem Erke was nicht Riesel und Berge hat, aussondern und vor sich zum Gebrauch ausbehalten, als Minera Antimonii; es gehöret dieses Mineral wegen seines Reguli sonst mit unter die Halb-Metalle, doch ist derselbe sehr sprode. Wenn solches probirt wird, so schlägt man Stückgen wie die Erbsen groß und wieget davon 2 bis 3 auch mehrere Pfund ab, thut dasselbe in einen

neuen Topf, so unten am Boden etliche kleine Löchlein hat, seizet solchen verlutiret in einen andern Topf, doch daß er auf denselben am Boden nicht aufstosse, und vermacht die Fugen wohl, wenn solches trocken, so seit man den Topf zum Feuer, und verfähret mit dem Schmelzen wie ben der Wismuth-Probe ist gelehret worden; wenn man nun gedencket, daß alles geschmolzen und es genug geseuert sen, so lässet man das Feuer ausgehen und alles erkalten, schlägt denn das Lutum entzwen, und nimmt das gestossene reine Antimonium herauß, und wiegt es gleichfalls wieder, alsdenn wird man sinden, wie viel Pfund Antimonium der Centner solcher Minera gehalten hat.

§. 35.

Erse auf Mercurium oder Dvecksiber

Man nimmt von diesen Erken, Letten oder Erde, so auf Mercurium probiret werden soll, so viel Pfund als beliebig ist, thut solches in eine wohlbeschlagene Retorte, und leget solche ins Feuer, und eine gläserne Vorlage vor, darsinnen kaltes Vasser vorgeschlagen ist, und sähet denn an gradatim zu seuern und zu treiben, so bald nun der Mercurius das Feuer empsine

3 Det,

det, so steiget solcher auf und gehet also leben= dig in die Vorlage, ins kalte Wasser; wenn man nun siehet, daß kein Mercurius mehr stei= gen will, und das Residuum in der Retorte calciniret ist, alsdenn lässet man das Reuer aus= gehen, und wenn alles erkaltet, so nimmt man das Glas ab, und was sich noch vom Mercurio am Retorten-Halse angehänget hat, schuttet man alles in kaltes Wasser, waschet und drücket denselben durch ein Leder, damit er recht rein wird, und man solchen wiegen und gebührend angeben kan. Die besten Mercurial= Erge sind der Cinnabaris nativa, welcher aber, fo er in großen Stücken bestehet, nüglicher kan. verkauffet, als zu Mercurio geschmolgen wers Den.

S. 36.

Von dem Anquicken des Golds Erzes mit Mercurio.

Dieses ist zwar eine Arbeit, so auf unsern. Teutschen Berg- und Hütten Wercken wenig bekannt und im Brauch ist, dieweil dadurch nur das gewachsene Gold zusammen gebracht, und durchs Amalgamiren mit dem Mercurio von aller Unreinigkeit auf einmal geschieden wird,

wird, dahero ein Gold: Schlich, ber auf biefe Art durchs Anquicken tractiret werden soll, wie in Ungarn, schon ein gewachsenes und superfeines Gold senn muß, das auch sogar nichts sulphurisches mehr (wie etwa unsere Teutsche Gold-Erge) an sich haben noch führen darf, sonst läßt es das Qvecksilber wohl liegen; denn einen milden Gold-Rieß, so sich unter dem Hammer nicht flößen und schlagen lässet (und wenn derselbe schon die Helfte Gold ware) dieweil er noch was schwestiches und dahero noch subtilhaltiges Metall führet, ingleichen auch den blätterigen Talck, nimmt der Mercurius oder das Quecksilber nimmermehr an, es muß das Erg recht metallisch und superfeines Gold senn, welches der Hammer nicht klar zu Mehl stößt, und gleich dem Ducaten : Golde schon sehen. Diese Angoick-Arbeit wird in Schemnit in Ungarn, in gewissen Maschinen, so die Qvickmühlen genennet werden, verrich= tet, da denn in solchem Reiben und Bewegen der Mercurius das Gold altes aus dem Schlich zu sich nimmt, sich mit ihm vereiniget, und ein rechtes Amalgama daraus wird; wenn nun nichts mehr vom Golde in diesem Schlich vorhanden ist, so wird der überflüßige Mercurius von solchem Amalgama wieder abgedrucket und das Gold rein zusammen geschmolken. eines 3.4

einer solchen Anqvick: Arbeit gebrauchet man folgendes: Man nimmt Alaune und Salpeter unter einander gerieben, jedes gleich viel, sol= ches mit Urin zu einem dunnen Mus gemacht, und den Gold-Schlich, ben man anqvicken will, wohl damit gerieben, darnach warmes Wasser darauf gegossen, und Tag und Nacht also ste: hen lassen in einer guten Warme, doch daß das selbe oft umgerühret werde, dann in eine solche Anqvick-Mühle gethan und gut unter einander reiben lassen, oder in Ermangelung derselben in eine bazu gemachte holherne Schuffel gethan, und mit einer hölßernen Reule umgerühret und also amalgamiret und angequicket, bis das Gold alles in Mercurium verborgen und als ein Teig sich mit einander vereiniget hat, dann muß man solches Amalgama auswaschen, und durch ein sämisch Leder, oder auch Bock-Leder, oder doppelten Parchent, drücken, damit der übrige Mercurius wieder davon komme; im großen aber thut man solches Amalgama in einen leder: nen Sack oder Beutel, so zugeschnüret werden kan, daß also der Mercurius daraus gepresset wird, zu einem fernern Gebrauch; die Gold= Masse aber lässet man von dem übrigen Mercurio abrauchen, und auf einem Scherben oder Tiegel zusammenfliessen.

半 (137) 器

S. 37.

Wenn man einen reingewaschenen gebiege= nen Gold-Schlich hat, (er sen nun aus Ergen, darinnen solches eingesprengte Metall gleich als Nadel: Spigen gestanden, oder aus einer gedie: genen Goldwasche ober Seiffen = Werch) den man durchs Anqvicken mit Qvecksilber zu gute machen will, muß man ihn folgendergestalt bereiten: Man nimmt einen guten starcken-Wein-Eßig, oder da solcher nicht recht gut ware, so thut man auf eine Kanne 8 Loth Alaune, läßt es mit einander sieden, und dann erkalten, alsdenn thut man den Gold-Schlich hinein, lässet ihn Tag und Nacht in solchem Eßig liegen und wohl beißen, daß es den Mercurium desto besser angreift und zu sich nimmt, denn was noch weiche Erden darunter ist, beißt es schlam und machet das Gold davon ledig; wenn denn nun der Eßig gemeldeter massen darüber gestanden, so seihet man ihn wieder ab, und waschet den Schlich mit warmen Wasser aus, und lässet ihn trocknen, alsdenn thut man es in ein Reib-Faß oder Reib-Topf, und den Mercurium dazu, und reibt solches so lange unter einander, bis er das Gold alles aus dem Schlich an sich gezogen und sich mit ihm vereiniget hat; wenn es nun so weit gearbeitet, so drücket

drücket man den Morgurium durch ein Leder oder gedoppelten Parchent, und ziehet solches mit einer Schnur zusammen, damit der übrige Mercurius wieder davon laufe, was nun noch benm Golde bleibt, das lässet man auf einem Scherben vollends abrauchen, jedoch gar ge: linde, damit nicht was vom Golde mit weggehet, (denn es soll hier niemand leichtlich vermennen, wie so gar geschwinde etliche Ducaten werth Gold in solchem Abrauchen mit dem Mercurio davon gehet, darum ist es am sicher: sten, daß solche Abtreibung in einer gläsernen Retorte geschiehet; so ist man dessen sicher) denn bleibt das Gold rein und fein liegen, das thut man in einen Schmelk-Tiegel, glühet solches gut aus, und schmelket dasselbe mit Bor: rar zusammen, bis es das Verblasen halt, denn ist es superfein.

S. 38.

In diesem I folgen verschiedene Flusse zum Erg-Probiren.

Blen-Glas zu machen.

Man nimmt Minie 1 Pfund, solche mit 2Pfund pulverisirten Schwefel vermischet und in einen verlutirten Schmeltz-Tiegel also mit einaneinander verbrennen lassen, so wird eine blauliche Asche daraus, dieser Bley-Asche nun einen Theil, calcinirte Rieselsteine 4 Theil, mit einem Theil gestossenen Salz vermischet, und damit bedecket, und also mit einander im Wind:Osen starck sliessen lassen, giebt ein schon Bley-Glas.

Oder also:

Einen Theil gut geschlemmten Leim, so recht trocken ist, klein gerieben, 3 Theil, rothe Mennige 1 Theil, solches vermenget und in 1 Theil mit Sals bedecket, und mit starckem Feuer fliessen lassen, giebt auch ein gut Bley-Glas.

Einen Fluß zum Kräßschmelßen.

Man nimmt. Loth Salmiac, 1 Loth Potts asche, 2 Loth gemein Salk, 1 Loth Weinstein.

Rräße anzusieden.

Nimm 5 Marck Kräße, 11 Marck gedörrtes Calk, 11 Marck Pottasche, 7 Marck Weinsstein, und 77 Marck Bley, wohl unter einanster gemenget und also fliessen lassen.

Ein Fluß zum Meßing.

Weinstein und gemein Saltz gleich viel, Seiffe desgleichen, wohl unter einander gemisschet, und ehe man den Tiegel ausgiessen will, so wirft man von diesem Pulper drauf, und lässet es treiben, ehe man es ausgeußt.

Ein guter Fluß zu Kupfer-Erpen, statt des schwarzen Flusses zu gebrauchen.

Man nimmt i Loth Allaune, 2 Loth Salpeter, 1 Loth Glas: Galle, 1 Loth Salmiac, 1 Loth Sal gemmæ, 1 Loth gestossen Salz, 1 Loth Benedi: sche Seisse, unter einander gemischet und ges brauchet.

Der schwarze Fluß.

Einen Theil Salpeter, 2 Theile Weinstein, klar gestossen und unter einander gemischet, und in einem Topf oder eisernen Mörsel mit einem glühenden Eisen oder glühenden Kohlen angezündet und also verpussen lassen. Oder auch 3 Theil Salpeter, 4 Theil Weinstein unter einsander gemischet und also verpussen lassen, gibt ein sehr flüßiges Alcali.

Der weisse Fluß.

Zwen Theile Salpeter, 1 Theil Weinstem, solches pulverisirt unter einander gemischet. Oder 2 Theile gestossenen Salpeter, 1 Theil Weinstein, und 1 Drittheil gestossen Salz unster einander gemischet, so ist es fertig.

Fluß-Pulver auf die Gar-Kupfer.

Alaune, Pottasche, Glas-Galle, jedes Theil, Minie 1 Viertheil, alles wohl unter einander gerieben.

Gold: Erh-Fluß.

Antimonium 1 Theil, Glotte auch 1 Theil, wohl unter einander gerieben; braucht man nun solchen Fluß oft unter Erke so nicht eisensschüßig seyn, so muß man ihm welches mit zu seßen.

Salpeter, Weinstein und gestossen Salk gleich viel unter einander gemischet, diß ist ein guter Fluß, sonderlich Gold-Erke damit anzus

sieden.

Zinn-Fluß.

Zwen Theile gestossenen Salpeter, 1 Theil Weinstein, 1 Drittheil gestossen Salz, solches pulverisirt und unter einander gemischt.

Flusse

Flusse zu Kupfer Proben.

Man nimmt 1 Theil Borray, 1 Theil Eisen-Sinder, 4 Theil Salpeter, 2 Theil Weinstein, 1 Theil gedorrt Salf miscirt und gebrannt.

Item:

1 Theil Salpeter, 2 Theil Weinstein, 1 Theil gestossen Salt, unter einander gemischet, und zu eisenschüßigen Kupfern gebrauchet.

Item:

Pottasche ein halb Pfund, gestossenen Sals peter und Weinstein jedes anderthalb Pfund, dieses alles unter einander gemischet.

Oder: Salpeter, Glas-Galle, Weinstein, gestossen Salz, gleich viel unter einander gesmischt.

Eisen=Ertz-Flusse.

2 Theil schwarzen Fluß, 2 Theil gestossen Salß, ein halb Theil geriebene Kohlen, 1 Theil Eisenstein.

Oder:

3 Theil Weinstein, 2 Theil Salpeter, 2 Theil schwarzen Fluß, 1 Theil gerieben Glas, 1 Theil Eisenstein, dieses alles unter einander gerieben, in Tiegel gethan und mit Salz bedecket, einen Tiegel

#3 (143) 器

Tiegel oben drauf lutiret, und vorm Gebläßstarck glühen lassen, alsdenn zugeblasen.

Ein anders.

2 Loth gute Glas-Galle, ein halb Loth Denedisches Glas, 1 Loth schwarzen Fluß, ein halb Loth Weinstein, anderthalb Quentgen kleinge: riebene Rohlen oder gerösteten Ofen-Ruß.

प्रदेश का का विश्वासी के किसे :

12 Loth Weinstein, 4 Loth Salpeter, 16 Loth Glas-Galle, 4 Loth Rohlen-Gestübe, 2 Loth Glas, ein wenig klaren Sand.

Ein sonderbarer Eisenstein-Fluß.

Fluß, 1 Centner Glas, ein Viertel: Centner Todten=Ropf, 1 Centner Kohlen=Gestübe, 1Achtel: Centner Arsenicum, 1Achtel: Centner Antimonium.

Control of the state of the sta



Die ganke geheime

Scheide=Kunst aller Metalle,

welche bestehet

1) durchs Cementiren, und dann vors 2) durchs Durchgiessen mit dem Antimonio, mit seinen besondern Niederschlägen.

Seil wir nun im Vorhergehenden die Schmeltzund Feuer-Arbeit derer Mezalle gründlich gezeiget, so soll in diesem nun die Scheidung und Reinigung derselben gewiezsen werden.

200 Cementiren.

Das Cementiren ist eine schöne und sonders bare Runst, so als ein Hauptstück mit unter die Metallurgie gehöret, durch welche man Gold, Silber, Rupfer und andere Metalle durch ein angefeuchtetes Pulver von einander beißen kan, damit das Gold von seinen Vermisschungen geschieden, unversehrt liegen bleibe. Dieses Cementiren oder Calciniren wird nun auf eine besondere Art und Weise verrichtet.

Das Cementum Royale.

Wenn man nun Gold durchs Cementiren fein machen will, es seyn nun Nheinische gemungte

mungte und legirte Gold: Stucken, goldene Retten und dergleichen mehr, das noch nicht superfein ist, so machet man ein Pulver von 16 Loth Ziegel: Mehl, (das ist Mauer: Ziegel flar gerieben) 8 Loth gemein Salt, 4 Loth Galikenstein (oder weissen Vitriol), 1 Loth Salpeter, alles gar flein unter einander geries ben, so ist das Cement-Pulver gerecht; als= denn nimmt man des Goldes, so viel dessen ist, und machet in einer Cement-Büchse oder Cement-Scherben stratum super stratum mit diesem Pulver und dem Golde, bis endlich der Scherben voll ist, das Cement: Pulver muß mit scharfen Eßig wohl angefeuchtet werden, ingleichen auch das Gold, so darinnen soll ce= mentiret werden, denn verlutirt man dasselbe mit gesalkenen Leim wohl, lässet alles wieder trocken werden, setzet es denn in den Ofen und lasset es einen Tag stehen und also cementiren, daß der Scherben oder die Buchse endlich braun glühet, aber nicht fliesse, wenn es nun erkaltet ist, so schlägt man den Deckel herunter, und siehet zu, wie die Stucken aussehen, burftet solche fein gemachsam ab, und leget sie wieder in starcken Eßig, und machet das Cement noch einmal mit gang frischen Pulver, und verfäh= ret damit eben wie im vorhergehenden, und diese Arbeit endlich zum drittenmal wiederholet, R alles

allemal mit frischen Cement-Pulver, so wird das Gold sonder Zweisel supersein seyn; sollte sichs fügen, daß dasselbe noch nicht sein wäre, so müßte es noch einmal eingesest werden, welches sich aber in der Probe zeigen wird; das letzte und vierte Cement-Pulver kan seyn ein halb Loth Sal gemmæ, 1 Loth Sal commune, klein unter einander gezrieben und nur 6 Stunden damit cementiret.

Unmerckungen beym Cementiren.

Man muß kein Cement, es bestehe aus was es wolle, aus dem Feuer nehmen, sond en solches allezeit successive erkalten lassen, ehe man es aufbricht, nachdem so muß man das Cement mit Wasser vom Golde abkochen, lesslich aber mit starcker Lauge, damit die Bitterkeit und Salzigkeit alle vom Golde kommt.

Wenn ein Cement nicht langer als 24 Stunden im Ofen stehet, oder noch weniger, das soll man im Ofen lassen ausgehen und erkalten, und es ja nicht

warm aufmachen.

Im Cementiren soll man das Feuer in solcher Hiße halten, daß es nur braun glühet; denn wäre es zu starck, so würde alles unter einander schmelken, und

alle Urbeit daben verlohren fenn.

Mit dem Cement Royale kan man sowohl hohe als niedere Golde cementiren, nur allein ist dieses der Unterscheid, daß man in dem hohen Golde das Cement Royale oft repetiren und länger im Feuer stehen lassen muß.

Cement

Cement auf geringes Gold.

Man nimmt Grünspan, Lapis hæmatit. neu Ziegel-Mehl gleich viel zu Pulver gemacht, daß es gar dürre werde, alsdenn cementiret das geringe Gold, es bessert sich von dren zu vier Graden.

Ein anders.

Nehmet 5 Loth Sal armoniac. 5 Loth Vitriol, 4 Loth Salpeter, 16 Loth Sal gemmæ, 1 Pfund Ziegel-Mehl von einem alten Dach Ziegel, so lange im Wetter gelegen hat, dieses klar unter einander gerieben und mit Urin angefeuchtet und damit das Gold cementiret, bis es hoch und fein genug ist.

Ein anders.

16 Loth Ziegel-Mehl, 8 Loth Sal armoniac. 4 Loth Vitriolum alb. 2 Oventgen Grünspan, 2 Oventgen Salpeter, gerieben und mit Urin angefeuchtet.

Cement auf 24 Karath.

8 Pfund klar geriebene Ziegelsteine, 4 Pfund Grünspan, 1 Pfund Salpeter, klein gestossen und unter einander gemischet, dann mit Urin wieder angefeuchtet, damit es einer Capellen: Asche gleich ist.

R 2

Gute

Gute Cement-Pulver.

1 Loth Sal commune, 1 Loth Grünspan, 2 Loth Ziegel-Mehl.

Oder: 17 62

4 Loth Ziegel-Mehl; 2 Loth Sal commune, 1 Loth Vitriolum alb. 2 Quentgen Sal armoniacum.

Unmercfung.

Ben allem diesem Cementiren muß das Gold gang dunne geschlagen senn, und alsdenn mit dem Pulver stratum super stratum in den Tiegel oder Büchse ges macht und oben mit einem Deckel wohl verlutiret werden, und also cementiren lassen in einem Circul Feuer 4 Stunden, daß es braun glühet, dann mag man es nach und nach erkalten lassen, das Gold in reinem Wasser abkochen, damit die Vitterkeit davon komme, und alle Schärse vergehe, und das Gold geschmeidig werde.

Gold und Silber zu cementiren, von 6 bis 24 Graden.

In dem Cement werden verzehret alle Mestalle, ausser das Gold nicht, denn dasselbe besstehet und bleibet six darinnen, sonsten alles, was von Silber oder Rupfer ben ihm ist, zeucht

zeucht das Cement an sich, gleicher Weise, wie das Aquafort das Metall scheidet und an sich zeucht; derohalben ist das Cement der vier ho= hen Proben eine auf Gold, und ist auch eine gewisse Scheidung aller Metalle von dem Gols de, es wird auch in dem Cement erhöhet bis aufs hochste Grad, das ist von dem allergering= sten sechsten bis auf den vier und zwanzigsten Grad, durch drey von neuem wiederholte Ce: mente; als im ersten Cement kommt es vom 6ten bis auf den 12ten Grad; in dem zwenten von dem 12ten bis auf den 18ten Grad; in dem dritten von dem 18ten bis auf den 24ten Grad, das ist fein Gold, es ware denn viele strenge Unreinigkeit daben gewesen, daß solch Cement noch etliche Stunden vom frischen moge gebrauchet werden.

Das Silber und andere Metalle wieder vom Cement: Pulver zu bringen.

Das gebrauchte Cement-Pulver nun, damit ein silberhaftes Gold cementiret worden, muß man gar klein reiben und zu Schlich ziehen und mit Mercurio vivo amalgamiren, welche die Metalle gang und gar aus dem Cements Pulver ziehet, alsdann den Mercurium durch

ein

ein Leder gedrücket und das Metall reduciret, dieses mag nun mit einem guten Fluß-Pulver geschehen.

Cement auf 16 Karath Gold.

Cement-Mehl 16. Loth, gemein Salh 8 Loth, weissen Vitriol 4 Loth, Grünspan 4 Loth, Salpeter 1 Loth, dieses alles unter einander gestossen, so ist das Cement-Pulver gerecht. Dann streuet man das Cement-Pulver in einen neuen Tiegel, nachdem des Goldes viel ist, wie vor beschrieben eingesetzt und den Tiegel wohl verwahret, doch nuß allezeit zu unterst und oberst vom Cement-Pulver senn, und von vier zu vier Stunden den Graden nach glühen lassen, und wenn solches erkaltet ist, heraus genommen und aufgeschlagen, und bis zum drittenmal dieses Cementiren wiederholet, so wird das Gold sein senn.

Cement auf Rheinisch Gold.

Man nimmt hier zum Cement-Pulver einen Theil gemein Saltz, 1 Theil Vitriolum alb. 2 Theil Ziegel-Mehl, solches nun wohl pulverissiret und unter einander gemischet, mit Urin angeseuchtet, und denn Kratum super Kratum

mit dem Golde cementiret; doch soll nothwenz dig vorhero das Gold wohl ausgeglühet und von allem Schmuß gesaubert und schmeidig gemacht werden, damit das Cement=Pulver besser angreisen moge; man kan auch wohl Theil Salpeter mit unter das Cement nehmen, so gehet es desto geschwinder, denn sonssten, ohne den Salpeter, muß es 24 Stunden cementiren; wenn aber der Salpeter daben ist, so kan man es in 18 bis 20 Stunden haben. Dieses ist ein Royal-Cement, wenn der Salpeter nicht daben ist. Die Cement-Pulver müssen alle mit starcken Eßig oder Urin anges seuchtet werden, gleich einer Capellen-Asche, damit sie das Gold desto besser angreisen.

Cement auf gering Gold.

Auf geringes Gold, welches 13 oder 14 Rasrath hoch ist, soll man schwere Cement gebrauschen, damit solches die übrigen Metalle vom Gold bringet, so dieselben aber zu starck wären, so greisen sie zu sehr ins Gold, zermalmen es, und machen es zu Kalck, daß man solches alstenn nicht aus dem Cement-Scherben bringen kan, darum muß man die Cement recht bereizten.

鍋 (152) 器

Geschwindes Tement.

Werden will, so soll man Salmiac mit unter das Cement mischen, indem man denn ein sol; ches Cement in zwen Stunden verrichtet; doch wenn man Salmiac unter das Cement nimmt, so muß man auch Salpeter mit darzunter nehmen; denn der Salpeter bindet den Salmiac, daß er nicht fleußt und das Cement tiren verderbe; man pfleget auch öfters das alte Cement-Pulver wieder zu gebrauchen, wenn was frisches darunter gemischet wird.

Blaß oder weiß Gold hoch zu färben.

Das blasse Gold kömmt bisweilen aus dem Scheiden oder auch wohl von den Erken her; damit nun dasselbe seine rechte Farbe wieder bekomme und erhöhet werde, so verfähret man also: Man nimmt i Theil Gold so bleich ist, und 1 Theil Rupfer, so schön rein und geschmeis dig ist, und schmelzet solches unter einander und schlägt es dünn zum Cementiren; dieses nun in einen guten neuen Tiegel oder auch Cement: Büchse gethan, und wie gebräuchlich ist, das Rupfer wieder davon cementiret, das

es sein erstes Gold-Gewicht wieder erhalte; wird nun das Gold auf einmal nicht hoch genug, so muß man solches Cementiren noch eine mal wiederholen.

Man kan auch das Gold und Aupfer, wenn solches zusammen geschmolzen hat, bensammen lassen und durchs Antimonium giessen, es geht geschwinder zu als durchs Cementiren, aber es bleibt doch allezeit etwas Gold in den Antimoznien-Schlacken zurücke, in dem Cement aber nicht.

Das Gold geschmeidig zu machen.

Man nimmt Salmiac 4 Loth, gemeines Salß 3 Loth, Salpeter 9 Loth, Grünspan 2 Loth, Weinstein 1 Loth, unter einander klein zerrieben und im Tiegel eine Weile sieden laßsen, dann thue us ustum darein, rühre solches wohl um, darnach geuß es auf einen glatten Stein, und mache dasselbe zu Pulver; dessen ein Quentgen auf ein Loth Gold getragen, macht es im Fluß geschmeidig.

Ein anders.

Sal alcali und Salmiac vermischet, und wenn das Gold in Fluß gehet, so wirft mans drein.

Item.

Item.

Salpeter durch Salmiac sigiret, und pulverisiret; von diesem Pulver soll man aufs Gold in Fluß werfen, ist weit besser als der Borrar, denn es raubet dem Golde die Farbe nicht.

Gold vom Silber zu scheiden im Guß und Fluß.

Weil die Scheidung des Goldes vom Sil: ber und andern Metallen zur Metallurgie eine vornehme Wissenschaft ist, als will ich alle diejenigen Scheidungen, Vortheile und Handgriffe, so vor den meisten auch noch verborgen senn und mit großem Nußen mögen gebraucht werden, ohne Hinterhalt althier beschreiben, mit Wunschen, daß es einem jeden gut nußen moge. Man nehme Weinstein 1 Theil, Lithargyrium 1 Theil, Antimonium 1 Theil, stosse solches alles zu Pulver, und wenn man Gold und Silber scheiden will, so setzet man es in einen Tiegel und läßt es heiß werden, und so schwer das Gold und Silber ist, auch dieses Pulvers genommen, wohl unter einander gemenget, gut und wohl fliessen lassen, und das Blachmahl stosset man wieder, und thut noch so schwer Pulver darauf, genßt solches also vier=

viermal. Diese vier Könige läßt man abrauschen auf einem Scherben, darnach aufn Test geblasen, so hat man fein Gold.

Unmerckung.

So oft das guldische Silber in dem Pulver geschmolzen wird, so oft soll man ein bißgen Sals oben
auf den Tiegel thun, das nimmt fast dem Antimonio
sein Nauben; so man nun das Silber wieder haben
will, so nimmt man solches und noch einmal so schwer
Bley dazu, und treibt es auf dem Test ab.

Eine andere Scheidung in Gußund Fluß.

Man nimmt i Pfund Antimonium, i Pfund Weinstein, reibt solches klar, und thut es in einen Topf, so verglasuret ist, geußt darauf eine scharfe Lauge, lässet es solange sieden, bis eine fette dicke Haut darüber wird, dann geußt man ein Quart guten Wein-Eßig darzu und rühret es um, und lässet solches eine gute Weile stehen, und wenn es erkaltet, so geußt man die Lauge mit der Fettigkeit ab, wäscht den Weinstein und Antimonium rein ab mit heissen Urin, und läßt es trocknen, desselben Pulvers i Pfund, Pottasche i Pfund, gestossen Salß i Pfund, wohl unter einander gerieben; nun nimmt man dessen i Loth auf i Marck Silber, und läßt solches rein fliessen, dann in eine Gieß= Puckel gegossen und erkalten lassen, dann schlägt man den Regulum ab, und verbläst solchen, so hat man das feinste Gold; dem Silber, so im Test ist, sest man so viel Bley zu, und läßt es gelinde abgehen.

Unmercfung.

Hier ist zu mercken, ber Schwefel calciniret alle metallische Corper, ausser das Gold nicht, darum kan man mit solchen die Scheidung im Guß und Fluß machen.

Gold und Silber scheiden im Guß und Fluß.

Man nimmt 2 Pfund gemeinen Schwefel, 8 Loth Rupfer, 4 Loth Grünspan, alles wohl klein gestossen und durch ein Sieb gerüttelt und wohl unter einander gemischet; alsdann nimmt man 2 Loth dieses Pulvers zu einer Marck gekörnten Silber, thut solches in einen Tiegel, geußt es aus und körnet den Regulum.

Ein Pulver zum Könige.

3 Loth Meßing, 3 Loth Schwefel, stosse und mache es unter einander zu Pulver, so schwer allezeit der Regulus wiegt, thut man von diesem Pulver Pulver in Tiegel, läßt es schmelken und geußt es in Gieß-Pückel, und dieses so lange, bis es keinen Regulum mehr giebt.

Oder:

Man nimmt die Könige alle und körnt sie, dann auch das Scheide-Pulver, so schwer die Könige wiegen, darunter gethan, und in einem Schmeltziegel fliessen lassen, dann in eine Gieß-Puckel gegossen, so hat mans auch.

Eine andere Scheidung im Gusse.

Man muß das Silber hierzu wohl fliessen lassen und gewöhnlichermassen körnen, dann mit Urin starck anfeuchten, damit sich der Schwefel recht anhängen kan; auf jede Marck Silber 4 Loth Schwefel, thut das Silber naß in einen verglaßurten Topf, und schüttet den Schwefel drauf, verlutiret solches wohl und sett es in ein Circulir-Feuer, damit der Schwefel gelinde zergehet, lässet auch oben ein Lochlein in dem Topfe, damit man sehen kan, wenn es ausgerauchet hat, alsdann läßt man den Topf kalt werden, und schlägt solchen hernach ent: zwen, so findet man den Schwefel und Silber gang schwarg zusammen gesindert, dieses thut man in einen guten Schmels, Tiegel, und oben auf gekörntes Rupfer, und zwar auf jede Marck 2 Loth,

2 Loth, auf Werck-Silber aber ein halb Loth, seizet est in einen Wind-Ofen, oben mit einem Deckel gut verdecket, und läßt den Zeug wohl fliessen, rühret est um, und schlägt das Silber mit gekörnten Rupfer und Hammerschlag niesder, und diesest thut man drenmal; man nimmt auf 20 Marck Silber nicht mehr denn andertschalb Loth Eisen zum Niederschlag.

Eine sehr geheime und gar sonder= liche Gold = und Silberscheidung durch Pottasche.

Hierzu nimmt man Sal alcali oder Pottasche, lässet solche in einem guten Schmelß: Tiegel im Wind-Ofen wohl sliessen, trägt sodann successive pulverisirten Schwefel drein, und schmelßt solches unter einander, die ein rothes Vitrum daraus wird. Diese Massa also gleich frisch gestossen, und zwen Theile davon auf 1 Theil goldhaltiges Silber in Fluß getragen und wohl mit einander schmelßen lassen, so geht das Silber (samt dem Rupfer, wenn welches daben senn sollte,) in die Schlacken, und das Gold bleibt allein liegen. Dieses rothe Schwefel: Glas niuß man zum Scheiden allzeit frisch machen, oder vor der Luft wohl verwahren, sonst sleußt cs.

Das Silber von diesen Schlacken zu reduciren.

Man läßt Salpeter fliessen, trägt gemein Salt brauf, und schmelt es unter einander, so bekömmt man das Silber ohne Abgang wieder.

Das Gold durch den Vitriol besser und höher zu erhöhen, als durchs Antimonium.

Man nimmt i Marck blaß Gold, 2 Marck Aquafort, i Marck Salmiac, i Marck Vitriol, geußt das Aquafort auf das Gold, und lässet es gemächlich warm werden, wirft dann den Salmiac nach und nach hinein, so solvirt sich die Marck Gold netto in 2 Marck Aquafort, und wird das Gold nicht allein höher und schöner an der Farbe, als wenn es aus dem Antimonio gekommen, sondern es kan auch durch keine Urzbeit feiner gebracht werden.

Gold geschmeidig zu machen.

Dieses soll hier durch einen besondern Borray geschehen. Man nimmt 2 Theil Weinstein, I Theil Pottasche, I Theil gestossen Salz, wohl pulverisiret und mit 3 Theilen Ruh: Milch vermischet, auf einem Reibstein gut unter einander reiben lassen. Nun setzt man solches in Keller

zum Solviren und Fliessen, auf eine Marmor-Platte, und ein Glas darunter gestellet, den Liquor davon aufzufahen, lässet es also stehen, bis alles zu Wasser wird, dann thut man das selbe in ein Glas, das oben weit und unten enge ist, hånget es an die Sonne, des Nachts decket mans zu, ruhret und schwencket es oft unter einander, und läßt es so lange stehen, bis bie Reuchtigkeit alle ausgetrocknet, so wird die Massa hart, als ein Stein seyn, diß stoffe man zu Pulver, und setze es wieder in Keller, daß es zu Wasser werde; dann lasse man solches wieder an der Sonne trocknen, und verwahre es vor Feuchtigkeit. Dieses Sal nun, oder sogenannte Borrar, machet alle Corpora und Metalle schmeidig und flußig; die da groß sind, und sich unter dem Sammer nicht wollen treiben lassen, die werden durch diesen Borrax geschmeidig gemacht und gerecht.

Aquafort als ein Pulver zu machen, daß man solches ohne Hinderniß mit sich auf den Gebirgen tragen kan.

Man solviret Salpeter und Vitriol in gutem Aquafort, und läßt es wohl darein ziehen, dann destillirt man das Phlegma des Aquaforts geslinde davon, daß die Massa im Kolben als ein Oleum stehen bleibe, diß thut man in ein Glas,

und lässet es vollends eintrocknen, bann ist es bereitet. W. Wenn man nun solches brauchen will, so nimmt man von diesem Pulver, geußt reines Wasser darüber, so ziehet dasselbe die Spiritus an sich, und wird ein recht gutes Aquafort, daß man damit scheiden kan, was man will.

Gold durchs Antimonium zu reinigen, zwener Chymicorum aus Francks reich, als Lemery und Glaser.

Die beste Reinigung des Goldes wird burchs Antimonium verbracht, denn bas Blen nimmt nur das unvollkommene Metall hinmeg, und laffet das Silber benm Golde figen. Das Cement laffet bas Gold auch ofters noch unrein oder zerfrißt und zernagt dasselbe, raubet auch oft einen Theil davon. Das Aquafort ist ebenfalls nicht allzeit eine gewisse Probe, daß das Gold rein sen; denn zuweilen ge= schieht es, daß dasselbe mitschweflicher Materie vermischt gewesen, welche verursachet, daß sich das Silber zugleich mit dem Golde pracipiti= ret, darüber die Unerfahrnen oft sehr erfreuet und gleichsam bestürft werden, indem sie bermennen ein vortreffliches Mittel erfunden zu haben, das Gold zu vermehren; wenn mans

aber recht untersuchet und beym Lichte besieschet, so besindet sichs, daß sie betrogen seynt hingegen kan man versichert seyn, daß das Gold, so durch das Antimonium gegossen und vollkommen gereiniget, von allem Zusaß bestreyet ist; denn kein Metall, ausser das Gold, widerstehet dem Antimonio.

Man nimmt benn bes vermischten Golbes, wie solches die Goldschmiede gebrauchen, zwen Loth, thut dasselbe in einen kleinen Schmelß: Tiegel, und setzet es auf glubende Rohlen, und wenn solches recht glühet, so wirft man 8 Loth pulverisirtes, Kupfer dazu, welches also= bald schmelken und das Gold in sich schlucken wird; wenn nun alles geschmolken, und die Materie Funcken von sich giebt, so ists ein Zeis chen, daß das Antimonium die Unreinigkeit und fremden Zusaß des Goldes zerstöret hat, derowegen muß es noch ein wenig über dem Feuer stehen, hernach aber geschwind in einen mit Del bestrichenen Gieß Puckel gegossen werden, da man mit einer Klufft oder Zange ein wenig dran schlägt, damit sich der Regulus zu Boden seßet; wenn die Materie kalt worden, so sturget man den Gieß Puckel um und schüttet die Massa heraus, schlägt alsdann den Regulum davon ab, wiegt und schmelkt ihn ineinem ziemlich großen Schmelk: Tiegel, thut auch

auch zwenmal so viel Salpeter dazu, hernach decket man den Tiegel zu, damit keine Rohlen hinein fallen, und giebt starckes Feuer, so verzzehret der Salpeter alles, was von dem Antimonio ben dem Golde geblieben ist, das Gold aber bleibt auf dem Boden des Tiegels schon rein und sein; man mag es also warm in Gießzuckel giessen, oder im Tiegel erkalten lassen, welchen man hernach zerschlagen muß, um das Gold heraus zu nehmen. Diese Art, den Regulum zu reinigen, ist nicht gemein, und denen andern weit vorzuziehen, weil sie eher und besser von statten gehet, wird aber nur im kleinen gezbraucht.

Die gemeine Urt ist, daß man einen slachen Tiegel, darinnen der Gold-Regulus ist, ein wenig schräge ins Feuer seßet und ihnen stetig zus bläset, dis das Antimonium alle verrauchet und verblasen ist, wozu denn nicht allein viel Zeit gehöret, sondern man muß auch die schädelichen Dämpse des Antimonii mit einschlucken, wovor man sich doch wohl zu hüten hat.

Scheidungs-Runst durchs Aquafort, nach der Nürnberger Probir-Kunst.

Wenn man das Gold, so ein Silber ben sich hat, davon scheiden will, muß man also versfahren: erstlich muß solch Silber aufn Test oder E 2 Cavelle

Capelle fein wohl gereiniget und abgetrieben, in Zahne gegossen, und auf einem Umboß gang dunne samelliret; oder geschmolken und in kalt Wasser gegossen und also granulirt werden. Ist es aber lamellirt, so beugt man die Blechlein in Röllgen zusammen, doch daß solche hohl bleiben, dann gluhet man sie wohl aus in einem neuen Schmelg-Tiegel, damit aller Schmuß und Unreinigkeit davon komme, und hernach vom Aquafort angegriffen werden kan; welche Blechlein, wenn sie kalt worden, in einen be= schlagenen Scheide: Rolben gethan, (doch muß man wegen der Gefahr des Zerbrechens, und daß der Kolben nicht zerspringe, und die Blechlein Raum darinnen haben, nicht über 4 bis 5 aufs hochste 6 Marck Silber darein thun,) als= denn giesset man des wohlgefällten und gereie nigten Aquafortis so viel darauf, daß solches eines Fingers hoch über die Blechlein oder Rollgen gehet, so wird es bald von seiner eignen. Kraft anfahen zu arbeiten; wenn es etwas matt geworden ist, so setzt man den Rolben mitdem Silber auf einen warmen Sand, damit sich solches in der Wärme vollends auflösen und solviren kan. Wenn sich nichts mehr in diesem Aquafort solviren will, so geußt man solches behutsam ab in ein sauberes Zucker: Glas, und wieder frisches Aquafort darüber, sest

sekt es wieder in Sand, und läßt es in der Wärme etwas stärcker arbeiten, auch so lange, bis es nicht mehr angreifen will, dann geußt man solches wieder ab zu dem ersten Wasser, und wieder frisches Aquafort darauf, bis endlich alles solviret und aufgelöset ist, welches Gold, so auf diese Weise fällt, gar rein und hoch heraus kommt; im Fall man aber mehr zu scheizden hätte, so kan man, zu Erspakung andern Aquaforts, solches leste Scheid-Wasser auf ander Scheid-Silber giessen, denn es solches ans greifen und solviren wird; dergestalt kan man mit vielen Marcken versahren.

Notandum. Huf bunngeschlagen Silber einer Marck, nimmt man 1½ auch bis 2 Marck gut Aquafort, auf das granulirte Silber aber, well die Rollen dick senn, muß man 2 bis 27 Marck Aquafort haben; wenn benn, wie berichtet, das Aquafort das Gilber vom Golde separiret und zu sich gezogen hat, so geußt man das Silber und Aquafort zusammen in einen beschlagenen Kolben, ziehet solches per Alembicum bis auf den dritten Theil ab, benn solches Aquafort ist wieder gut; das übrige im Kolben zurück gebliebene Aquafort thut man in einen Zuckerhafen, und giesset warmes Regen-Wasser barauf, legt Rupfer-Blechlein brein, damit sich das Gilber bavon pracipitive, welches Silber denn vollends rein ausgewaschen und abgesüsset wird, damit die Salsigkeit des Aquafortis bavon fomme, und aledenn wird es getrocknet und jusammengeschmolgen. Es kan auch eine solutio Lunæ Lunæ mit gemeinem Salf-Wasser präcipitiret und niedergeschlagen werden, so fällt das Silber als ein subtiler weisser Ralck zu Boden, es ist aber sehr flüchtig und nicht per se im Tiegel zu schmelken, denn es fleugt alles davon, und zeht durch den Tiegel; mit Talck, Fett und Unschlit vermischt, und also geschmolken, mag dasselbe wohl wieder reduciret werden, doch bleibt in den Absüß-Wassern allezeit etwas Silber zurück, und ist mühsam wieder zusammen zu haben.

Goldstrich zu examiniren.

Man nimmt Grünspan, Salmiac, jedes vier Loth, klein unter einander gerieben mit etwas Wein-Eßig, damit hestreicht man den Goldsstrich auf dem Probirstein, ist es gut, so bleibt derselbe stehen, wo er aber Silber ist, so geht er weg.

Silberstrich aufn Stein zu probiren.

Grünspan, Vitriol, Salpeter, jedes ein halb Loth, Salmiac i Quentgen, dieses stösset und reibt man unter einander, und siedet es hernach in einem neuen Topfe in ein wenig Wasser, dieses Wasser streicht man über den Silberstrich, so wird das Silber stehen bleiben, Gold aber sich verlieren.

Ober:

Salpeter, Vitriol, jedes 1 Loth, Grünspan ein halb Loth, Salmiac 1 Quentgen, solches siedet

siedet man in Wasser, und bestreicht den Sil-

Der Goldschmiede Scheuer/Sand.

Hierzu muß man nehmen, wenn solcher recht senn soll, Bimsenstein 3 Loth, gestossen klares Glas 3 Loth, weissen Weinstein 1 Loth, gestossfene Eperschalen und weissen feinen Sand, jedes 2 Quentgen, dieses alles wohl unter einander gemischet, so ist der Scheuer-Sand fertig.

Gold von kupfernen und meßinges nen Geschirren abzubringen, ohne dessen Schaden.

Man machet von Borrax und Wasser ein dickes Müslein in einem gläsernen oder steinern Mörsel, und bestreicht damit durch einen Pinsel die vergoldeten kupfernen oder meßingenen Gesschirre, wo dieselben nemlich vergoldet senn, besstreuet das Angeseuchtete sein mit klargeriebes nem, oder noch besser, sublimirten Schwesel, (Flores Sulphuris) entweder alleine oder mit ein bißgen Salmiac gemischet, hält solche Geschirre also über eine Glut, dis sie glühen, dann leget man solche in ein Geschirr mit reinem Wasser, und schlägt wohl dran, und kehret das Gold mit einem Haasensuß sein rein zusammen. Diß abschem Haasensule seinem Haasensule sein zusammen.

gekehrte Gold nun muß man mit Borrax reduciren und zusammenschmelßen.

Oder:

Man nimmt Schwefel 2 Theil, Salpeter und Weinstein jedes i Theil, stößt und reibt es klein unter einander, und imbibiret solches mit Eßig, daß es ein Müslein werde, damit bestreicht man das kupferne und meßingene Geschirr, und läßt es darauf in einer Glut abbrennen und glühen, dann läßt man es erkalten, schlägt mit einem Hammer drauf, so fällt das Gold herunter, das schmelßt man mit Borrar zusammen.

Gold von silbernen Geschirren zu scheiden, ohne dessen Schaden.

Nimm gar klein geriebenen und gesiebten Weinstein, siede solchen in starckem Wein-Eßig, alsdann nimm es heraus, und bestreiche es mit Mercurio vivo, und reibe es mit pulverisirten Vitriol ab, so fällt das Gold alles herab, here nach drücke den Mercurium durch ein Leder, so bleibt das Gold zurück, den Mercurium laß auf einem Treib-Scherben gelinde verrauchen, und schmelße das Gold mit Borrar zusammen.

Ferner Gold von vergoldeten Ges fässen zu bringen.

Man nimmt 1 Theil Salmiac, ein halb Theil Flores Flores Sulphuris, reibt es zusammen zu einem Pulver, bestreicht erstlich das vergoldete am Gesäß mit Del, und streuet diß Pulver darauf, leget es mit einer Jange ans Feuer, bis es wohl glühet, schlägt dann mit einem Eisen darauf, so fällt das Gold herunter, und das Gesäß bleibt ohne Schaden.

Gold vom Kupfer im Guß und Fluß zu scheiden.

Man machet mit ungeloschtem Kalck und Pottasche eine scharfe Lauge, und siedet daring nen Salpeter, Salmiac, Vitriol, Schwefel und Grünspan, jedes gleich viel, doch alles zuvor sein klar gerieben; diese salmische Massa muß nun vor der Luft wohl verwahret werden, sonst sleußt solche zum Liquor. Nun läßt man gülzdisch Rupfer im Tiegel sliessen, 1 Pfund mit 2 Pfund Blen, und körnet solches durch den Besen, läßt demnach zu dieser Massa 1 Pfund vier Loth des vorigen Salz-Pulvers sliessen, so setzt sich das Gold aus dem Rupfer unten ins Blen, dieses treibt man denn ab, so erhält man das Gold auf der Capelle.

Eine andere Manier, Gold vom Rupfer zu scheiden.

Hier macht man einen viereckigten Ofen, L5 vorne

vorne mit einem Loche, barein ein Zapfen gehet, ben man heraus ziehen kan, wie die Rothgiesser theils Orten haben, unten am Boden aber macht man eine kleine Grube, damit sich der Regulus darein seßen kan, dann nimmt man 1 Centner Rupfer, 2 Centner Blen, sest bendes in einen vorhero wohlgeglüheten Dfen, und läßt es wohl fliessen, schmelken und treiben, bis es blicket; wenn denn das Blen sich alles verloh= ren, so muß man mit einer Krücke den Schaum oder Schlacke oben abziehen, damit folches gang lauter stehet, so ist das Kupfer wohl bereitet, hernach nimmt man 1 Viertel Sals, 1 Viertel Schwefel,' 1 Viertel Salpeter und auch so viel Mercurium, stößt und reibet alles in einem Morfel zusammen zu Pulver, streuet es alsdann im Fluß auf das Kupfer, so setzt sich das Gold zu Grunde, darnach zieht man den Zapfen her aus, so fleußt das meiste Theil des Rupfers das von, und bleibt ein Ronig zu Grunde, den treibt man auf einem Test gut ab, ober schmelt ihn durchs Antimonium, so findet man das wahre Gold, so das Rupfer ben sich gehabt hat, denn es giebt viele Rupfer, so ein ansehnliches von Golde ben sich führen, wenig sind ihrer aber, so diese Rupfer-Alrbeit wissen und verstehen, und solches davon zu scheiden wissen.

Gold vom Eisen zu scheiden.

Man nimmt goldhaltiges Eisen, oder bessen Mineram, rostet solches (insonderheit die Mineram) mit Schwefel ab, wie ich im vorhergehen= den weitläuftig gelehret habe, reverberirt folches zu einen schönen rothen Crocum, diesem sett man gleich schwer gekörntes oder in Aquafort solvirtes Silber zu, (besser aber Luna Cornua) imbibirt solche mit Oleo Vitrioli, bis es gang eingetrocknet, stößt es dann wieder zu Puls ver, und kochet solches in einer scharfen Lauge, von lebendigem Kalck und Pottasche gemacht, damit alle Corrosivität davon komme, versett es dann mit Vitro Saturni, und lasset alles zu= sammen im guten Fluß stehen, treibt sodann solches mit Blen ab, so findet sich in Scheidung des Silbers ein schöner schwarzer Gold-Ralck.

Gold und Silber vom Zinn zu scheife den im Guß und Fluß, eine geheime Kunst.

Das Marockische, Malackische und Magelanische Zinn ist reich an Silber, auch an Golde; solches Zinn nun lässet man in einem Schmelß-Tiegel sliessen, im Fluß trägt man darauf gestossen Glas, Schwefel, Salß, Mercurium sublimatum, jedes gleich viel unter einander wohl gerieben, dann davon in Fluß des Zinns gethan und wohl umgerühret, dann erkalten lassen, oder so heiß zum Könige gossen, (in eine Gieß-Puckel von Thon oder gutem Leim gemacht) diesen König, so nicht eben gar rein ist, treibt man mit Blen ab, oder geußt solchen durchs Antimonium.

Gold und Silber vom Zinn zu scheis den durchs Cementiren.

Man cementiret das Zinn bloß mit dem ges meinen Salze, bis es alles zur Asche worden, oder auch mit Salz und Grünspan; den Calcem davon edulcorirt man wohl und reducirt solches zum Regulo, oder solvirt solches in Aquafort, abstrahirt dasselbe wieder davon, das Residuum wird wohl ausgesüsset und mit solgenzdem Fluß reduciret, Alumen plumosum, Antimonii Minera, Arsenicum, Galmen, Salpester, Weinstein, jedes gleich viel, schmelzt es in einen guten Tiegel, treibt den Regulum ab und scheidet das Silber davon.

Gold und Silber aus Wißmuth zu scheiden.

3um Wißmuthscheiden lässet man Antimonium mit Salpeter und Pottasche sliessen, dann nimmt man von diesem also präparirten ReguRegulo und Wismuth gleich viel, schmelkt es zusammen, daß solches wohl fliesset, läßt es erstalten, und treibt den Regulum ab.

Von verzinnten Eisen das Zinn zu bringen, daß das Eisen wieder zu nußen sey.

Man lässet ein solch verzinntes Eisen glühen, und wenn es glühet, so bestreicht man dasselbe mit einem Stück Horn oder Rinds-Rlauen, so schmelkt das Zinn davon, und läßt das Eisen rein sigen.

Von vergoldeten Tafeln, Vildern oder Vilder-Rähmen, das Gold wieder abzulösen.

Grünspan, Salmiac und Bertram-Wurgel, jedes gleichschwer, pulverisirt und gemischt, starz cken Branntwein und was Avecksilber darunter gemischt, und mit Aquasort angeseuchtet, daß es wie ein dünnes Müslein werde, damit bestreicht man denn die Bilder oder deren Rähmen, wo Gold ist, läßt solches eine Nacht stehen, so erweichet sich der Grund, daß man das Gold nachgehends mit einem hölßernen Messer abzschaben kan, alsdenn ins Bley getränckt und abgetrieben.

Das Gold von alten Tafeln und Bildern wieder zusammen zu bringen.

Manweichet das abgeschabte Gold in ein Becken mit Wasser, damit die Kreide vom Goldgrund wohl erweichet, wäscht solches hernach mit den Händen und schwemmet es, damit alles davon komme, dann siedet man gestossenen Weinstein in Wasser in einer engen küpfernen Schale, geußt es also warm auf das Abgeschabte, thut Ovecksilber darein und schwenckt es eine gute Weile um, so nimmt der Mercurius das Gold in sich, geußt denn das Wasser davon, und nimmt das Ovecksilber aus dem Becken, drückt es durch ein Leder, so bleibt das Gold zurück, welches man kan verrauchen oder abtreiben lassen.

Gold geschmeidig zu machen.

Ninm Mercurium sublimatum, Schwefel, Grünspan, Salpeter, jedes gleich viel, mache alles zu einem subtilen Pulver, von welchem auf Gold in Fluß geworfen, und mit einander gut fliessen lassen, macht solches schön geschmeidig.

Das Gold weich, schön, zähe und schmeidig zu machen.

Man versetze das Gold mit Mercurio sublimato in einem Schmelt-Tiegel, und lasse es eine kleine Abeile also bedeckt im Feuer stehen, damit es nicht verrauchet; von diesem Golde nimmt man 1 Loth und setzt es zu einer Marck andern Goldes, und läßt es sliessen, so wird es schön weich und zähe davon.

網 (175) 総

Ein Handgriff, das Silber auf dem Treib: Scherben abzutreiben, so blenisch ist.

Man sett einen solchen Silber-König oder Silberblick, so er noch einen Bley-Sack hat, auf einen Treib-Scherben vor einem Geblase, leget oben Kohlen auf den Scherben, und blaset gelinde zu, so verschlackt sich solches zum Blick, und bekommt man mehr Silber als sonsten, wenn man solches auf den Testen erzwingen und wieder auftragen wollte, wie manche thun.

* * *

Hiermit ware nun in aller Kurke alle dasjenige abgehandelt, was ich, die Metallurgie zu verbessern, vor nothig erachtet habe; ich verhoffe daben, dieses Werckgen werde von vielen sehr geneigt aufgenommen und meine Aufrichtigkeit dadurch erkannt wersden, weil nicht viele die Zeit darauf wenden, dersgleichen Geheimnisse grundlich zu experimentiren, wie ich gethan habe, von welchen mein Tractat: der hochstnützliche und grundliche Unterricht, auch ein helles Zeugniß geben wird. Gott gebe einem jeden zu seiner Arbeit reichen Segen, empfehle mich aller Gewogenheit.

Glück auf!



SVPPLEMENT.

Ses lauten die Zeitungen vom Ranserlichen Hofe aus Bien vom 18ten Merg 1752, wie daß in Nieder-Desterreich an ver Stepermardischen Grange, ohn weit Sanct Unnaberg, ein neues Silber Bergwerck von dem Herrn Professor Justi, auf seiner Reise nach Marienzell, sen entdecket worden, und zwar an sechserlen Orten, welche Erge gang aufferordentlich fenn, und mehr einem weißlichen, theils auch rothlichen Rald. Stein gleichen, der Centner aber am Behalt 1. 2 bis 3 Pfund Gilber, so goldhaltig sen, halte. auch durch eine allerhochste Ranserliche Commision, burch ben Herrn Sof-Cammer-Rath von Rafchnis, Mung-Meister, nebst andern hoben Commissarien in Augenschein genommen worden. Befagter Berr Professor Justi ware nun gegenwärtig mit einer vortheilhaften Ausschmelhung und Zubereitungs-Art ber Erge beschäftiget, auch ihm schon so weit gelungen, daß er in mehr als hundert Proben, die alle so eingerichtet, daß sie im Großen Statt haben konnen, noch einmal so viel Gold und Silber heraus gebracht hat, als in den gemeinen Proben und Schniels Sutten geschiehet.

Dieses öffentliche und herrliche Geständniß wird einem jeden unsehlbar zeigen, daß das ist getriebene Rost. Schmels und Probir Besen seinen höchsten Grad noch nicht erreichet hat, sondern noch solche Verbesserungen daben zu finden senn, daß sich darüber zu verwundern ist. Wer diesen Tractat zu Händen bekommt, dem wird zu solchen nüslichen Untersuchun-

gen ein großes ticht aufgestecket

werden.

Johann Gottfried Jugels höchstnüßlicher und gründlicher

Mnkerricht

des annoch geheimen

Nost = Schmelß = und Provier = Wesens;

Dem edlen Berg = Bau zu Liebe aufgeschet,

und um besserer Deutlichkeit willen in

Frag und Antwort

verfasset,

als zweiter Theil des Mineralischen Haupt: Schlüssels herausgegeben.

Verlegts Johann Jacob, Schops, 1754.

